babb.

bauschadstoffuntersuchung



auftragsnummer:	25-0060
gebäudeart:	wohn- und gewerbehaus (haus montana)
adresse:	rosenbergstrasse 55 9000 st. gallen
untersuchungs-typ:	vor abbruch
untersuchungsumfang:	gesamtes gebäude
diagnostiker:	mario bischofberger
version:	1.0
datum:	08. august 2025

MITGLIED VABS ASCA VEREINIGUNG ASBESTBERATER SCHWEIZ

inhaltsverzeichnis

1 einleitung 3

1.1 allgemeine informationen 3

1.2 auftrag und zielsetzung 3

1.3 probenentnahmestrategie 4

1.4 abkürzungen 4

2 schlussfolgerung der bauschadstoffuntersuchung 5

2.1 grundsatz 5

2.2 bauschadstoffvorkommen 5

2.3 vorbehalte 5

2.4 anmerkungen 5

3 datenblätter der bauschadstoffhaltigen materialien 6

3.1 asbest 6

3.1.1 erläuterung der dringlichkeitsstufen bei asbest 6

3.2 pcb | polychlorierte biphenyle 93

3.2.1 verschmutzungsgrade und entsorgungswege bei pcb-haltigen abfällen 93

3.3 pak | polycyclische aromatische kohlenwasserstoffe 94

3.4 schwermetalle 96

4 verdachtsmomente 100

5 schadstofffreie materialien 101

6 fristen zur neubeurteilung oder sanierung 219

6.1 asbest 219

7 probenentnahmeprotokoll 220

8 entsorgungsstrategie 227

9 nachhaltigkeit 227

10 hinweise 227

11 einschränkungen / haftungsausschluss 228

12 anhänge 228

1 einleitung

1.1 allgemeine informationen

auftragsnummer:	25-0060
egid:	1071097
objekt:	wohn- und gewerbehaus (haus montana)
adresse:	rosenbergstrasse 55 9001 st. gallen
auftraggeber:	kanton st. gallen bau- und umweltdepartement hochbauamt lämmlisbrunnenstrasse 54 9001 st. gallen
experte:	babb. gmbh mario bischofberger haselstrasse 15a 9014 st. gallen info@babb.ch / 079 827 26 18
labor (asbest / pcb, pak):	analysis lab sa/ag eckweg 8a 2504 biel / bienne analysis lab sa/ag route de l`etrier 5 1950 sion
labor (schwermetalle, schlacken, etc.):	sgs aargau gmbh suhrerstrasse 57 5036 oberentfelden

1.2 auftrag und zielsetzung

datum der vorbegehung:	es fand keine vorbegehung statt.
vorbegehung durch:	---
datum der untersuchung:	montag, 14. juli 2025 / dienstag, 15. juli 2025
untersuchung durch:	mario bischofberger
art der bauschadstoffuntersuchung:	vor abbruch
untersuchte/r schadstoff/e:	asbest, pcb, cp, pak und schwermetalle
umfang der bauschadstoffuntersuchung:	gesamtes gebäude

1.3 probenentnahmestrategie

der untersuchungsumfang umfasst die bauschadstoffe asbest, pcb, cp, pak und schwermetalle.
durch die vorgängige offerte wurde die repräsentative probenzahl definiert.
die definierung der probenanzahl orientiert sich an den belastungsverdächtigen materialien (bvm).

je nach gegebenheit vor ort kann die definitive anzahl proben während der probenentnahme leicht variieren, z.b. wenn unter bodenbelägen weitere beläge entdeckt werden und/oder auch dessen kleber beprobt werden müssen. verzichtet der auftraggeber explizit auf die beprobung eines durch den bauschadstoffdiagnostiker eingeschätzten belastungsverdächtigen materials (bvm), wird dies vermerkt und als schadstoffhaltiges material (bm) angesehen. weiter werden materialien welche standardmässig als schadstoffhaltiges material (bm) eingestuft sind erfasst, als solche ausgewiesen und nur auf expliziten wunsch des auftraggebers beprobt.

der schutz von allen beteiligten und der umwelt steht an erster stelle. aus diesem grund wird zusammen mit der definierung der probenentnahmestellen auch eine risikoabschätzung durchgeführt und die damit verbundene optimale werkzeugwahl getroffen.

während der probenentnahme wird bei bedarf die persönliche schutzausrüstung (maske, handschuhe, etc.) getragen. sind nebst dem bauschadstoffdiagnostiker noch weitere personen anwesend, werden diese gebeten zu ihrem eigenen schutz den probenentnahmeort zu verlassen. nach der durchgeführten probenentnahme wird die probenentnahmestelle mit geeigneten mitteln gereinigt. auch werden die verwendeten werkzeuge gereinigt, damit eine kontamination von weiteren proben ausgeschlossen werden kann. bei der beprobung von wandplattenklebern wird zudem mit einweg-bohrkronen gearbeitet, wodurch eine kontamination vollumfänglich ausgeschlossen werden kann.

durch eine ausführliche tabellarische erfassung sowie einer fotodokumentation wird eine klare identifikation der probenentnahmestelle und des beprobten materials sichergestellt.

für den unwahrscheinlichen fall einer kontamination, ist dieser raum unverzüglich mit den entsprechenden mitteln zu reinigen und die reinigungsutensilien sind fachgerecht zu entsorgen.
für den unwahrscheinlichen fall einer kontamination der raumluft ist eine sofortige räumung der lokalität durchzuführen und umgehend eine raumluftmessung gemäss vdi-norm 3492 durchzuführen.
abhängig vom resultat der raumluftmessung sind entsprechende sofortmassnahmen zu treffen.

1.4 abkürzungen

bvm:	belastungsverdächtiges material
bm:	schadstoffhaltiges material
sg:	schwachgebunden (asbest)
fg:	festgebunden (asbest)

<u>weitere bauschadstoffe</u>

pcb:	polychlorierte biphenyle
cp:	chlorparaffine
pak:	polycyclische aromatische kohlenstoffe

2 schlussfolgerung der bauschadstoffuntersuchung

2.1 grundsatz

falls bei zukünftigen bauarbeiten andere materialien als die im bericht aufgeführten vorgefunden werden, müssen diese materialien auf ihren potenziellen schadstoffgehalt überprüft werden.
sollten bauschadstoffe gefunden werden, so sind diese zum schutz aller involvierten personen und parteien klar zu kennzeichnen und vor einem baulichen eingriff fachgerecht zu sanieren.

2.2 bauschadstoffvorkommen

→ es wurde asbesthaltiges material entdeckt

→ es wurde pcb-haltiges material entdeckt (polychlorierte biphenyle)

→ es wurde kein cp-haltiges material entdeckt (chlorparaffine)

→ es wurde pak-haltiges material entdeckt (polyzyklische aromatische kohlenwasserstoffe)

→ es wurde bleihaltiges material entdeckt

→ es wurden keine weiteren bauschadstoffe entdeckt

2.3 vorbehalte

folgende bereiche wurden untersucht:

- dachgeschoss = gesamthaft
- 1.og – 5.og = 20 wohnung = 1/3 der wohnungen
- erdgeschoss = gesamthaft
- untergeschoss = gesamthaft
- fassaden = gesamthaft

2.4 anmerkungen

die wohnungen weisen, mit wenigen ausnahmen, einen homogenen ausbau auf.
es kann daher davon ausgegangen werden, dass auch in den nicht beprobten wohnungen die gleichen materialien wie in diesem bericht beschrieben zum vorschein kommen.
für die kosten- und terminplanung ist somit anzunehmen, dass sämtliche oberflächenmaterialien in den nasszellen durch einen suva-anerkannten asbestsanierer zurückgebaut werden müssen.
die ergebnisse zu den küchenrückschildern sind hingegen inhomogen. deshalb müssen diese in den restlichen wohnungen vor den abbrucharbeiten nachbeprobt werden. alternativ können alle noch nicht beprobten küchenrückschilder als asbesthaltig deklariert werden.
da die angrenzenden nasszellen ohnehin saniert werden, dürfte dies kaum zu mehrkosten führen.

3 datenblätter der bauschadstoffhaltigen materialien

auf den folgeseiten finden sie die datenblätter der bauschadstoffhaltigen materialien.
diese dürfen / sollen allen personen abgegeben werden, welche am oder in der nähe des materials intervenieren müssen.

3.1 asbest

3.1.1 erläuterung der dringlichkeitsstufen bei asbest

die einteilung in eine dringlichkeitsstufe erfolgt durch die suva-vorgaben «asbest in innenräumen – dringlichkeit von massnahmen».

schritt 1 = beurteilung des materials
schritt 2 = beurteilung der raumnutzung
schritt 3 = festlegung der dringlichkeit

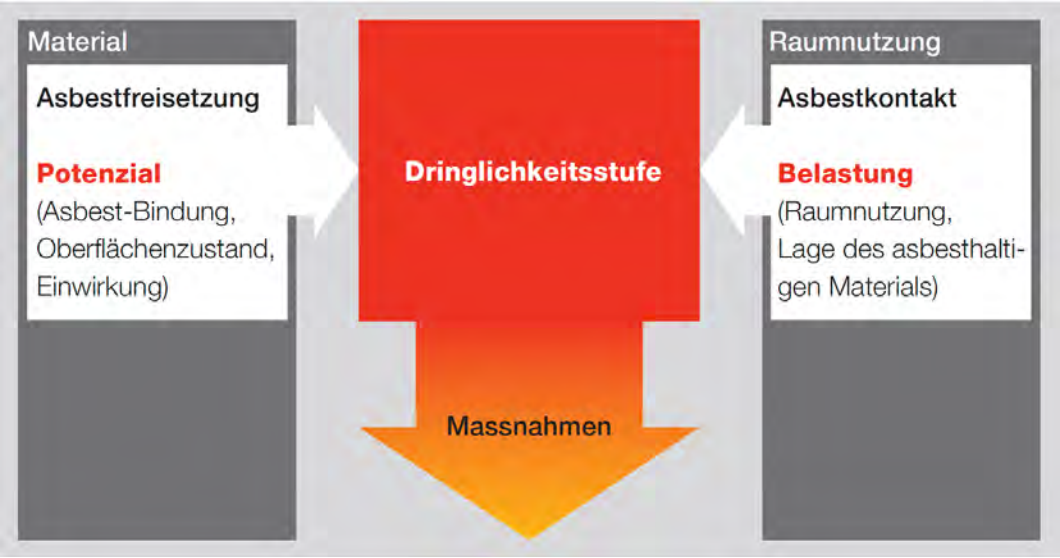


abb. 1 | quelle: asbest in innenräumen – dringlichkeit von massnahmen, forum asbest schweiz

Dringlichkeitsstufe	Massnahmen
I Sanierung veranlassen	– umgehend Sanierung einleiten – evtl. temporäre Massnahmen/Sofortmassnahmen – evtl. Luftmessung [1)]
II Sanierung empfohlen	– Sanierung spätestens vor baulichen Eingriffen – Neubeurteilung bei Vorkommnissen, Nutzungsänderungen oder spätestens nach 2 bis 5 Jahren – evtl. Luftmessung [1)]
III Sanierung vormerken	– Sanierung vor baulichen Eingriffen – Neubeurteilung bei Vorkommnissen oder Nutzungsänderungen

abb. 2 | quelle: asbest in innenräumen – dringlichkeit von massnahmen, forum asbest schweiz



der rückbau muss durch einen suva-anerkannten asbestsanierer ausgeführt werden.
dies kann gemäss suva-factsheet 33036 erfolgen.

entsorgungsempfehlung:
deponie typ e
lva 17 06 05 (S)

ACHTUNG ENTHÄLT ASBEST

Gesundheits-gefährdung bei Einatmen von Asbestfeinstaub

Sicherheits-vorschriften beachten

materialspezifikationen				ort			asbest				
proben-nr.	material	menge	material-typ	geschoss	raumnummer	raum	beprobt (X = ja)	material ist asbesthaltig	gemäss laboruntersuchung	enthält standardmässig asbest	durch experten bestimmt
p002	leichtbauplatte (lose)	0.15m2	sg	dg	601	estrich west		a		X	X

auswertung gemäss pflichtenheft "fach"

asbestgehalt und bindung		oberflächen-zustand			äussere einwirkungen			lage des asbesthaltigen materials			art und häufigkeit der raumnutzung		
schwachgebunden (3)	festgebunden (1)	defekt, verletzt, unbekannt (1)	intakt, unbeschädigt (0)	versiegelt, dicht verschlossen (-1)	vibrationen, luftströmungen, (1) temperaturwechsel, (1) mechanischer abrieb (1)	keine einwirkungen (0)	gut zugänglich (a/a/b)	schwer zugänglich (a/b/c)	unter verschluss (b/c/c)	regelmässig durch kinder, jugendliche oder sportler (a/a/b)	dauernd oder häufig durch sonstige personen (a/b/c)	zeitweise oder selten (b/c/c)
X		X			X		X					X

bemerkungen:

dringlichkeitsstufe I



der rückbau muss durch einen suva-anerkannten asbestsanierer ausgeführt werden.
dies kann gemäss suva-factsheet 33036 erfolgen.

entsorgungsempfehlung:
deponie typ e
lva 17 06 05 (S)

ACHTUNG ENTHÄLT ASBEST

Gesundheits-gefährdung bei Einatmen von Asbestfeinstaub

Sicherheits-vorschriften beachten

materialspezifikationen				ort			asbest				
proben-nr.	material	menge	material-typ	geschoss	raumnummer	raum	beprobt (X = ja)	material ist asbesthaltig	gemäss laboruntersuchung	enthält standardmässig asbest	durch experten bestimmt
p003	leichtbauplatte	0.15m2	sg	dg	601	estrich west		a		X	X

auswertung gemäss pflichtenheft "fach"

asbestgehalt und bindung		oberflächen-zustand			äussere einwirkungen			lage des asbesthaltigen materials			art und häufigkeit der raumnutzung		
schwachgebunden (3)	festgebunden (1)	defekt, verletzt, unbekannt (1)	intakt, unbeschädigt (0)	versiegelt, dicht verschlossen (-1)	vibrationen, luftströmungen, (1) temperaturwechsel, (1) mechanischer abrieb (1)	keine einwirkungen (0)	gut zugänglich (a/a/b)	schwer zugänglich (a/b/c)	unter verschluss (b/c/c)	regelmässig durch kinder, jugendliche oder sportler (a/a/b)	dauernd oder häufig durch sonstige personen (a/b/c)	zeitweise oder selten (b/c/c)
X		X			X		X					X

bemerkungen:

dringlichkeitsstufe I



der rückbau kann durch instruierte baufachleute erfolgen.
die vorschriften der suva bezüglich rückbau von asbesthaltigem faserzement sind in analogie zum suva-factsheet 33031 einzuhalten.
siehe auch merkblatt 84053 seite 19.

entsorgungsempfehlung:
deponie typ b
lva 17 06 98 nk

ACHTUNG ENTHÄLT ASBEST

Gesundheits-gefährdung bei Einatmen von Asbestfeinstaub

Sicherheits-vorschriften beachten

materialspezifikationen | ort | asbest

proben-nr.	material	menge	material-typ	geschoss	raumnummer	raum	beprobt (X = ja)	material ist asbesthaltig	gemäss laboruntersuchung	enthält standardmässig asbest	durch experten bestimmt
p006	faserzementrohre	~5.5m	fg	dg	601	estrich west		a		X	X

auswertung gemäss pflichtenheft "fach"

asbestgehalt und bindung		oberflächen-zustand			äussere einwirkungen			lage des asbesthaltigen materials			art und häufigkeit der raumnutzung		
schwachgebunden (3)	festgebunden (1)	defekt, verletzt, unbekannt (1)	intakt, unbeschädigt (0)	versiegelt, dicht verschlossen (-1)	vibrationen, luftströmungen, (1) temperaturwechsel, (1) mechanischer abrieb (1)	keine einwirkungen (0)	gut zugänglich (a/a/b)	schwer zugänglich (a/b/c)	unter verschluss (b/c/c)	regelmässig durch kinder, jugendliche oder sportler (a/a/b)	dauernd oder häufig durch sonstige personen (a/b/c)	zeitweise oder selten (b/c/c)
	X		X		X		X					X

bemerkungen:

dringlichkeitsstufe II



der rückbau kann durch instruierte baufachleute erfolgen.
die vorschriften der suva bezüglich rückbau von asbesthaltigem faserzement sind in analogie zum suva-factsheet 33031 einzuhalten.
siehe auch merkblatt 84053 seite 19.

entsorgungsempfehlung:
deponie typ b
lva 17 06 98 nk

ACHTUNG ENTHÄLT ASBEST

Gesundheits-gefährdung bei Einatmen von Asbestfeinstaub

Sicherheits-vorschriften beachten

materialspezifikationen | ort | asbest

proben-nr.	material	menge	material-typ	geschoss	raumnummer	raum	beprobt (X = ja)	material ist asbesthaltig	gemäss laboruntersuchung	enthält standardmässig asbest	durch experten bestimmt
p007	faserzementrohr	0.5m	fg	dg	601	estrich west		a		X	X

auswertung gemäss pflichtenheft "fach"

asbestgehalt und bindung		oberflächen-zustand			äussere einwirkungen			lage des asbesthaltigen materials			art und häufigkeit der raumnutzung		
schwachgebunden (3)	festgebunden (1)	defekt, verletzt, unbekannt (1)	intakt, unbeschädigt (0)	versiegelt, dicht verschlossen (-1)	vibrationen, luftströmungen, (1) temperaturwechsel, (1) mechanischer abrieb (1)	keine einwirkungen (0)	gut zugänglich (a/a/b)	schwer zugänglich (a/b/c)	unter verschluss (b/c/c)	regelmässig durch kinder, jugendliche oder sportler (a/a/b)	dauernd oder häufig durch sonstige personen (a/b/c)	zeitweise oder selten (b/c/c)
	X		X		X		X					X

bemerkungen:

dringlichkeitsstufe II



der rückbau kann durch instruierte baufachleute erfolgen.
die vorschriften der suva bezüglich rückbau von asbesthaltigem faserzement sind in analogie zum suva-factsheet 33031 einzuhalten.
siehe auch merkblatt 84053 seite 19.

entsorgungsempfehlung:
deponie typ b
lva 17 06 98 nk

ACHTUNG ENTHÄLT ASBEST

Gesundheits-gefährdung bei Einatmen von Asbestfeinstaub

Sicherheits-vorschriften beachten

materialspezifikationen | ort | asbest

proben-nr.	material	menge	material-typ	geschoss	raumnummer	raum	beprobt (X = ja)	material ist asbesthaltig	gemäss laboruntersuchung	enthält standardmässig asbest	durch experten bestimmt
p010	faserzementrohr	0.5m	fg	dg	603	lüftung		a		X	X

auswertung gemäss pflichtenheft "fach"

asbestgehalt und bindung		oberflächen-zustand			äussere einwirkungen			lage des asbesthaltigen materials			art und häufigkeit der raumnutzung		
schwachgebunden (3)	festgebunden (1)	defekt, verletzt, unbekannt (1)	intakt, unbeschädigt (0)	versiegelt, dicht verschlossen (-1)	vibrationen, luftströmungen, (1) temperaturwechsel, (1) mechanischer abrieb (1)	keine einwirkungen (0)	gut zugänglich (a/a/b)	schwer zugänglich (a/b/c)	unter verschluss (b/c/c)	regelmässig durch kinder, jugendliche oder sportler (a/a/b)	dauernd oder häufig durch sonstige personen (a/b/c)	zeitweise oder selten (b/c/c)
	X		X		X		X					X

bemerkungen:

dringlichkeitsstufe II



der rückbau kann durch instruierte baufachleute erfolgen.
die vorschriften der suva bezüglich rückbau von asbesthaltigem faserzement sind in analogie zum suva-factsheet 33031 einzuhalten.
siehe auch merkblatt 84053 seite 19.

entsorgungsempfehlung:
deponie typ b
lva 17 06 98 nk

ACHTUNG ENTHÄLT ASBEST

Gesundheits-gefährdung bei Einatmen von Asbestfeinstaub

Sicherheits-vorschriften beachten

materialspezifikationen | ort | asbest

proben-nr.	material	menge	material-typ	geschoss	raumnummer	raum	beprobt (X = ja)	material ist asbesthaltig	gemäss laboruntersuchung	enthält standardmässig asbest	durch experten bestimmt
p011	faserzementrohr	0.5m	fg	dg	602	maschinenraum lift		a		X	X

auswertung gemäss pflichtenheft "fach"

asbestgehalt und bindung		oberflächen-zustand			äussere einwirkungen			lage des asbesthaltigen materials			art und häufigkeit der raumnutzung		
schwachgebunden (3)	festgebunden (1)	defekt, verletzt, unbekannt (1)	intakt, unbeschädigt (0)	versiegelt, dicht verschlossen (-1)	vibrationen, luftströmungen, (1) temperaturwechsel, (1) mechanischer abrieb (1)	keine einwirkungen (0)	gut zugänglich (a/a/b)	schwer zugänglich (a/b/c)	unter verschluss (b/c/c)	regelmässig durch kinder, jugendliche oder sportler (a/a/b)	dauernd oder häufig durch sonstige personen (a/b/c)	zeitweise oder selten (b/c/c)
	X		X		X		X					X

bemerkungen:

dringlichkeitsstufe II



der rückbau kann durch instruierte baufachleute erfolgen.
die vorschriften der suva bezüglich rückbau von asbesthaltigem bremsbelägen sind in analogie zum suva-factsheet 33031 einzuhalten.

entsorgungsempfehlung:
bremsbeläge:
deponie typ b, lva 17 06 98 nk
eingesaugter staub:
deponie typ e, lva 17 06 05 (S)

ACHTUNG ENTHÄLT ASBEST

Gesundheits-gefährdung bei Einatmen von Asbestfeinstaub

Sicherheits-vorschriften beachten

materialspezifikationen				ort			asbest				
proben-nr.	material	menge	material-typ	geschoss	raumnummer	raum	beprobt (X = ja)	material ist asbesthaltig	gemäss laboruntersuchung	enthält standardmässig asbest	durch experten bestimmt
p012	liftbremsbeläge	unbek.	fg	dg	603	maschinenraum lift		a		X	X

auswertung gemäss pflichtenheft "fach"

asbestgehalt und bindung		oberflächen-zustand			äussere einwirkungen			lage des asbesthaltigen materials			art und häufigkeit der raumnutzung		
schwachgebunden (3)	festgebunden (1)	defekt, verletzt, unbekannt (1)	intakt, unbeschädigt (0)	versiegelt, dicht verschlossen (-1)	vibrationen, luftströmungen, (1) temperaturwechsel, (1) mechanischer abrieb (1)	keine einwirkungen (0)	gut zugänglich (a/a/b)	schwer zugänglich (a/b/c)	unter verschluss (b/c/c)	regelmässig durch kinder, jugendliche oder sportler (a/a/b)	dauernd oder häufig durch sonstige personen (a/b/c)	zeitweise oder selten (b/c/c)
	X	X			X			X				X

bemerkungen: das umfeld der bremsbeläge ist mit einem asbeststaubsauger nachzureinigen.

dringlichkeitsstufe II



der rückbau kann durch instruierte baufachleute erfolgen.
die vorschriften der suva bezüglich rückbau von asbesthaltigem faserzement sind in analogie zum suva-factsheet 33031 einzuhalten.
siehe auch merkblatt 84053 seite 21.

entsorgungsempfehlung:
deponie typ b
lva 17 06 98 nk

ACHTUNG ENTHÄLT ASBEST

Gesundheits-gefährdung bei Einatmen von Asbestfeinstaub

Sicherheits-vorschriften beachten

materialspezifikationen				ort			asbest				
proben-nr.	material	menge	material-typ	geschoss	raumnummer	raum	beprobt (X = ja)	material ist asbesthaltig	gemäss laboruntersuchung	enthält standardmässig asbest	durch experten bestimmt
p013	lüftungsanlage	gesamt	fg	dg	604	lüftung		a		X	X

auswertung gemäss pflichtenheft "fach"

asbestgehalt und bindung		oberflächen-zustand			äussere einwirkungen			lage des asbesthaltigen materials			art und häufigkeit der raumnutzung		
schwachgebunden (3)	festgebunden (1)	defekt, verletzt, unbekannt (1)	intakt, unbeschädigt (0)	versiegelt, dicht verschlossen (-1)	vibrationen, luftströmungen, (1) temperaturwechsel, (1) mechanischer abrieb (1)	keine einwirkungen (0)	gut zugänglich (a/a/b)	schwer zugänglich (a/b/c)	unter verschluss (b/c/c)	regelmässig durch kinder, jugendliche oder sportler (a/a/b)	dauernd oder häufig durch sonstige personen (a/b/c)	zeitweise oder selten (b/c/c)
	X	X			X				X		X	

bemerkungen: es besteht der verdacht auf asbesthaltige bsk.
die gesamte lüftungsanlage ist durch einen lüftungetechniker zurückzubauen.

dringlichkeitsstufe II



der rückbau muss durch einen suva-anerkannten asbestsanierer ausgeführt werden.
dies kann gemäss suva-factsheet 33036 erfolgen.

entsorgungsempfehlung:
deponie typ e
lva 17 06 05 (S)

ACHTUNG ENTHÄLT ASBEST

Gesundheits-gefährdung bei Einatmen von Asbestfeinstaub

Sicherheits-vorschriften beachten

materialspezifikationen				ort			asbest				
proben-nr.	material	menge	material-typ	geschoss	raumnummer	raum	beprobt (X = ja)	material ist asbesthaltig	gemäss laboruntersuchung	enthält standardmässig asbest	durch experten bestimmt
p015	leichtbauplatten	1m2/5st.	sg	dg	605	estrich ost		a		X	X

auswertung gemäss pflichtenheft "fach"

asbestgehalt und bindung		oberflächen-zustand			äussere einwirkungen			lage des asbesthaltigen materials			art und häufigkeit der raumnutzung		
schwachgebunden (3)	festgebunden (1)	defekt, verletzt, unbekannt (1)	intakt, unbeschädigt (0)	versiegelt, dicht verschlossen (-1)	vibrationen, luftströmungen, (1) temperaturwechsel, (1) mechanischer abrieb (1)	keine einwirkungen (0)	gut zugänglich (a/a/b)	schwer zugänglich (a/b/c)	unter verschluss (b/c/c)	regelmässig durch kinder, jugendliche oder sportler (a/a/b)	dauernd oder häufig durch sonstige personen (a/b/c)	zeitweise oder selten (b/c/c)
X		X			X		X					X

bemerkungen:

dringlichkeitsstufe I



der rückbau muss durch einen suva-anerkannten asbestsanierer ausgeführt werden.
dies kann gemäss suva merkblatt 84053 erfolgen.

entsorgungsempfehlung:
deponie typ e
lva 17 06 05 (S)

ACHTUNG ENTHÄLT ASBEST

Gesundheits-gefährdung bei Einatmen von Asbestfeinstaub

Sicherheits-vorschriften beachten

materialspezifikationen				ort			asbest				
proben-nr.	material	menge	material-typ	geschoss	raumnummer	raum	beprobt (X = ja)	material ist asbesthaltig	gemäss laboruntersuchung	enthält standardmässig asbest	durch experten bestimmt
p016	dämmschnur	1m	sg	dg	605	estrich ost		a		X	X

auswertung gemäss pflichtenheft "fach"

asbestgehalt und bindung		oberflächen-zustand			äussere einwirkungen			lage des asbesthaltigen materials			art und häufigkeit der raumnutzung		
schwachgebunden (3)	festgebunden (1)	defekt, verletzt, unbekannt (1)	intakt, unbeschädigt (0)	versiegelt, dicht verschlossen (-1)	vibrationen, luftströmungen, (1) temperaturwechsel, (1) mechanischer abrieb (1)	keine einwirkungen (0)	gut zugänglich (a/a/b)	schwer zugänglich (a/b/c)	unter verschluss (b/c/c)	regelmässig durch kinder, jugendliche oder sportler (a/a/b)	dauernd oder häufig durch sonstige personen (a/b/c)	zeitweise oder selten (b/c/c)
X		X			X		X					X

bemerkungen:

dringlichkeitsstufe I



der rückbau kann durch instruierte baufachleute erfolgen.
die vorschriften der suva bezüglich rückbau von asbesthaltigem faserzement sind in analogie zum suva-factsheet 33031 einzuhalten.
siehe auch merkblatt 84053 seite 19.

entsorgungsempfehlung:
deponie typ b
lva 17 06 98 nk

ACHTUNG ENTHÄLT ASBEST

Gesundheits-gefährdung bei Einatmen von Asbestfeinstaub

Sicherheits-vorschriften beachten

materialspezifikationen | ort | asbest

proben-nr.	material	menge	material-typ	geschoss	raumnummer	raum	beprobt (X = ja)	material ist asbesthaltig	gemäss laboruntersuchung	enthält standardmässig asbest	durch experten bestimmt
p019	faserzementrohre	1m	fg	dg	605	estrich ost		a		X	X

auswertung gemäss pflichtenheft "fach"

asbestgehalt und bindung		oberflächen-zustand			äussere einwirkungen			lage des asbesthaltigen materials			art und häufigkeit der raumnutzung		
schwachgebunden (3)	festgebunden (1)	defekt, verletzt, unbekannt (1)	intakt, unbeschädigt (0)	versiegelt, dicht verschlossen (-1)	vibrationen, luftströmungen, (1) temperaturwechsel, (1) mechanischer abrieb (1)	keine einwirkungen (0)	gut zugänglich (a/a/b)	schwer zugänglich (a/b/c)	unter verschluss (b/c/c)	regelmässig durch kinder, jugendliche oder sportler (a/a/b)	dauernd oder häufig durch sonstige personen (a/b/c)	zeitweise oder selten (b/c/c)
	X		X		X		X					X

bemerkungen:

dringlichkeitsstufe II



der rückbau kann durch instruierte baufachleute erfolgen.
die vorschriften der suva bezüglich rückbau von asbesthaltigem faserzement sind in analogie zum suva-factsheet 33031 einzuhalten.
siehe auch merkblatt 84053 seite 19.

entsorgungsempfehlung:
deponie typ b
lva 17 06 98 nk

ACHTUNG ENTHÄLT ASBEST

Gesundheits-gefährdung bei Einatmen von Asbestfeinstaub

Sicherheits-vorschriften beachten

materialspezifikationen | ort | asbest

proben-nr.	material	menge	material-typ	geschoss	raumnummer	raum	beprobt (X = ja)	material ist asbesthaltig	gemäss laboruntersuchung	enthält standardmässig asbest	durch experten bestimmt
p020	faserzementrohr	0.5m	fg	dg	605	estrich ost		a		X	X

auswertung gemäss pflichtenheft "fach"

asbestgehalt und bindung		oberflächen-zustand			äussere einwirkungen			lage des asbesthaltigen materials			art und häufigkeit der raumnutzung		
schwachgebunden (3)	festgebunden (1)	defekt, verletzt, unbekannt (1)	intakt, unbeschädigt (0)	versiegelt, dicht verschlossen (-1)	vibrationen, luftströmungen, (1) temperaturwechsel, (1) mechanischer abrieb (1)	keine einwirkungen (0)	gut zugänglich (a/a/b)	schwer zugänglich (a/b/c)	unter verschluss (b/c/c)	regelmässig durch kinder, jugendliche oder sportler (a/a/b)	dauernd oder häufig durch sonstige personen (a/b/c)	zeitweise oder selten (b/c/c)
	X		X		X		X					X

bemerkungen:

dringlichkeitsstufe II



der rückbau kann durch instruierte baufachleute erfolgen.
die vorschriften der suva bezüglich rückbau von asbesthaltigem faserzement sind in analogie zum suva-factsheet 33031 einzuhalten.
siehe auch merkblatt 84053 seite 19.

entsorgungsempfehlung:
deponie typ b
lva 17 06 98 nk



materialspezifikationen				ort			asbest				
proben-nr.	material	menge	material-typ	geschoss	raumnummer	raum	beprobt (X = ja)	material ist asbesthaltig	gemäss laboruntersuchung	enthält standardmässig asbest	durch experten bestimmt
p021	faserzementplatte	0.35m2	fg	dg	605	estrich ost		a		X	X

auswertung gemäss pflichtenheft "fach"

asbestgehalt und bindung		oberflächen-zustand			äussere einwirkungen			lage des asbesthaltigen materials			art und häufigkeit der raumnutzung		
schwachgebunden (3)	festgebunden (1)	defekt, verletzt, unbekannt (1)	intakt, unbeschädigt (0)	versiegelt, dicht verschlossen (-1)	vibrationen, luftströmungen, (1) temperaturwechsel, (1) mechanischer abrieb (1)	keine einwirkungen (0)	gut zugänglich (a/a/b)	schwer zugänglich (a/b/c)	unter verschluss (b/c/c)	regelmässig durch kinder, jugendliche oder sportler (a/a/b)	dauernd oder häufig durch sonstige personen (a/b/c)	zeitweise oder selten (b/c/c)	
	X		X		X		X					X	

bemerkungen:

dringlichkeitsstufe II



bituminöse resp. teerhaltige kleber und beschichtungen können durch instruierte baufachleute gemäss suva-factsheet 33049 entfernt werden.

entsorgungsempfehlung:
deponie typ e
lva 17 06 05 (S)

ACHTUNG ENTHÄLT ASBEST

Gesundheits-gefährdung bei Einatmen von Asbestfeinstaub

Sicherheits-vorschriften beachten

materialspezifikationen				ort			asbest				
proben-nr.	material	menge	material-typ	geschoss	raumnummer	raum	beprobt (X = ja)	material ist asbesthaltig	gemäss laboruntersuchung	enthält standardmässig asbest	durch experten bestimmt
p028	bituminöse antidröhnmatte	0.05m2	fg	5.og	512a	küche	X	a	X		

auswertung gemäss pflichtenheft "fach"

asbestgehalt und bindung		oberflächen-zustand			äussere einwirkungen			lage des asbesthaltigen materials			art und häufigkeit der raumnutzung		
schwachgebunden (3)	festgebunden (1)	defekt, verletzt, unbekannt (1)	intakt, unbeschädigt (0)	versiegelt, dicht verschlossen (-1)	vibrationen, luftströmungen, (1) temperaturwechsel, (1) mechanischer abrieb (1)	keine einwirkungen (0)	gut zugänglich (a/a/b)	schwer zugänglich (a/b/c)	unter verschluss (b/c/c)	regelmässig durch kinder, jugendliche oder sportler (a/a/b)	dauernd oder häufig durch sonstige personen (a/b/c)	zeitweise oder selten (b/c/c)
	X	X			X		X				X	

bemerkungen: unter lavabo

dringlichkeitsstufe I



der rückbau muss durch einen suva-anerkannten asbestsanierer gemäss ekas 6503 ausgeführt werden.
das suva-factsheet 33077 ist hier nicht zulässig.

entsorgungsempfehlung:
deponie typ e
lva 17 06 05 (S)

ACHTUNG
ENTHÄLT
ASBEST

Gesundheits-
gefährdung bei
Einatmen von
Asbestfeinstaub

Sicherheits-
vorschriften
beachten

materialspezifikationen				ort			asbest				
proben-nr.	material	menge	material-typ	geschoss	raumnummer	raum	beprobt (X = ja)	material ist asbesthaltig	gemäss laboruntersuchung	enthält standardmässig asbest	durch experten bestimmt
p029	bodenplattenkleber	2.8m2	fg	5.og	512b	du/wc	X	a	X		

auswertung gemäss pflichtenheft "fach"

asbestgehalt und bindung		oberflächen-zustand			äussere einwirkungen			lage des asbesthaltigen materials			art und häufigkeit der raumnutzung		
schwachgebunden (3)	festgebunden (1)	defekt, verletzt, unbekannt (1)	intakt, unbeschädigt (0)	versiegelt, dicht verschlossen (-1)	vibrationen, luftströmungen, (1) temperaturwechsel, (1) mechanischer abrieb (1)	keine einwirkungen (0)	gut zugänglich (a/a/b)	schwer zugänglich (a/b/c)	unter verschluss (b/c/c)	regelmässig durch kinder, jugendliche oder sportler (a/a/b)	dauernd oder häufig durch sonstige personen (a/b/c)	zeitweise oder selten (b/c/c)
	X			X	X				X		X	

bemerkungen:

dringlichkeitsstufe III



bituminöse resp. teerhaltige kleber und beschichtungen können durch instruierte baufachleute gemäss suva-factsheet 33049 entfernt werden.

entsorgungsempfehlung:
deponie typ e
lva 17 06 05 (S)

ACHTUNG ENTHÄLT ASBEST

Gesundheits-gefährdung bei Einatmen von Asbestfeinstaub

Sicherheits-vorschriften beachten

materialspezifikationen | ort | asbest

proben-nr.	material	menge	material-typ	geschoss	raumnummer	raum	beprobt (X = ja)	material ist asbesthaltig	gemäss laboruntersuchung	enthält standardmässig asbest	durch experten bestimmt
p033	bituminöse antidröhnmatte	0.05m2	fg	5.og	510a	küche	X	a	X		

auswertung gemäss pflichtenheft "fach"

asbestgehalt und bindung		oberflächen-zustand			äussere einwirkungen			lage des asbesthaltigen materials			art und häufigkeit der raumnutzung		
schwachgebunden (3)	festgebunden (1)	defekt, verletzt, unbekannt (1)	intakt, unbeschädigt (0)	versiegelt, dicht verschlossen (-1)	vibrationen, luftströmungen, (1) temperaturwechsel, (1) mechanischer abrieb (1)	keine einwirkungen (0)	gut zugänglich (a/a/b)	schwer zugänglich (a/b/c)	unter verschluss (b/c/c)	regelmässig durch kinder, jugendliche oder sportler (a/a/b)	dauernd oder häufig durch sonstige personen (a/b/c)	zeitweise oder selten (b/c/c)
	X	X			X		X				X	

bemerkungen: unter lavabo

dringlichkeitsstufe I



der rückbau muss durch einen suva-anerkannten asbestsanierer gemäss ekas 6503 ausgeführt werden.

entsorgungsempfehlung:
deponie typ e
lva 17 06 05 (S)

ACHTUNG ENTHÄLT ASBEST

Gesundheits-gefährdung bei Einatmen von Asbestfeinstaub

Sicherheits-vorschriften beachten

materialspezifikationen				ort			asbest				
proben-nr.	material	menge	material-typ	geschoss	raumnummer	raum	beprobt (X = ja)	material ist asbesthaltig	gemäss laboruntersuchung	enthält standardmässig asbest	durch experten bestimmt
p034	mehrschi. bodenbelag + kleber	2.1m2	fg	5.og	510b	du/wc	X	a	X		

auswertung gemäss pflichtenheft "fach"

asbestgehalt und bindung		oberflächen-zustand			äussere einwirkungen			lage des asbesthaltigen materials			art und häufigkeit der raumnutzung		
schwachgebunden (3)	festgebunden (1)	defekt, verletzt, unbekannt (1)	intakt, unbeschädigt (0)	versiegelt, dicht verschlossen (-1)	vibrationen, luftströmungen, (1) temperaturwechsel, (1) mechanischer abrieb (1)	keine einwirkungen (0)	gut zugänglich (a/a/b)	schwer zugänglich (a/b/c)	unter verschluss (b/c/c)	regelmässig durch kinder, jugendliche oder sportler (a/a/b)	dauernd oder häufig durch sonstige personen (a/b/c)	zeitweise oder selten (b/c/c)
X				X	X				X		X	

bemerkungen:

dringlichkeitsstufe II



der rückbau muss durch einen suva-anerkannten asbestsanierer gemäss ekas 6503 ausgeführt werden.

entsorgungsempfehlung:
deponie typ e
lva 17 06 05 (S)

ACHTUNG ENTHÄLT ASBEST

Gesundheits-gefährdung bei Einatmen von Asbestfeinstaub

Sicherheits-vorschriften beachten

materialspezifikationen				ort			asbest				
proben-nr.	material	menge	material-typ	geschoss	raumnummer	raum	beprobt (X = ja)	material ist asbesthaltig	gemäss laboruntersuchung	enthält standardmässig asbest	durch experten bestimmt
p036	mehrschi. wandbelag + kleber	7.5m2	fg	5.og	510b	du/wc	X	a	X		

auswertung gemäss pflichtenheft "fach"

asbestgehalt und bindung		oberflächen-zustand			äussere einwirkungen			lage des asbesthaltigen materials			art und häufigkeit der raumnutzung		
schwachgebunden (3)	festgebunden (1)	defekt, verletzt, unbekannt (1)	intakt, unbeschädigt (0)	versiegelt, dicht verschlossen (-1)	vibrationen, luftströmungen, (1) temperaturwechsel, (1) mechanischer abrieb (1)	keine einwirkungen (0)	gut zugänglich (a/a/b)	schwer zugänglich (a/b/c)	unter verschluss (b/c/c)	regelmässig durch kinder, jugendliche oder sportler (a/a/b)	dauernd oder häufig durch sonstige personen (a/b/c)	zeitweise oder selten (b/c/c)
X		X			X		X				X	

bemerkungen:

dringlichkeitsstufe I



der rückbau muss durch einen suva-anerkannten asbestsanierer ausgeführt werden.
dies kann gemäss suva-factsheet 33077 erfolgen.

entsorgungsempfehlung:
deponie typ e
lva 17 06 05 (S)

ACHTUNG ENTHÄLT ASBEST

Gesundheits-gefährdung bei Einatmen von Asbestfeinstaub

Sicherheits-vorschriften beachten

materialspezifikationen				ort			asbest				
proben-nr.	material	menge	material-typ	geschoss	raumnummer	raum	beprobt (X = ja)	material ist asbesthaltig	gemäss laboruntersuchung	enthält standardmässig asbest	durch experten bestimmt
p039	wandplattenkleber	0.9m2	fg	5.og	507a	küche	X	a	X		

auswertung gemäss pflichtenheft "fach"

asbestgehalt und bindung		oberflächen-zustand			äussere einwirkungen			lage des asbesthaltigen materials			art und häufigkeit der raumnutzung		
schwachgebunden (3)	festgebunden (1)	defekt, verletzt, unbekannt (1)	intakt, unbeschädigt (0)	versiegelt, dicht verschlossen (-1)	vibrationen, luftströmungen, (1) temperaturwechsel, (1) mechanischer abrieb (1)	keine einwirkungen (0)	gut zugänglich (a/a/b)	schwer zugänglich (a/b/c)	unter verschluss (b/c/c)	regelmässig durch kinder, jugendliche oder sportler (a/a/b)	dauernd oder häufig durch sonstige personen (a/b/c)	zeitweise oder selten (b/c/c)
	X			X	X				X		X	

bemerkungen:

dringlichkeitsstufe III



bituminöse resp. teerhaltige kleber und beschichtungen können durch instruierte baufachleute gemäss suva-factsheet 33049 entfernt werden.

entsorgungsempfehlung:
deponie typ e
lva 17 06 05 (S)

ACHTUNG ENTHÄLT ASBEST

Gesundheits-gefährdung bei Einatmen von Asbestfeinstaub

Sicherheits-vorschriften beachten


materialspezifikationen				ort			asbest				
proben-nr.	material	menge	material-typ	geschoss	raumnummer	raum	beprobt (X = ja)	material ist asbesthaltig	gemäss laboruntersuchung	enthält standardmässig asbest	durch experten bestimmt
p040	bituminöse antidröhnmatte	0.05m2	fg	5.og	507a	küche	X	a	X		

auswertung gemäss pflichtenheft "fach"

asbestgehalt und bindung		oberflächen-zustand			äussere einwirkungen			lage des asbesthaltigen materials			art und häufigkeit der raumnutzung		
schwachgebunden (3)	festgebunden (1)	defekt, verletzt, unbekannt (1)	intakt, unbeschädigt (0)	versiegelt, dicht verschlossen (-1)	vibrationen, luftströmungen, (1) temperaturwechsel, (1) mechanischer abrieb (1)	keine einwirkungen (0)	gut zugänglich (a/a/b)	schwer zugänglich (a/b/c)	unter verschluss (b/c/c)	regelmässig durch kinder, jugendliche oder sportler (a/a/b)	dauernd oder häufig durch sonstige personen (a/b/c)	zeitweise oder selten (b/c/c)
	X	X			X		X				X	

bemerkungen: unter lavabo

dringlichkeitsstufe I

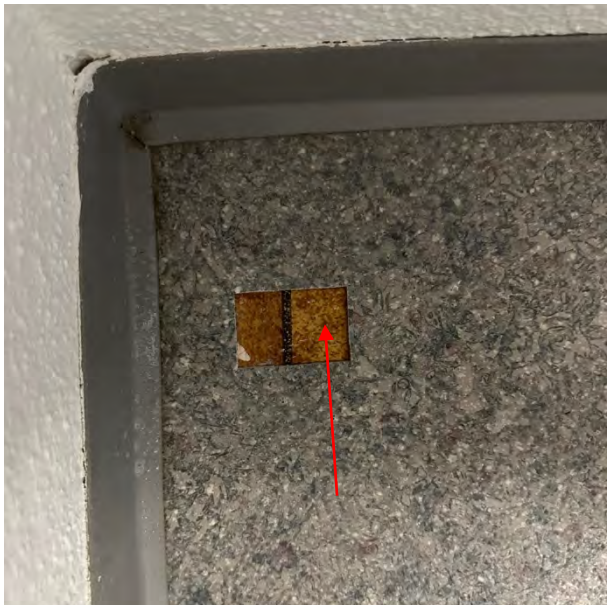

der rückbau muss durch einen suva-anerkannten asbestsanierer gemäss ekas 6503 ausgeführt werden.

entsorgungsempfehlung:
deponie typ e
lva 17 06 05 (S)

ACHTUNG ENTHÄLT ASBEST

Gesundheits-gefährdung bei Einatmen von Asbestfeinstaub

Sicherheits-vorschriften beachten

materialspezifikationen				ort			asbest				
proben-nr.	material	menge	material-typ	geschoss	raumnummer	raum	beprobt (X = ja)	material ist asbesthaltig	gemäss laboruntersuchung	enthält standardmässig asbest	durch experten bestimmt
p042	mehrschi. bodenbelag + kleber	2.1m2	fg	5.og	507b	du/wc	X	a	X		

auswertung gemäss pflichtenheft "fach"

asbestgehalt und bindung		oberflächen-zustand			äussere einwirkungen		lage des asbesthaltigen materials			art und häufigkeit der raumnutzung		
schwachgebunden (3)	festgebunden (1)	defekt, verletzt, unbekannt (1)	intakt, unbeschädigt (0)	versiegelt, dicht verschlossen (-1)	vibrationen, luftströmungen, (1) temperaturwechsel, (1) mechanischer abrieb (1)	keine einwirkungen (0)	gut zugänglich (a/a/b)	schwer zugänglich (a/b/c)	unter verschluss (b/c/c)	regelmässig durch kinder, jugendliche oder sportler (a/a/b)	dauernd oder häufig durch sonstige personen (a/b/c)	zeitweise oder selten (b/c/c)
X				X	X				X		X	

bemerkungen:

dringlichkeitsstufe II



der rückbau muss durch einen suva-anerkannten asbestsanierer gemäss ekas 6503 ausgeführt werden.
das suva-factsheet 33077 ist hier nicht zulässig.

entsorgungsempfehlung:
deponie typ e
lva 17 06 05 (S)

ACHTUNG ENTHÄLT ASBEST

Gesundheits-gefährdung bei Einatmen von Asbestfeinstaub

Sicherheits-vorschriften beachten

materialspezifikationen				ort			asbest				
proben-nr.	material	menge	material-typ	geschoss	raumnummer	raum	beprobt (X = ja)	material ist asbesthaltig	gemäss laboruntersuchung	enthält standardmässig asbest	durch experten bestimmt
p043	wandplattenkleber	8.5m2	fg	5.og	507b	du/wc	X	a	X		

auswertung gemäss pflichtenheft "fach"

asbestgehalt und bindung		oberflächen-zustand			äussere einwirkungen			lage des asbesthaltigen materials			art und häufigkeit der raumnutzung		
schwachgebunden (3)	festgebunden (1)	defekt, verletzt, unbekannt (1)	intakt, unbeschädigt (0)	versiegelt, dicht verschlossen (-1)	vibrationen, luftströmungen, (1) temperaturwechsel, (1) mechanischer abrieb (1)	keine einwirkungen (0)	gut zugänglich (a/a/b)	schwer zugänglich (a/b/c)	unter verschluss (b/c/c)	regelmässig durch kinder, jugendliche oder sportler (a/a/b)	dauernd oder häufig durch sonstige personen (a/b/c)	zeitweise oder selten (b/c/c)
	X			X	X				X		X	

bemerkungen:

dringlichkeitsstufe III



bituminöse resp. teerhaltige kleber und beschichtungen können durch instruierte baufachleute gemäss suva-factsheet 33049 entfernt werden.

entsorgungsempfehlung:
deponie typ e
lva 17 06 05 (S)



materialspezifikationen				ort			asbest				
proben-nr.	material	menge	material-typ	geschoss	raumnummer	raum	beprobt (X = ja)	material ist asbesthaltig	gemäss laboruntersuchung	enthält standardmässig asbest	durch experten bestimmt
p046	bituminöse antidröhnmatte	0.05m2	fg	5.og	505	zimmer (küche)	X	a	X		

auswertung gemäss pflichtenheft "fach"

asbestgehalt und bindung		oberflächen-zustand			äussere einwirkungen			lage des asbesthaltigen materials			art und häufigkeit der raumnutzung		
schwachgebunden (3)	festgebunden (1)	defekt, verletzt, unbekannt (1)	intakt, unbeschädigt (0)	versiegelt, dicht verschlossen (-1)	vibrationen, luftströmungen, (1) temperaturwechsel, (1) mechanischer abrieb (1)	keine einwirkungen (0)	gut zugänglich (a/a/b)	schwer zugänglich (a/b/c)	unter verschluss (b/c/c)	regelmässig durch kinder, jugendliche oder sportler (a/a/b)	dauernd oder häufig durch sonstige personen (a/b/c)	zeitweise oder selten (b/c/c)
	X	X			X		X				X	

bemerkungen: unter lavabo

dringlichkeitsstufe I



der rückbau muss durch einen suva-anerkannten asbestsanierer gemäss ekas 6503 ausgeführt werden.

entsorgungsempfehlung:
deponie typ e
lva 17 06 05 (S)



materialspezifikationen				ort			asbest				
proben-nr.	material	menge	material-typ	geschoss	raumnummer	raum	beprobt (X = ja)	material ist asbesthaltig	gemäss laboruntersuchung	enthält standardmässig asbest	durch experten bestimmt
p048	mehrschi. bodenbelag + kleber	1.5m2	fg	5.og	505b	du/wc	X	a	X		

auswertung gemäss pflichtenheft "fach"

asbestgehalt und bindung		oberflächen-zustand			äussere einwirkungen			lage des asbesthaltigen materials			art und häufigkeit der raumnutzung		
schwachgebunden (3)	festgebunden (1)	defekt, verletzt, unbekannt (1)	intakt, unbeschädigt (0)	versiegelt, dicht verschlossen (-1)	vibrationen, luftströmungen, (1) temperaturwechsel, (1) mechanischer abrieb (1)	keine einwirkungen (0)	gut zugänglich (a/a/b)	schwer zugänglich (a/b/c)	unter verschluss (b/c/c)	regelmässig durch kinder, jugendliche oder sportler (a/a/b)	dauernd oder häufig durch sonstige personen (a/b/c)	zeitweise oder selten (b/c/c)
X				X	X				X		X	

bemerkungen:

dringlichkeitsstufe II



der rückbau muss durch einen suva-anerkannten asbestsanierer gemäss ekas 6503 ausgeführt werden.

entsorgungsempfehlung:
deponie typ e
lva 17 06 05 (S)



materialspezifikationen				ort			asbest				
proben-nr.	material	menge	material-typ	geschoss	raumnummer	raum	beprobt (X = ja)	material ist asbesthaltig	gemäss laboruntersuchung	enthält standardmässig asbest	durch experten bestimmt
p050	mehrschi. wandbelag + kleber	4.8m2	fg	5.og	505b	du/wc	X	a	X		

auswertung gemäss pflichtenheft "fach"

asbestgehalt und bindung		oberflächen-zustand			äussere einwirkungen			lage des asbesthaltigen materials			art und häufigkeit der raumnutzung		
schwachgebunden (3)	festgebunden (1)	defekt, verletzt, unbekannt (1)	intakt, unbeschädigt (0)	versiegelt, dicht verschlossen (-1)	vibrationen, luftströmungen, (1) temperaturwechsel, (1) mechanischer abrieb (1)	keine einwirkungen (0)	gut zugänglich (a/a/b)	schwer zugänglich (a/b/c)	unter verschluss (b/c/c)	regelmässig durch kinder, jugendliche oder sportler (a/a/b)	dauernd oder häufig durch sonstige personen (a/b/c)	zeitweise oder selten (b/c/c)	
X		X			X		X				X		

bemerkungen: **achtung auch 1.4m2 bei 505a eingang!**

dringlichkeitsstufe I



der rückbau muss durch einen suva-anerkannten asbestsanierer ausgeführt werden.
dies kann gemäss suva-factsheet 33077 erfolgen.

entsorgungsempfehlung:
deponie typ e
lva 17 06 05 (S)

ACHTUNG ENTHÄLT ASBEST

Gesundheits-gefährdung bei Einatmen von Asbestfeinstaub

Sicherheits-vorschriften beachten

materialspezifikationen				ort			asbest				
proben-nr.	material	menge	material-typ	geschoss	raumnummer	raum	beprobt (X = ja)	material ist asbesthaltig	gemäss laboruntersuchung	enthält standardmässig asbest	durch experten bestimmt
p055	wandplattenkleber	0.8m2	fg	4.og	411	zimmer	X	a	X		

auswertung gemäss pflichtenheft "fach"

asbestgehalt und bindung		oberflächen-zustand			äussere einwirkungen			lage des asbesthaltigen materials			art und häufigkeit der raumnutzung		
schwachgebunden (3)	festgebunden (1)	defekt, verletzt, unbekannt (1)	intakt, unbeschädigt (0)	versiegelt, dicht verschlossen (-1)	vibrationen, luftströmungen, (1) temperaturwechsel, (1) mechanischer abrieb (1)	keine einwirkungen (0)	gut zugänglich (a/a/b)	schwer zugänglich (a/b/c)	unter verschluss (b/c/c)	regelmässig durch kinder, jugendliche oder sportler (a/a/b)	dauernd oder häufig durch sonstige personen (a/b/c)	zeitweise oder selten (b/c/c)
	X			X	X				X		X	

bemerkungen:

dringlichkeitsstufe III



bituminöse resp. teerhaltige kleber und beschichtungen können durch instruierte baufachleute gemäss suva-factsheet 33049 entfernt werden.

entsorgungsempfehlung:
deponie typ e
lva 17 06 05 (S)

ACHTUNG ENTHÄLT ASBEST

Gesundheits-gefährdung bei Einatmen von Asbestfeinstaub

Sicherheits-vorschriften beachten

materialspezifikationen				ort			asbest				
proben-nr.	material	menge	material-typ	geschoss	raumnummer	raum	beprobt (X = ja)	material ist asbesthaltig	gemäss laboruntersuchung	enthält standardmässig asbest	durch experten bestimmt
p056	bituminöse antidröhnmatte	0.05m2	fg	4.og	411	zimmer	X	a	X		

auswertung gemäss pflichtenheft "fach"

asbestgehalt und bindung		oberflächen-zustand			äussere einwirkungen			lage des asbesthaltigen materials			art und häufigkeit der raumnutzung		
schwachgebunden (3)	festgebunden (1)	defekt, verletzt, unbekannt (1)	intakt, unbeschädigt (0)	versiegelt, dicht verschlossen (-1)	vibrationen, luftströmungen, (1) temperaturwechsel, (1) mechanischer abrieb (1)	keine einwirkungen (0)	gut zugänglich (a/a/b)	schwer zugänglich (a/b/c)	unter verschluss (b/c/c)	regelmässig durch kinder, jugendliche oder sportler (a/a/b)	dauernd oder häufig durch sonstige personen (a/b/c)	zeitweise oder selten (b/c/c)
	X	X			X		X				X	

bemerkungen: unter lavabo

dringlichkeitsstufe I



der rückbau muss durch einen suva-anerkannten asbestsanierer gemäss ekas 6503 ausgeführt werden.

entsorgungsempfehlung:
deponie typ e
lva 17 06 05 (S)

ACHTUNG ENTHÄLT ASBEST

Gesundheits-gefährdung bei Einatmen von Asbestfeinstaub

Sicherheits-vorschriften beachten

materialspezifikationen				ort			asbest				
proben-nr.	material	menge	material-typ	geschoss	raumnummer	raum	beprobt (X = ja)	material ist asbesthaltig	gemäss laboruntersuchung	enthält standardmässig asbest	durch experten bestimmt
p057	mehrschi. bodenbelag + kleber	2.4m2	fg	4.og	411b	du/wc	X	a	X		

auswertung gemäss pflichtenheft "fach"

asbestgehalt und bindung		oberflächen-zustand			äussere einwirkungen			lage des asbesthaltigen materials			art und häufigkeit der raumnutzung		
schwachgebunden (3)	festgebunden (1)	defekt, verletzt, unbekannt (1)	intakt, unbeschädigt (0)	versiegelt, dicht verschlossen (-1)	vibrationen, luftströmungen, (1) temperaturwechsel, (1) mechanischer abrieb (1)	keine einwirkungen (0)	gut zugänglich (a/a/b)	schwer zugänglich (a/b/c)	unter verschluss (b/c/c)	regelmässig durch kinder, jugendliche oder sportler (a/a/b)	dauernd oder häufig durch sonstige personen (a/b/c)	zeitweise oder selten (b/c/c)
X				X	X				X		X	

bemerkungen:

dringlichkeitsstufe II



der rückbau muss durch einen suva-anerkannten asbestsanierer gemäss ekas 6503 ausgeführt werden.

entsorgungsempfehlung:
deponie typ e
lva 17 06 05 (S)

ACHTUNG ENTHÄLT ASBEST

Gesundheits-gefährdung bei Einatmen von Asbestfeinstaub

Sicherheits-vorschriften beachten

materialspezifikationen				ort			asbest				
proben-nr.	material	menge	material-typ	geschoss	raumnummer	raum	beprobt (X = ja)	material ist asbesthaltig	gemäss laboruntersuchung	enthält standardmässig asbest	durch experten bestimmt
p059	mehrschi. wandbelag + kleber	6.1m2	fg	4.og	411b	du/wc	X	a	X		

auswertung gemäss pflichtenheft "fach"

asbestgehalt und bindung		oberflächen-zustand			äussere einwirkungen			lage des asbesthaltigen materials			art und häufigkeit der raumnutzung		
schwachgebunden (3)	festgebunden (1)	defekt, verletzt, unbekannt (1)	intakt, unbeschädigt (0)	versiegelt, dicht verschlossen (-1)	vibrationen, luftströmungen, (1) temperaturwechsel, (1) mechanischer abrieb (1)	keine einwirkungen (0)	gut zugänglich (a/a/b)	schwer zugänglich (a/b/c)	unter verschluss (b/c/c)	regelmässig durch kinder, jugendliche oder sportler (a/a/b)	dauernd oder häufig durch sonstige personen (a/b/c)	zeitweise oder selten (b/c/c)
X		X			X		X				X	

bemerkungen:

dringlichkeitsstufe I



bituminöse resp. teerhaltige kleber und beschichtungen können durch instruierte baufachleute gemäss suva-factsheet 33049 entfernt werden.

entsorgungsempfehlung:
deponie typ e
lva 17 06 05 (S)

ACHTUNG ENTHÄLT ASBEST

Gesundheits-gefährdung bei Einatmen von Asbestfeinstaub

Sicherheits-vorschriften beachten

materialspezifikationen				ort			asbest				
proben-nr.	material	menge	material-typ	geschoss	raumnummer	raum	beprobt (X = ja)	material ist asbesthaltig	gemäss laboruntersuchung	enthält standardmässig asbest	durch experten bestimmt
p064	bituminöse antidröhnmatte	0.05m2	fg	4.og	406	zimmer	X	a	X		

auswertung gemäss pflichtenheft "fach"

asbestgehalt und bindung		oberflächen-zustand			äussere einwirkungen			lage des asbesthaltigen materials			art und häufigkeit der raumnutzung		
schwachgebunden (3)	festgebunden (1)	defekt, verletzt, unbekannt (1)	intakt, unbeschädigt (0)	versiegelt, dicht verschlossen (-1)	vibrationen, luftströmungen, (1) temperaturwechsel, (1) mechanischer abrieb (1)	keine einwirkungen (0)	gut zugänglich (a/a/b)	schwer zugänglich (a/b/c)	unter verschluss (b/c/c)	regelmässig durch kinder, jugendliche oder sportler (a/a/b)	dauernd oder häufig durch sonstige personen (a/b/c)	zeitweise oder selten (b/c/c)
	X	X			X		X				X	

bemerkungen: unter lavabo

dringlichkeitsstufe I



der rückbau muss durch einen suva-anerkannten asbestsanierer gemäss ekas 6503 ausgeführt werden.

entsorgungsempfehlung:
deponie typ e
lva 17 06 05 (S)

ACHTUNG ENTHÄLT ASBEST

Gesundheits-gefährdung bei Einatmen von Asbestfeinstaub

Sicherheits-vorschriften beachten

materialspezifikationen				ort			asbest				
proben-nr.	material	menge	material-typ	geschoss	raumnummer	raum	beprobt (X = ja)	material ist asbesthaltig	gemäss laboruntersuchung	enthält standardmässig asbest	durch experten bestimmt
p065	mehrschi. bodenbelag + kleber	1.7m2	fg	4.og	406b	du/wc	X	a	X		

auswertung gemäss pflichtenheft "fach"

asbestgehalt und bindung		oberflächen-zustand			äussere einwirkungen			lage des asbesthaltigen materials			art und häufigkeit der raumnutzung		
schwachgebunden (3)	festgebunden (1)	defekt, verletzt, unbekannt (1)	intakt, unbeschädigt (0)	versiegelt, dicht verschlossen (-1)	vibrationen, luftströmungen, (1) temperaturwechsel, (1) mechanischer abrieb (1)	keine einwirkungen (0)	gut zugänglich (a/a/b)	schwer zugänglich (a/b/c)	unter verschluss (b/c/c)	regelmässig durch kinder, jugendliche oder sportler (a/a/b)	dauernd oder häufig durch sonstige personen (a/b/c)	zeitweise oder selten (b/c/c)
X				X	X				X		X	

bemerkungen:

dringlichkeitsstufe II



der rückbau muss durch einen suva-anerkannten asbestsanierer gemäss ekas 6503 ausgeführt werden.

entsorgungsempfehlung:
deponie typ e
lva 17 06 05 (S)

ACHTUNG ENTHÄLT ASBEST

Gesundheits-gefährdung bei Einatmen von Asbestfeinstaub

Sicherheits-vorschriften beachten

materialspezifikationen				ort			asbest				
proben-nr.	material	menge	material-typ	geschoss	raumnummer	raum	beprobt (X = ja)	material ist asbesthaltig	gemäss laboruntersuchung	enthält standardmässig asbest	durch experten bestimmt
p067	mehrschi. wandbelag + kleber	9m2	fg	4.og	406b	du/wc	X	a	X		

auswertung gemäss pflichtenheft "fach"

asbestgehalt und bindung		oberflächen-zustand			äussere einwirkungen			lage des asbesthaltigen materials			art und häufigkeit der raumnutzung		
schwachgebunden (3)	festgebunden (1)	defekt, verletzt, unbekannt (1)	intakt, unbeschädigt (0)	versiegelt, dicht verschlossen (-1)	vibrationen, luftströmungen, (1) temperaturwechsel, (1) mechanischer abrieb (1)	keine einwirkungen (0)	gut zugänglich (a/a/b)	schwer zugänglich (a/b/c)	unter verschluss (b/c/c)	regelmässig durch kinder, jugendliche oder sportler (a/a/b)	dauernd oder häufig durch sonstige personen (a/b/c)	zeitweise oder selten (b/c/c)
X		X			X		X				X	

bemerkungen:

dringlichkeitsstufe I



bituminöse resp. teerhaltige kleber und beschichtungen können durch instruierte baufachleute gemäss suva-factsheet 33049 entfernt werden.

entsorgungsempfehlung:
deponie typ e
lva 17 06 05 (S)

ACHTUNG ENTHÄLT ASBEST

Gesundheits-gefährdung bei Einatmen von Asbestfeinstaub

Sicherheits-vorschriften beachten

materialspezifikationen				ort			asbest				
proben-nr.	material	menge	material-typ	geschoss	raumnummer	raum	beprobt (X = ja)	material ist asbesthaltig	gemäss laboruntersuchung	enthält standardmässig asbest	durch experten bestimmt
p071	bituminöse antidröhnmatte	0.05m2	fg	4.og	403a	küche	X	a	X		

auswertung gemäss pflichtenheft "fach"

asbestgehalt und bindung		oberflächen-zustand			äussere einwirkungen			lage des asbesthaltigen materials			art und häufigkeit der raumnutzung		
schwachgebunden (3)	festgebunden (1)	defekt, verletzt, unbekannt (1)	intakt, unbeschädigt (0)	versiegelt, dicht verschlossen (-1)	vibrationen, luftströmungen, (1) temperaturwechsel, (1) mechanischer abrieb (1)	keine einwirkungen (0)	gut zugänglich (a/a/b)	schwer zugänglich (a/b/c)	unter verschluss (b/c/c)	regelmässig durch kinder, jugendliche oder sportler (a/a/b)	dauernd oder häufig durch sonstige personen (a/b/c)	zeitweise oder selten (b/c/c)
	X	X			X		X				X	

bemerkungen: unter lavabo

dringlichkeitsstufe I



bituminöse resp. teerhaltige kleber und beschichtungen können durch instruierte baufachleute gemäss suva-factsheet 33049 entfernt werden.

entsorgungsempfehlung:
deponie typ e
lva 17 06 05 (S)

ACHTUNG ENTHÄLT ASBEST

Gesundheits-gefährdung bei Einatmen von Asbestfeinstaub

Sicherheits-vorschriften beachten

materialspezifikationen				ort			asbest				
proben-nr.	material	menge	material-typ	geschoss	raumnummer	raum	beprobt (X = ja)	material ist asbesthaltig	gemäss laboruntersuchung	enthält standardmässig asbest	durch experten bestimmt
p076	bituminöse antidröhnmatte	0.05m2	fg	4.og	401	zimmer	X	a	X		

auswertung gemäss pflichtenheft "fach"

asbestgehalt und bindung		oberflächen-zustand			äussere einwirkungen			lage des asbesthaltigen materials			art und häufigkeit der raumnutzung		
schwachgebunden (3)	festgebunden (1)	defekt, verletzt, unbekannt (1)	intakt, unbeschädigt (0)	versiegelt, dicht verschlossen (-1)	vibrationen, luftströmungen, (1) temperaturwechsel, (1) mechanischer abrieb (1)	keine einwirkungen (0)	gut zugänglich (a/a/b)	schwer zugänglich (a/b/c)	unter verschluss (b/c/c)	regelmässig durch kinder, jugendliche oder sportler (a/a/b)	dauernd oder häufig durch sonstige personen (a/b/c)	zeitweise oder selten (b/c/c)
	X	X			X		X				X	

bemerkungen: unter lavabo

dringlichkeitsstufe I



der rückbau muss durch einen suva-anerkannten asbestsanierer ausgeführt werden.
dies kann gemäss suva-factsheet 33077 erfolgen.

entsorgungsempfehlung:
deponie typ e
lva 17 06 05 (S)

ACHTUNG ENTHÄLT ASBEST

Gesundheits-gefährdung bei Einatmen von Asbestfeinstaub

Sicherheits-vorschriften beachten

materialspezifikationen				ort			asbest				
proben-nr.	material	menge	material-typ	geschoss	raumnummer	raum	beprobt (X = ja)	material ist asbesthaltig	gemäss laboruntersuchung	enthält standardmässig asbest	durch experten bestimmt
p086	wandplattenkleber	0.8m2	fg	3.og	311	zimmer	X	a	X		

auswertung gemäss pflichtenheft "fach"

asbestgehalt und bindung		oberflächen-zustand			äussere einwirkungen			lage des asbesthaltigen materials			art und häufigkeit der raumnutzung		
schwachgebunden (3)	festgebunden (1)	defekt, verletzt, unbekannt (1)	intakt, unbeschädigt (0)	versiegelt, dicht verschlossen (-1)	vibrationen, luftströmungen, (1) temperaturwechsel, (1) mechanischer abrieb (1)	keine einwirkungen (0)	gut zugänglich (a/a/b)	schwer zugänglich (a/b/c)	unter verschluss (b/c/c)	regelmässig durch kinder, jugendliche oder sportler (a/a/b)	dauernd oder häufig durch sonstige personen (a/b/c)	zeitweise oder selten (b/c/c)
	X			X	X				X		X	

bemerkungen:

dringlichkeitsstufe III



bituminöse resp. teerhaltige kleber und beschichtungen können durch instruierte baufachleute gemäss suva-factsheet 33049 entfernt werden.

entsorgungsempfehlung:
deponie typ e
lva 17 06 05 (S)

ACHTUNG ENTHÄLT ASBEST

Gesundheits-gefährdung bei Einatmen von Asbestfeinstaub

Sicherheits-vorschriften beachten

materialspezifikationen				ort			asbest				
proben-nr.	material	menge	material-typ	geschoss	raumnummer	raum	beprobt (X = ja)	material ist asbesthaltig	gemäss laboruntersuchung	enthält standardmässig asbest	durch experten bestimmt
p087	bituminöse antidröhnmatte	0.05m2	fg	3.og	311	zimmer	X	a	X		

auswertung gemäss pflichtenheft "fach"

asbestgehalt und bindung		oberflächen-zustand			äussere einwirkungen			lage des asbesthaltigen materials			art und häufigkeit der raumnutzung		
schwachgebunden (3)	festgebunden (1)	defekt, verletzt, unbekannt (1)	intakt, unbeschädigt (0)	versiegelt, dicht verschlossen (-1)	vibrationen, luftströmungen, (1) temperaturwechsel, (1) mechanischer abrieb (1)	keine einwirkungen (0)	gut zugänglich (a/a/b)	schwer zugänglich (a/b/c)	unter verschluss (b/c/c)	regelmässig durch kinder, jugendliche oder sportler (a/a/b)	dauernd oder häufig durch sonstige personen (a/b/c)	zeitweise oder selten (b/c/c)
	X	X			X		X				X	

bemerkungen: unter lavabo

dringlichkeitsstufe I



der rückbau muss durch einen suva-anerkannten asbestsanierer gemäss ekas 6503 ausgeführt werden.

entsorgungsempfehlung:
deponie typ e
lva 17 06 05 (S)



materialspezifikationen				ort			asbest				
proben-nr.	material	menge	material-typ	geschoss	raumnummer	raum	beprobt (X = ja)	material ist asbesthaltig	gemäss laboruntersuchung	enthält standardmässig asbest	durch experten bestimmt
p088	mehrschi. bodenbelag + kleber	2.3m2	fg	3.og	311b	du/wc	X	a	X		

auswertung gemäss pflichtenheft "fach"

asbestgehalt und bindung		oberflächen-zustand			äussere einwirkungen		lage des asbesthaltigen materials			art und häufigkeit der raumnutzung		
schwachgebunden (3)	festgebunden (1)	defekt, verletzt, unbekannt (1)	intakt, unbeschädigt (0)	versiegelt, dicht verschlossen (-1)	vibrationen, luftströmungen, (1) temperaturwechsel, (1) mechanischer abrieb (1)	keine einwirkungen (0)	gut zugänglich (a/a/b)	schwer zugänglich (a/b/c)	unter verschluss (b/c/c)	regelmässig durch kinder, jugendliche oder sportler (a/a/b)	dauernd oder häufig durch sonstige personen (a/b/c)	zeitweise oder selten (b/c/c)
X				X	X				X		X	

bemerkungen: pvc-belag lies sich nicht vom mehrschichtigen bodenbelag trennen. pvc-bodenbelag vermutlich nicht asbest-haltig.

dringlichkeitsstufe II



der rückbau muss durch einen suva-anerkannten asbestsanierer gemäss ekas 6503 ausgeführt werden.
das suva-factsheet 33077 ist hier nicht zulässig.

entsorgungsempfehlung:
deponie typ e
lva 17 06 05 (S)

ACHTUNG ENTHÄLT ASBEST

Gesundheits-gefährdung bei Einatmen von Asbestfeinstaub

Sicherheits-vorschriften beachten

materialspezifikationen				ort			asbest				
proben-nr.	material	menge	material-typ	geschoss	raumnummer	raum	beprobt (X = ja)	material ist asbesthaltig	gemäss laboruntersuchung	enthält standardmässig asbest	durch experten bestimmt
p090	wandplattenkleber	6m2	fg	3.og	311b	du/wc	X	a	X		

auswertung gemäss pflichtenheft "fach"

asbestgehalt und bindung		oberflächen-zustand			äussere einwirkungen			lage des asbesthaltigen materials			art und häufigkeit der raumnutzung		
schwachgebunden (3)	festgebunden (1)	defekt, verletzt, unbekannt (1)	intakt, unbeschädigt (0)	versiegelt, dicht verschlossen (-1)	vibrationen, luftströmungen, (1) temperaturwechsel, (1) mechanischer abrieb (1)	keine einwirkungen (0)	gut zugänglich (a/a/b)	schwer zugänglich (a/b/c)	unter verschluss (b/c/c)	regelmässig durch kinder, jugendliche oder sportler (a/a/b)	dauernd oder häufig durch sonstige personen (a/b/c)	zeitweise oder selten (b/c/c)
	X			X	X				X		X	

bemerkungen:

dringlichkeitsstufe III



bituminöse resp. teerhaltige kleber und beschichtungen können durch instruierte baufachleute gemäss suva-factsheet 33049 entfernt werden.

entsorgungsempfehlung:
deponie typ e
lva 17 06 05 (S)

ACHTUNG ENTHÄLT ASBEST

Gesundheits-gefährdung bei Einatmen von Asbestfeinstaub

Sicherheits-vorschriften beachten


materialspezifikationen				ort			asbest				
proben-nr.	material	menge	material-typ	geschoss	raumnummer	raum	beprobt (X = ja)	material ist asbesthaltig	gemäss laboruntersuchung	enthält standardmässig asbest	durch experten bestimmt
p092	bituminöse antidröhnmatte	0.05m2	fg	3.og	308	zimmer	X	a	X		

auswertung gemäss pflichtenheft "fach"

asbestgehalt und bindung		oberflächen-zustand			äussere einwirkungen			lage des asbesthaltigen materials			art und häufigkeit der raumnutzung		
schwachgebunden (3)	festgebunden (1)	defekt, verletzt, unbekannt (1)	intakt, unbeschädigt (0)	versiegelt, dicht verschlossen (-1)	vibrationen, luftströmungen, (1) temperaturwechsel, (1) mechanischer abrieb (1)	keine einwirkungen (0)	gut zugänglich (a/a/b)	schwer zugänglich (a/b/c)	unter verschluss (b/c/c)	regelmässig durch kinder, jugendliche oder sportler (a/a/b)	dauernd oder häufig durch sonstige personen (a/b/c)	zeitweise oder selten (b/c/c)
	X	X			X		X				X	

bemerkungen: unter lavabo

dringlichkeitsstufe I

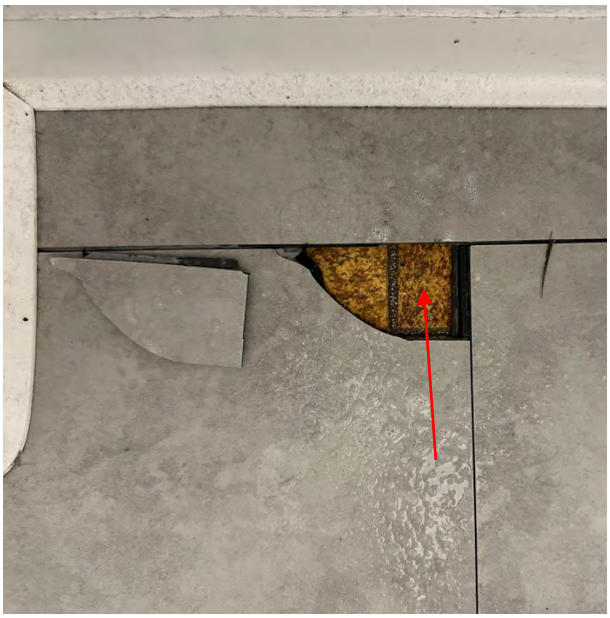

der rückbau muss durch einen suva-anerkannten asbestsanierer gemäss ekas 6503 ausgeführt werden.

entsorgungsempfehlung:
deponie typ e
lva 17 06 05 (S)



materialspezifikationen				ort			asbest				
proben-nr.	material	menge	material-typ	geschoss	raumnummer	raum	beprobt (X = ja)	material ist asbesthaltig	gemäss laboruntersuchung	enthält standardmässig asbest	durch experten bestimmt
p093	mehrschi. bodenbelag + kleber	1.7m2	fg	3.og	308b	du/wc	X	a	X		

auswertung gemäss pflichtenheft "fach"												
asbestgehalt und bindung		oberflächen-zustand			äussere einwirkungen			lage des asbesthaltigen materials			art und häufigkeit der raumnutzung		
schwachgebunden (3)	festgebunden (1)	defekt, verletzt, unbekannt (1)	intakt, unbeschädigt (0)	versiegelt, dicht verschlossen (-1)	vibrationen, luftströmungen, (1) temperaturwechsel, (1) mechanischer abrieb (1)	keine einwirkungen (0)	gut zugänglich (a/a/b)	schwer zugänglich (a/b/c)	unter verschluss (b/c/c)	regelmässig durch kinder, jugendliche oder sportler (a/a/b)	dauernd oder häufig durch sonstige personen (a/b/c)	zeitweise oder selten (b/c/c)
X				X	X				X		X	

bemerkungen:

dringlichkeitsstufe II



der rückbau muss durch einen suva-anerkannten asbestsanierer gemäss ekas 6503 ausgeführt werden.

entsorgungsempfehlung:
deponie typ e
lva 17 06 05 (S)

ACHTUNG ENTHÄLT ASBEST

Gesundheits-gefährdung bei Einatmen von Asbestfeinstaub

Sicherheits-vorschriften beachten

materialspezifikationen				ort			asbest				
proben-nr.	material	menge	material-typ	geschoss	raumnummer	raum	beprobt (X = ja)	material ist asbesthaltig	gemäss laboruntersuchung	enthält standardmässig asbest	durch experten bestimmt
p095	mehrschi. wandbelag + kleber	8.8m2	fg	3.og	308b	du/wc	X	a	X		

auswertung gemäss pflichtenheft "fach"

asbestgehalt und bindung		oberflächen-zustand			äussere einwirkungen			lage des asbesthaltigen materials			art und häufigkeit der raumnutzung		
schwachgebunden (3)	festgebunden (1)	defekt, verletzt, unbekannt (1)	intakt, unbeschädigt (0)	versiegelt, dicht verschlossen (-1)	vibrationen, luftströmungen, (1) temperaturwechsel, (1) mechanischer abrieb (1)	keine einwirkungen (0)	gut zugänglich (a/a/b)	schwer zugänglich (a/b/c)	unter verschluss (b/c/c)	regelmässig durch kinder, jugendliche oder sportler (a/a/b)	dauernd oder häufig durch sonstige personen (a/b/c)	zeitweise oder selten (b/c/c)
X		X			X		X				X	

bemerkungen:

dringlichkeitsstufe I



bituminöse resp. teerhaltige kleber und beschichtungen können durch instruierte baufachleute gemäss suva-factsheet 33049 entfernt werden.

entsorgungsempfehlung:
deponie typ e
lva 17 06 05 (S)

ACHTUNG ENTHÄLT ASBEST

Gesundheits-gefährdung bei Einatmen von Asbestfeinstaub

Sicherheits-vorschriften beachten

materialspezifikationen				ort			asbest				
proben-nr.	material	menge	material-typ	geschoss	raumnummer	raum	beprobt (X = ja)	material ist asbesthaltig	gemäss laboruntersuchung	enthält standardmässig asbest	durch experten bestimmt
p099	bituminöse antidröhnmatte	0.05m2	fg	3.og	303a	küche	X	a	X		

auswertung gemäss pflichtenheft "fach"

asbestgehalt und bindung		oberflächen-zustand			äussere einwirkungen			lage des asbesthaltigen materials			art und häufigkeit der raumnutzung		
schwachgebunden (3)	festgebunden (1)	defekt, verletzt, unbekannt (1)	intakt, unbeschädigt (0)	versiegelt, dicht verschlossen (-1)	vibrationen, luftströmungen, (1) temperaturwechsel, (1) mechanischer abrieb (1)	keine einwirkungen (0)	gut zugänglich (a/a/b)	schwer zugänglich (a/b/c)	unter verschluss (b/c/c)	regelmässig durch kinder, jugendliche oder sportler (a/a/b)	dauernd oder häufig durch sonstige personen (a/b/c)	zeitweise oder selten (b/c/c)
	X	X			X		X				X	

bemerkungen: unter lavabo

dringlichkeitsstufe I



bituminöse resp. teerhaltige kleber und beschichtungen können durch instruierte baufachleute gemäss suva-factsheet 33049 entfernt werden.

entsorgungsempfehlung:
deponie typ e
lva 17 06 05 (S)

ACHTUNG ENTHÄLT ASBEST

Gesundheits-gefährdung bei Einatmen von Asbestfeinstaub


Sicherheits-vorschriften beachten

materialspezifikationen				ort			asbest				
proben-nr.	material	menge	material-typ	geschoss	raumnummer	raum	beprobt (X = ja)	material ist asbesthaltig	gemäss laboruntersuchung	enthält standardmässig asbest	durch experten bestimmt
p105	bituminöse antidröhnmatte	0.05m2	fg	3.og	302a	küche	X	a	X		

auswertung gemäss pflichtenheft "fach"												
asbestgehalt und bindung		oberflächen-zustand			äussere einwirkungen			lage des asbesthaltigen materials			art und häufigkeit der raumnutzung		
schwachgebunden (3)	festgebunden (1)	defekt, verletzt, unbekannt (1)	intakt, unbeschädigt (0)	versiegelt, dicht verschlossen (-1)	vibrationen, luftströmungen, (1) temperaturwechsel, (1) mechanischer abrieb (1)	keine einwirkungen (0)	gut zugänglich (a/a/b)	schwer zugänglich (a/b/c)	unter verschluss (b/c/c)	regelmässig durch kinder, jugendliche oder sportler (a/a/b)	dauernd oder häufig durch sonstige personen (a/b/c)	zeitweise oder selten (b/c/c)
	X	X			X		X				X	

bemerkungen: unter lavabo

dringlichkeitsstufe I

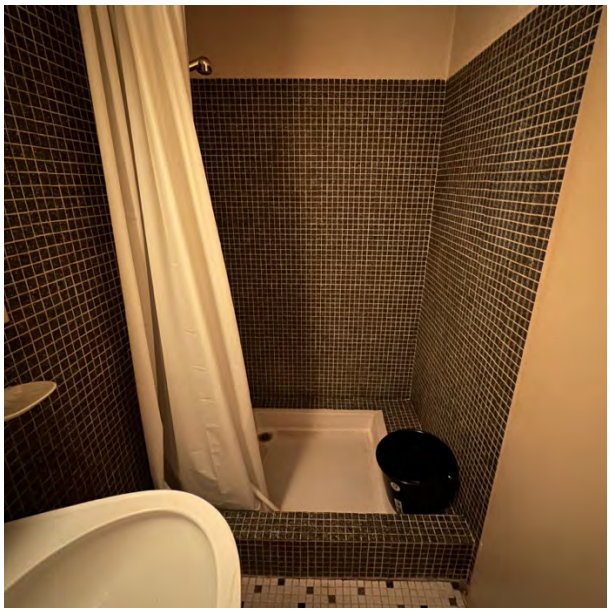

der rückbau muss durch einen suva-anerkannten asbestsanierer gemäss ekas 6503 ausgeführt werden.
das suva-factsheet 33077 ist hier nicht zulässig.

entsorgungsempfehlung:
deponie typ e
lva 17 06 05 (S)



materialspezifikationen				ort			asbest				
proben-nr.	material	menge	material-typ	geschoss	raumnummer	raum	beprobt (X = ja)	material ist asbesthaltig	gemäss laboruntersuchung	enthält standardmässig asbest	durch experten bestimmt
p108	wandplattenkleber	14.5m2	fg	3.og	302b	du/wc	X	a	X		

auswertung gemäss pflichtenheft "fach"

asbestgehalt und bindung		oberflächen-zustand			äussere einwirkungen			lage des asbesthaltigen materials			art und häufigkeit der raumnutzung		
schwachgebunden (3)	festgebunden (1)	defekt, verletzt, unbekannt (1)	intakt, unbeschädigt (0)	versiegelt, dicht verschlossen (-1)	vibrationen, luftströmungen, (1) temperaturwechsel, (1) mechanischer abrieb (1)	keine einwirkungen (0)	gut zugänglich (a/a/b)	schwer zugänglich (a/b/c)	unter verschluss (b/c/c)	regelmässig durch kinder, jugendliche oder sportler (a/a/b)	dauernd oder häufig durch sonstige personen (a/b/c)	zeitweise oder selten (b/c/c)
	X			X	X				X		X	

bemerkungen:

dringlichkeitsstufe III



bituminöse resp. teerhaltige kleber und beschichtungen können durch instruierte baufachleute gemäss suva-factsheet 33049 entfernt werden.

entsorgungsempfehlung:
deponie typ e
lva 17 06 05 (S)

ACHTUNG ENTHÄLT ASBEST

Gesundheits-gefährdung bei Einatmen von Asbestfeinstaub

Sicherheits-vorschriften beachten


materialspezifikationen				ort			asbest				
proben-nr.	material	menge	material-typ	geschoss	raumnummer	raum	beprobt (X = ja)	material ist asbesthaltig	gemäss laboruntersuchung	enthält standardmässig asbest	durch experten bestimmt
p114	bituminöse antidröhnmatte	0.05m2	fg	2.og	209	zimmer	X	a	X		

auswertung gemäss pflichtenheft "fach"

asbestgehalt und bindung		oberflächen-zustand			äussere einwirkungen			lage des asbesthaltigen materials			art und häufigkeit der raumnutzung		
schwachgebunden (3)	festgebunden (1)	defekt, verletzt, unbekannt (1)	intakt, unbeschädigt (0)	versiegelt, dicht verschlossen (-1)	vibrationen, luftströmungen, (1) temperaturwechsel, (1) mechanischer abrieb (1)	keine einwirkungen (0)	gut zugänglich (a/a/b)	schwer zugänglich (a/b/c)	unter verschluss (b/c/c)	regelmässig durch kinder, jugendliche oder sportler (a/a/b)	dauernd oder häufig durch sonstige personen (a/b/c)	zeitweise oder selten (b/c/c)
	X	X			X		X				X	

bemerkungen: unter lavabo

dringlichkeitsstufe I

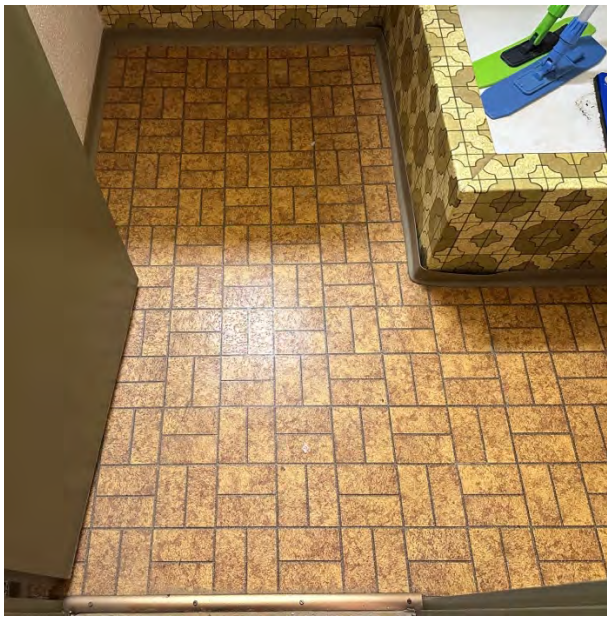

der rückbau muss durch einen suva-anerkannten asbestsanierer gemäss ekas 6503 ausgeführt werden.

entsorgungsempfehlung:
deponie typ e
lva 17 06 05 (S)



materialspezifikationen				ort			asbest				
proben-nr.	material	menge	material-typ	geschoss	raumnummer	raum	beprobt (X = ja)	material ist asbesthaltig	gemäss laboruntersuchung	enthält standardmässig asbest	durch experten bestimmt
p116	mehrschi. bodenbelag + kleber	2m2	fg	2.og	209b	du/wc	X	a	X		

auswertung gemäss pflichtenheft "fach"

asbestgehalt und bindung		oberflächen-zustand			äussere einwirkungen			lage des asbesthaltigen materials			art und häufigkeit der raumnutzung		
schwachgebunden (3)	festgebunden (1)	defekt, verletzt, unbekannt (1)	intakt, unbeschädigt (0)	versiegelt, dicht verschlossen (-1)	vibrationen, luftströmungen, (1) temperaturwechsel, (1) mechanischer abrieb (1)	keine einwirkungen (0)	gut zugänglich (a/a/b)	schwer zugänglich (a/b/c)	unter verschluss (b/c/c)	regelmässig durch kinder, jugendliche oder sportler (a/a/b)	dauernd oder häufig durch sonstige personen (a/b/c)	zeitweise oder selten (b/c/c)
X			X		X		X				X	

bemerkungen:

dringlichkeitsstufe I



der rückbau muss durch einen suva-anerkannten asbestsanierer gemäss ekas 6503 ausgeführt werden.

entsorgungsempfehlung:
deponie typ e
lva 17 06 05 (S)

ACHTUNG ENTHÄLT ASBEST

Gesundheits-gefährdung bei Einatmen von Asbestfeinstaub

Sicherheits-vorschriften beachten

materialspezifikationen				ort			asbest				
proben-nr.	material	menge	material-typ	geschoss	raumnummer	raum	beprobt (X = ja)	material ist asbesthaltig	gemäss laboruntersuchung	enthält standardmässig asbest	durch experten bestimmt
p117	mehrschi. wandbelag + kleber	6.7m2	fg	2.og	209b	du/wc	X	a	X		

auswertung gemäss pflichtenheft "fach"

asbestgehalt und bindung		oberflächen-zustand			äussere einwirkungen		lage des asbesthaltigen materials			art und häufigkeit der raumnutzung		
schwachgebunden (3)	festgebunden (1)	defekt, verletzt, unbekannt (1)	intakt, unbeschädigt (0)	versiegelt, dicht verschlossen (-1)	vibrationen, luftströmungen, (1) temperaturwechsel, (1) mechanischer abrieb (1)	keine einwirkungen (0)	gut zugänglich (a/a/b)	schwer zugänglich (a/b/c)	unter verschluss (b/c/c)	regelmässig durch kinder, jugendliche oder sportler (a/a/b)	dauernd oder häufig durch sonstige personen (a/b/c)	zeitweise oder selten (b/c/c)
X			X		X		X				X	

bemerkungen:

dringlichkeitsstufe I



bituminöse resp. teerhaltige kleber und beschichtungen können durch instruierte baufachleute gemäss suva-factsheet 33049 entfernt werden.

entsorgungsempfehlung:
deponie typ e
lva 17 06 05 (S)

ACHTUNG ENTHÄLT ASBEST

Gesundheits-gefährdung bei Einatmen von Asbestfeinstaub

Sicherheits-vorschriften beachten

materialspezifikationen				ort			asbest				
proben-nr.	material	menge	material-typ	geschoss	raumnummer	raum	beprobt (X = ja)	material ist asbesthaltig	gemäss laboruntersuchung	enthält standardmässig asbest	durch experten bestimmt
p122	bituminöse antidröhnmatte	0.05m2	fg	2.og	208	zimmer	X	a	X		

auswertung gemäss pflichtenheft "fach"

asbestgehalt und bindung		oberflächen-zustand			äussere einwirkungen			lage des asbesthaltigen materials			art und häufigkeit der raumnutzung		
schwachgebunden (3)	festgebunden (1)	defekt, verletzt, unbekannt (1)	intakt, unbeschädigt (0)	versiegelt, dicht verschlossen (-1)	vibrationen, luftströmungen, (1) temperaturwechsel, (1) mechanischer abrieb (1)	keine einwirkungen (0)	gut zugänglich (a/a/b)	schwer zugänglich (a/b/c)	unter verschluss (b/c/c)	regelmässig durch kinder, jugendliche oder sportler (a/a/b)	dauernd oder häufig durch sonstige personen (a/b/c)	zeitweise oder selten (b/c/c)
	X	X			X		X				X	

bemerkungen: unter lavabo

dringlichkeitsstufe I



der rückbau muss durch einen suva-anerkannten asbestsanierer gemäss ekas 6503 ausgeführt werden.

entsorgungsempfehlung:
deponie typ e
lva 17 06 05 (S)



materialspezifikationen				ort			asbest				
proben-nr.	material	menge	material-typ	geschoss	raumnummer	raum	beprobt (X = ja)	material ist asbesthaltig	gemäss laboruntersuchung	enthält standardmässig asbest	durch experten bestimmt
p123	mehrschi. bodenbelag + kleber	1.7m2	fg	2.og	208b	du/wc	X	a	X		

auswertung gemäss pflichtenheft "fach"

asbestgehalt und bindung		oberflächen-zustand			äussere einwirkungen			lage des asbesthaltigen materials			art und häufigkeit der raumnutzung		
schwachgebunden (3)	festgebunden (1)	defekt, verletzt, unbekannt (1)	intakt, unbeschädigt (0)	versiegelt, dicht verschlossen (-1)	vibrationen, luftströmungen, (1) temperaturwechsel, (1) mechanischer abrieb (1)	keine einwirkungen (0)	gut zugänglich (a/a/b)	schwer zugänglich (a/b/c)	unter verschluss (b/c/c)	regelmässig durch kinder, jugendliche oder sportler (a/a/b)	dauernd oder häufig durch sonstige personen (a/b/c)	zeitweise oder selten (b/c/c)
X				X	X				X		X	

bemerkungen: pvc-belag lies sich nicht vom mehrschichtigen bodenbelag trennen. pvc-bodenbelag vermutlich nicht asbest-haltig.

dringlichkeitsstufe II



der rückbau muss durch einen suva-anerkannten asbestsanierer gemäss ekas 6503 ausgeführt werden.

entsorgungsempfehlung:
deponie typ e
lva 17 06 05 (S)



materialspezifikationen | ort | asbest

proben-nr.	material	menge	material-typ	geschoss	raumnummer	raum	beprobt (X = ja)	material ist asbesthaltig	gemäss laboruntersuchung	enthält standardmässig asbest	durch experten bestimmt
p125	mehrschi. bodenbelag + kleber	9m2	fg	2.og	208b	du/wc	X	a	X		

auswertung gemäss pflichtenheft "fach"

asbestgehalt und bindung		oberflächen-zustand			äussere einwirkungen			lage des asbesthaltigen materials			art und häufigkeit der raumnutzung		
schwachgebunden (3)	festgebunden (1)	defekt, verletzt, unbekannt (1)	intakt, unbeschädigt (0)	versiegelt, dicht verschlossen (-1)	vibrationen, luftströmungen, (1) temperaturwechsel, (1) mechanischer abrieb (1)	keine einwirkungen (0)	gut zugänglich (a/a/b)	schwer zugänglich (a/b/c)	unter verschluss (b/c/c)	regelmässig durch kinder, jugendliche oder sportler (a/a/b)	dauernd oder häufig durch sonstige personen (a/b/c)	zeitweise oder selten (b/c/c)
X				X	X				X		X	

bemerkungen: pvc-belag lies sich nicht vom mehrschichtigen bodenbelag trennen. pvc-bodenbelag vermutlich nicht asbest-haltig.

dringlichkeitsstufe II



bituminöse resp. teerhaltige kleber und beschichtungen können durch instruierte baufachleute gemäss suva-factsheet 33049 entfernt werden.

entsorgungsempfehlung:
deponie typ e
lva 17 06 05 (S)

ACHTUNG ENTHÄLT ASBEST

Gesundheits-gefährdung bei Einatmen von Asbestfeinstaub

Sicherheits-vorschriften beachten

materialspezifikationen				ort			asbest				
proben-nr.	material	menge	material-typ	geschoss	raumnummer	raum	beprobt (X = ja)	material ist asbesthaltig	gemäss laboruntersuchung	enthält standardmässig asbest	durch experten bestimmt
p129	bituminöse antidröhnmatte	0.05m2	fg	2.og	204a	küche	X	a	X		

auswertung gemäss pflichtenheft "fach"

asbestgehalt und bindung		oberflächen-zustand			äussere einwirkungen			lage des asbesthaltigen materials			art und häufigkeit der raumnutzung		
schwachgebunden (3)	festgebunden (1)	defekt, verletzt, unbekannt (1)	intakt, unbeschädigt (0)	versiegelt, dicht verschlossen (-1)	vibrationen, luftströmungen, (1) temperaturwechsel, (1) mechanischer abrieb (1)	keine einwirkungen (0)	gut zugänglich (a/a/b)	schwer zugänglich (a/b/c)	unter verschluss (b/c/c)	regelmässig durch kinder, jugendliche oder sportler (a/a/b)	dauernd oder häufig durch sonstige personen (a/b/c)	zeitweise oder selten (b/c/c)
	X	X			X		X				X	

bemerkungen: unter lavabo

dringlichkeitsstufe I



der rückbau muss durch einen suva-anerkannten asbestsanierer gemäss ekas 6503 ausgeführt werden.

entsorgungsempfehlung:
deponie typ e
lva 17 06 05 (S)

ACHTUNG ENTHÄLT ASBEST

Gesundheits-gefährdung bei Einatmen von Asbestfeinstaub

Sicherheits-vorschriften beachten

materialspezifikationen				ort			asbest				
proben-nr.	material	menge	material-typ	geschoss	raumnummer	raum	beprobt (X = ja)	material ist asbesthaltig	gemäss laboruntersuchung	enthält standardmässig asbest	durch experten bestimmt
p132	mehrschi. bodenbelag + kleber	7.6m2	fg	2.og	204b	du/wc	X	a	X		

auswertung gemäss pflichtenheft "fach"

asbestgehalt und bindung		oberflächen-zustand			äussere einwirkungen			lage des asbesthaltigen materials			art und häufigkeit der raumnutzung		
schwachgebunden (3)	festgebunden (1)	defekt, verletzt, unbekannt (1)	intakt, unbeschädigt (0)	versiegelt, dicht verschlossen (-1)	vibrationen, luftströmungen, (1) temperaturwechsel, (1) mechanischer abrieb (1)	keine einwirkungen (0)	gut zugänglich (a/a/b)	schwer zugänglich (a/b/c)	unter verschluss (b/c/c)	regelmässig durch kinder, jugendliche oder sportler (a/a/b)	dauernd oder häufig durch sonstige personen (a/b/c)	zeitweise oder selten (b/c/c)
X			X		X		X				X	

bemerkungen:

dringlichkeitsstufe I



der rückbau muss durch einen suva-anerkannten asbestsanierer ausgeführt werden.
dies kann gemäss suva-factsheet 33077 erfolgen.

entsorgungsempfehlung:
deponie typ e
lva 17 06 05 (S)

ACHTUNG ENTHÄLT ASBEST

Gesundheits-gefährdung bei Einatmen von Asbestfeinstaub

Sicherheits-vorschriften beachten

materialspezifikationen				ort			asbest				
proben-nr.	material	menge	material-typ	geschoss	raumnummer	raum	beprobt (X = ja)	material ist asbesthaltig	gemäss laboruntersuchung	enthält standardmässig asbest	durch experten bestimmt
p135	wandplattenkleber	0.7m2	fg	2.og	201	zimmer	X	a	X		

auswertung gemäss pflichtenheft "fach"

asbestgehalt und bindung		oberflächen-zustand			äussere einwirkungen			lage des asbesthaltigen materials			art und häufigkeit der raumnutzung		
schwachgebunden (3)	festgebunden (1)	defekt, verletzt, unbekannt (1)	intakt, unbeschädigt (0)	versiegelt, dicht verschlossen (-1)	vibrationen, luftströmungen, (1) temperaturwechsel, (1) mechanischer abrieb (1)	keine einwirkungen (0)	gut zugänglich (a/a/b)	schwer zugänglich (a/b/c)	unter verschluss (b/c/c)	regelmässig durch kinder, jugendliche oder sportler (a/a/b)	dauernd oder häufig durch sonstige personen (a/b/c)	zeitweise oder selten (b/c/c)
	X			X	X				X		X	

bemerkungen:

dringlichkeitsstufe III



der rückbau muss durch einen suva-anerkannten asbestsanierer ausgeführt werden.
dies kann gemäss suva-factsheet 33077 erfolgen.

entsorgungsempfehlung:
deponie typ e
lva 17 06 05 (S)

ACHTUNG ENTHÄLT ASBEST

Gesundheits-gefährdung bei Einatmen von Asbestfeinstaub

Sicherheits-vorschriften beachten

materialspezifikationen				ort			asbest				
proben-nr.	material	menge	material-typ	geschoss	raumnummer	raum	beprobt (X = ja)	material ist asbesthaltig	gemäss laboruntersuchung	enthält standardmässig asbest	durch experten bestimmt
p145	wandplattenkleber	0.8m2	fg	1.og	112a	küche	X	a	X		

auswertung gemäss pflichtenheft "fach"

asbestgehalt und bindung		oberflächen-zustand			äussere einwirkungen			lage des asbesthaltigen materials			art und häufigkeit der raumnutzung		
schwachgebunden (3)	festgebunden (1)	defekt, verletzt, unbekannt (1)	intakt, unbeschädigt (0)	versiegelt, dicht verschlossen (-1)	vibrationen, luftströmungen, (1) temperaturwechsel, (1) mechanischer abrieb (1)	keine einwirkungen (0)	gut zugänglich (a/a/b)	schwer zugänglich (a/b/c)	unter verschluss (b/c/c)	regelmässig durch kinder, jugendliche oder sportler (a/a/b)	dauernd oder häufig durch sonstige personen (a/b/c)	zeitweise oder selten (b/c/c)
	X			X	X				X		X	

bemerkungen:

dringlichkeitsstufe III



bituminöse resp. teerhaltige kleber und beschichtungen können durch instruierte baufachleute gemäss suva-factsheet 33049 entfernt werden.

entsorgungsempfehlung:
deponie typ e
lva 17 06 05 (S)

ACHTUNG ENTHÄLT ASBEST

Gesundheits-gefährdung bei Einatmen von Asbestfeinstaub

Sicherheits-vorschriften beachten


materialspezifikationen				ort			asbest				
proben-nr.	material	menge	material-typ	geschoss	raumnummer	raum	beprobt (X = ja)	material ist asbesthaltig	gemäss laboruntersuchung	enthält standardmässig asbest	durch experten bestimmt
p146	bituminöse antidröhnmatte	0.05m2	fg	1.og	112a	küche	X	a	X		

auswertung gemäss pflichtenheft "fach"

asbestgehalt und bindung		oberflächen-zustand			äussere einwirkungen			lage des asbesthaltigen materials			art und häufigkeit der raumnutzung		
schwachgebunden (3)	festgebunden (1)	defekt, verletzt, unbekannt (1)	intakt, unbeschädigt (0)	versiegelt, dicht verschlossen (-1)	vibrationen, luftströmungen, (1) temperaturwechsel, (1) mechanischer abrieb (1)	keine einwirkungen (0)	gut zugänglich (a/a/b)	schwer zugänglich (a/b/c)	unter verschluss (b/c/c)	regelmässig durch kinder, jugendliche oder sportler (a/a/b)	dauernd oder häufig durch sonstige personen (a/b/c)	zeitweise oder selten (b/c/c)
	X	X			X		X				X	

bemerkungen: unter lavabo

dringlichkeitsstufe I

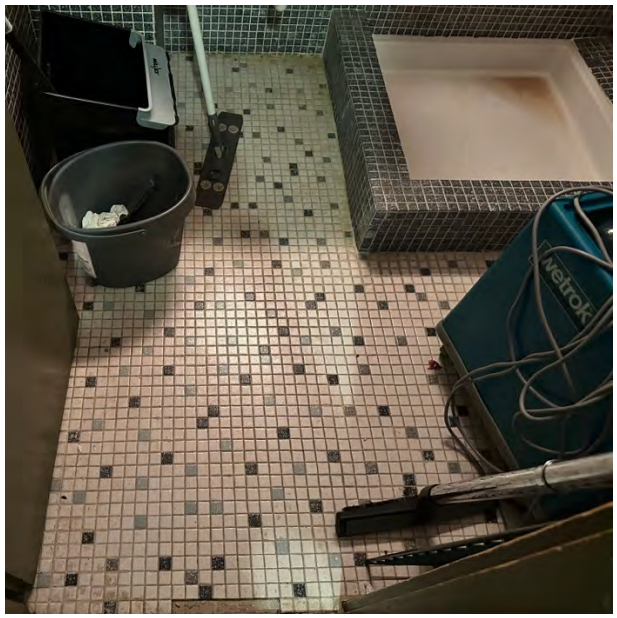

der rückbau muss durch einen suva-anerkannten asbestsanierer gemäss ekas 6503 ausgeführt werden.
das suva-factsheet 33077 ist hier nicht zulässig.

entsorgungsempfehlung:
deponie typ e
lva 17 06 05 (S)

ACHTUNG ENTHÄLT ASBEST

Gesundheits-gefährdung bei Einatmen von Asbestfeinstaub

Sicherheits-vorschriften beachten


materialspezifikationen				ort			asbest				
proben-nr.	material	menge	material-typ	geschoss	raumnummer	raum	beprobt (X = ja)	material ist asbesthaltig	gemäss laboruntersuchung	enthält standardmässig asbest	durch experten bestimmt
p147	bodenplattenkleber	2.4m2	fg	1.og	112b	du/wc	X	a	X		

auswertung gemäss pflichtenheft "fach"

asbestgehalt und bindung		oberflächen-zustand			äussere einwirkungen			lage des asbesthaltigen materials			art und häufigkeit der raumnutzung		
schwachgebunden (3)	festgebunden (1)	defekt, verletzt, unbekannt (1)	intakt, unbeschädigt (0)	versiegelt, dicht verschlossen (-1)	vibrationen, luftströmungen, (1) temperaturwechsel, (1) mechanischer abrieb (1)	keine einwirkungen (0)	gut zugänglich (a/a/b)	schwer zugänglich (a/b/c)	unter verschluss (b/c/c)	regelmässig durch kinder, jugendliche oder sportler (a/a/b)	dauernd oder häufig durch sonstige personen (a/b/c)	zeitweise oder selten (b/c/c)
	X			X	X				X		X	

bemerkungen:

dringlichkeitsstufe III

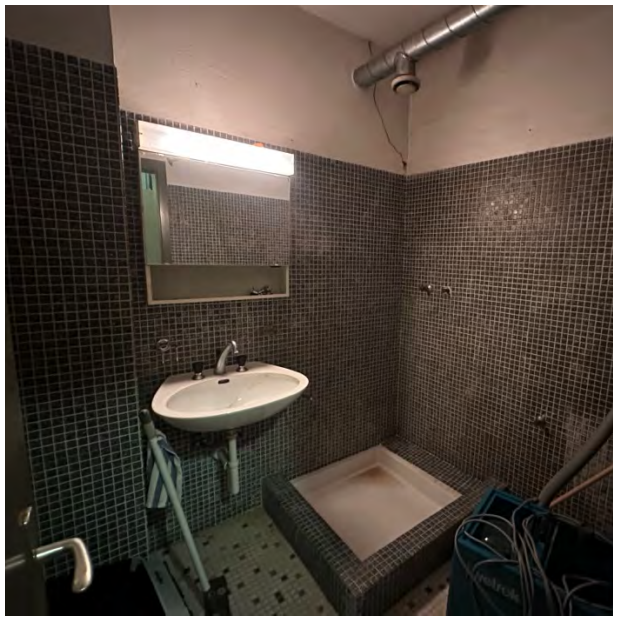

der rückbau muss durch einen suva-anerkannten asbestsanierer gemäss ekas 6503 ausgeführt werden.
das suva-factsheet 33077 ist hier nicht zulässig.

entsorgungsempfehlung:
deponie typ e
lva 17 06 05 (S)

ACHTUNG ENTHÄLT ASBEST

Gesundheits-gefährdung bei Einatmen von Asbestfeinstaub

Sicherheits-vorschriften beachten

materialspezifikationen				ort			asbest				
proben-nr.	material	menge	material-typ	geschoss	raumnummer	raum	beprobt (X = ja)	material ist asbesthaltig	gemäss laboruntersuchung	enthält standardmässig asbest	durch experten bestimmt
p148	wandplattenkleber	13.5m2	fg	1.og	112b	du/wc	X	a	X		

auswertung gemäss pflichtenheft "fach"

asbestgehalt und bindung		oberflächen-zustand			äussere einwirkungen			lage des asbesthaltigen materials			art und häufigkeit der raumnutzung		
schwachgebunden (3)	festgebunden (1)	defekt, verletzt, unbekannt (1)	intakt, unbeschädigt (0)	versiegelt, dicht verschlossen (-1)	vibrationen, luftströmungen, (1) temperaturwechsel, (1) mechanischer abrieb (1)	keine einwirkungen (0)	gut zugänglich (a/a/b)	schwer zugänglich (a/b/c)	unter verschluss (b/c/c)	regelmässig durch kinder, jugendliche oder sportler (a/a/b)	dauernd oder häufig durch sonstige personen (a/b/c)	zeitweise oder selten (b/c/c)
	X			X	X				X		X	

bemerkungen:

dringlichkeitsstufe III



bituminöse resp. teerhaltige kleber und beschichtungen können durch instruierte baufachleute gemäss suva-factsheet 33049 entfernt werden.

entsorgungsempfehlung:
deponie typ e
lva 17 06 05 (S)

ACHTUNG ENTHÄLT ASBEST

Gesundheits-gefährdung bei Einatmen von Asbestfeinstaub

Sicherheits-vorschriften beachten

materialspezifikationen				ort			asbest				
proben-nr.	material	menge	material-typ	geschoss	raumnummer	raum	beprobt (X = ja)	material ist asbesthaltig	gemäss laboruntersuchung	enthält standardmässig asbest	durch experten bestimmt
p151	bituminöse antidröhnmatte	0.05m2	fg	1.og	109	zimmer	X	a	X		

auswertung gemäss pflichtenheft "fach"

asbestgehalt und bindung		oberflächen-zustand			äussere einwirkungen			lage des asbesthaltigen materials			art und häufigkeit der raumnutzung		
schwachgebunden (3)	festgebunden (1)	defekt, verletzt, unbekannt (1)	intakt, unbeschädigt (0)	versiegelt, dicht verschlossen (-1)	vibrationen, luftströmungen, (1) temperaturwechsel, (1) mechanischer abrieb (1)	keine einwirkungen (0)	gut zugänglich (a/a/b)	schwer zugänglich (a/b/c)	unter verschluss (b/c/c)	regelmässig durch kinder, jugendliche oder sportler (a/a/b)	dauernd oder häufig durch sonstige personen (a/b/c)	zeitweise oder selten (b/c/c)
	X	X			X		X				X	

bemerkungen: unter lavabo

dringlichkeitsstufe I



der rückbau muss durch einen suva-anerkannten asbestsanierer gemäss ekas 6503 ausgeführt werden.

entsorgungsempfehlung:
deponie typ e
lva 17 06 05 (S)

ACHTUNG ENTHÄLT ASBEST

Gesundheits-gefährdung bei Einatmen von Asbestfeinstaub

Sicherheits-vorschriften beachten

materialspezifikationen				ort			asbest				
proben-nr.	material	menge	material-typ	geschoss	raumnummer	raum	beprobt (X = ja)	material ist asbesthaltig	gemäss laboruntersuchung	enthält standardmässig asbest	durch experten bestimmt
p152	mehrschi. bodenbelag + kleber	2m2	fg	1.og	109b	du/wc	X	a	X		

auswertung gemäss pflichtenheft "fach"

asbestgehalt und bindung		oberflächen-zustand			äussere einwirkungen			lage des asbesthaltigen materials			art und häufigkeit der raumnutzung		
schwachgebunden (3)	festgebunden (1)	defekt, verletzt, unbekannt (1)	intakt, unbeschädigt (0)	versiegelt, dicht verschlossen (-1)	vibrationen, luftströmungen, (1) temperaturwechsel, (1) mechanischer abrieb (1)	keine einwirkungen (0)	gut zugänglich (a/a/b)	schwer zugänglich (a/b/c)	unter verschluss (b/c/c)	regelmässig durch kinder, jugendliche oder sportler (a/a/b)	dauernd oder häufig durch sonstige personen (a/b/c)	zeitweise oder selten (b/c/c)
X				X	X				X		X	

bemerkungen:

dringlichkeitsstufe II



der rückbau muss durch einen suva-anerkannten asbestsanierer gemäss ekas 6503 ausgeführt werden.

entsorgungsempfehlung:
deponie typ e
lva 17 06 05 (S)




materialspezifikationen				ort			asbest				
proben-nr.	material	menge	material-typ	geschoss	raumnummer	raum	beprobt (X = ja)	material ist asbesthaltig	gemäss laboruntersuchung	enthält standardmässig asbest	durch experten bestimmt
p154	mehrschi. wandbelag + kleber	6.5m2	fg	1.og	109b	du/wc	X	a	X		

auswertung gemäss pflichtenheft "fach"

asbestgehalt und bindung		oberflächen-zustand			äussere einwirkungen			lage des asbesthaltigen materials			art und häufigkeit der raumnutzung		
schwachgebunden (3)	festgebunden (1)	defekt, verletzt, unbekannt (1)	intakt, unbeschädigt (0)	versiegelt, dicht verschlossen (-1)	vibrationen, luftströmungen, (1) temperaturwechsel, (1) mechanischer abrieb (1)	keine einwirkungen (0)	gut zugänglich (a/a/b)	schwer zugänglich (a/b/c)	unter verschluss (b/c/c)	regelmässig durch kinder, jugendliche oder sportler (a/a/b)	dauernd oder häufig durch sonstige personen (a/b/c)	zeitweise oder selten (b/c/c)
X		X			X		X				X	

bemerkungen:

dringlichkeitsstufe I

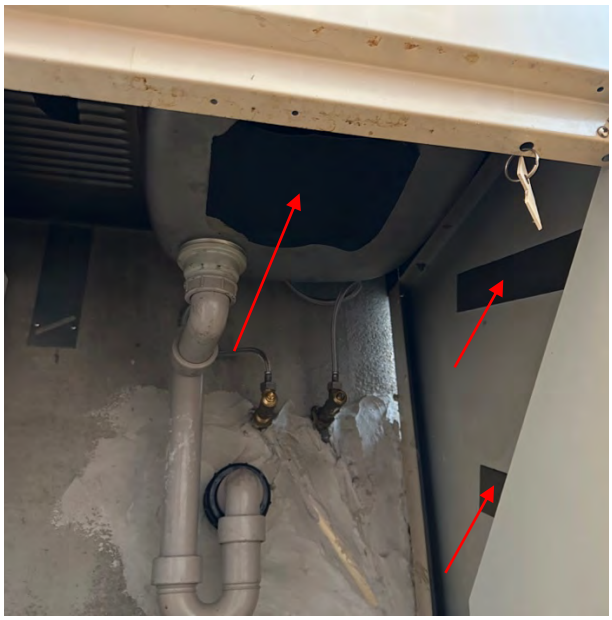

bituminöse resp. teerhaltige kleber und beschichtungen können durch instruierte baufachleute gemäss suva-factsheet 33049 entfernt werden.

entsorgungsempfehlung:
deponie typ e
lva 17 06 05 (S)

ACHTUNG ENTHÄLT ASBEST

Gesundheits-gefährdung bei Einatmen von Asbestfeinstaub

Sicherheits-vorschriften beachten

materialspezifikationen				ort			asbest				
proben-nr.	material	menge	material-typ	geschoss	raumnummer	raum	beprobt (X = ja)	material ist asbesthaltig	gemäss laboruntersuchung	enthält standardmässig asbest	durch experten bestimmt
p158	bituminöse antidröhnmatte	0.05m2	fg	1.og	107a	küche	X	a	X		

auswertung gemäss pflichtenheft "fach"

asbestgehalt und bindung		oberflächen-zustand			äussere einwirkungen			lage des asbesthaltigen materials			art und häufigkeit der raumnutzung		
schwachgebunden (3)	festgebunden (1)	defekt, verletzt, unbekannt (1)	intakt, unbeschädigt (0)	versiegelt, dicht verschlossen (-1)	vibrationen, luftströmungen, (1) temperaturwechsel, (1) mechanischer abrieb (1)	keine einwirkungen (0)	gut zugänglich (a/a/b)	schwer zugänglich (a/b/c)	unter verschluss (b/c/c)	regelmässig durch kinder, jugendliche oder sportler (a/a/b)	dauernd oder häufig durch sonstige personen (a/b/c)	zeitweise oder selten (b/c/c)
	X	X			X		X				X	

bemerkungen: unter lavabo

dringlichkeitsstufe I



der rückbau muss durch einen suva-anerkannten asbestsanierer gemäss ekas 6503 ausgeführt werden.
sanierung zusammen mit den materialien gemäss p160+p161.

entsorgungsempfehlung:
deponie typ e
lva 17 06 05 (S)



materialspezifikationen				ort			asbest				
proben-nr.	material	menge	material-typ	geschoss	raumnummer	raum	beprobt (X = ja)	material ist asbesthaltig	gemäss laboruntersuchung	enthält standardmässig asbest	durch experten bestimmt
p159	linoleum-bodenbelag	2.1m2	fg	1.og	107b	du/wc	X	a	X		

auswertung gemäss pflichtenheft "fach"												
asbestgehalt und bindung		oberflächen-zustand			äussere einwirkungen			lage des asbesthaltigen materials			art und häufigkeit der raumnutzung		
schwachgebunden (3)	festgebunden (1)	defekt, verletzt, unbekannt (1)	intakt, unbeschädigt (0)	versiegelt, dicht verschlossen (-1)	vibrationen, luftströmungen, (1) temperaturwechsel, (1) mechanischer abrieb (1)	keine einwirkungen (0)	gut zugänglich (a/a/b)	schwer zugänglich (a/b/c)	unter verschluss (b/c/c)	regelmässig durch kinder, jugendliche oder sportler (a/a/b)	dauernd oder häufig durch sonstige personen (a/b/c)	zeitweise oder selten (b/c/c)
	X			X	X				X		X	

bemerkungen:

dringlichkeitsstufe III



der rückbau muss durch einen suva-anerkannten asbestsanierer gemäss ekas 6503 ausgeführt werden.

entsorgungsempfehlung:
deponie typ e
lva 17 06 05 (S)

ACHTUNG ENTHÄLT ASBEST

Gesundheits-gefährdung bei Einatmen von Asbestfeinstaub

Sicherheits-vorschriften beachten

materialspezifikationen				ort			asbest				
proben-nr.	material	menge	material-typ	geschoss	raumnummer	raum	beprobt (X = ja)	material ist asbesthaltig	gemäss laboruntersuchung	enthält standardmässig asbest	durch experten bestimmt
p160	mehrschi. bodenbelag + kleber	2.1m2	fg	1.og	107b	du/wc	X	a	X		

auswertung gemäss pflichtenheft "fach"

asbestgehalt und bindung		oberflächen-zustand			äussere einwirkungen			lage des asbesthaltigen materials			art und häufigkeit der raumnutzung		
schwachgebunden (3)	festgebunden (1)	defekt, verletzt, unbekannt (1)	intakt, unbeschädigt (0)	versiegelt, dicht verschlossen (-1)	vibrationen, luftströmungen, (1) temperaturwechsel, (1) mechanischer abrieb (1)	keine einwirkungen (0)	gut zugänglich (a/a/b)	schwer zugänglich (a/b/c)	unter verschluss (b/c/c)	regelmässig durch kinder, jugendliche oder sportler (a/a/b)	dauernd oder häufig durch sonstige personen (a/b/c)	zeitweise oder selten (b/c/c)
X				X	X				X		X	

bemerkungen:

dringlichkeitsstufe II



der rückbau muss durch einen suva-anerkannten asbestsanierer gemäss ekas 6503 ausgeführt werden.

entsorgungsempfehlung:
deponie typ e
lva 17 06 05 (S)

ACHTUNG ENTHÄLT ASBEST

Gesundheits-gefährdung bei Einatmen von Asbestfeinstaub

Sicherheits-vorschriften beachten

materialspezifikationen				ort			asbest				
proben-nr.	material	menge	material-typ	geschoss	raumnummer	raum	beprobt (X = ja)	material ist asbesthaltig	gemäss laboruntersuchung	enthält standardmässig asbest	durch experten bestimmt
p161	mehrschi. wandbelag + kleber	7.2m2	fg	1.og	107b	du/wc	X	a	X		

auswertung gemäss pflichtenheft "fach"

asbestgehalt und bindung		oberflächen-zustand			äussere einwirkungen			lage des asbesthaltigen materials			art und häufigkeit der raumnutzung		
schwachgebunden (3)	festgebunden (1)	defekt, verletzt, unbekannt (1)	intakt, unbeschädigt (0)	versiegelt, dicht verschlossen (-1)	vibrationen, luftströmungen, (1) temperaturwechsel, (1) mechanischer abrieb (1)	keine einwirkungen (0)	gut zugänglich (a/a/b)	schwer zugänglich (a/b/c)	unter verschluss (b/c/c)	regelmässig durch kinder, jugendliche oder sportler (a/a/b)	dauernd oder häufig durch sonstige personen (a/b/c)	zeitweise oder selten (b/c/c)
X		X			X		X				X	

bemerkungen:

dringlichkeitsstufe I



der rückbau muss durch einen suva-anerkannten asbestsanierer ausgeführt werden.
dies kann gemäss suva-factsheet 33077 erfolgen.

entsorgungsempfehlung:
deponie typ e
lva 17 06 05 (S)

ACHTUNG ENTHÄLT ASBEST

Gesundheits-gefährdung bei Einatmen von Asbestfeinstaub

Sicherheits-vorschriften beachten

materialspezifikationen				ort			asbest				
proben-nr.	material	menge	material-typ	geschoss	raumnummer	raum	beprobt (X = ja)	material ist asbesthaltig	gemäss laboruntersuchung	enthält standardmässig asbest	durch experten bestimmt
p166	wandplattenkleber	0.7m2	fg	1.og	101	zimmer	X	a	X		

auswertung gemäss pflichtenheft "fach"

asbestgehalt und bindung		oberflächen-zustand			äussere einwirkungen			lage des asbesthaltigen materials			art und häufigkeit der raumnutzung		
schwachgebunden (3)	festgebunden (1)	defekt, verletzt, unbekannt (1)	intakt, unbeschädigt (0)	versiegelt, dicht verschlossen (-1)	vibrationen, luftströmungen, (1) temperaturwechsel, (1) mechanischer abrieb (1)	keine einwirkungen (0)	gut zugänglich (a/a/b)	schwer zugänglich (a/b/c)	unter verschluss (b/c/c)	regelmässig durch kinder, jugendliche oder sportler (a/a/b)	dauernd oder häufig durch sonstige personen (a/b/c)	zeitweise oder selten (b/c/c)
	X			X	X				X		X	

bemerkungen:

dringlichkeitsstufe III



bituminöse resp. teerhaltige kleber und beschichtungen können durch instruierte baufachleute gemäss suva-factsheet 33049 entfernt werden.

entsorgungsempfehlung:
deponie typ e
lva 17 06 05 (S)

ACHTUNG ENTHÄLT ASBEST

Gesundheits-gefährdung bei Einatmen von Asbestfeinstaub

Sicherheits-vorschriften beachten

materialspezifikationen				ort			asbest				
proben-nr.	material	menge	material-typ	geschoss	raumnummer	raum	beprobt (X = ja)	material ist asbesthaltig	gemäss laboruntersuchung	enthält standardmässig asbest	durch experten bestimmt
p167	bituminöse antidröhnmatte	0.05m2	fg	1.og	101	zimmer	X	a	X		

auswertung gemäss pflichtenheft "fach"

asbestgehalt und bindung		oberflächen-zustand			äussere einwirkungen			lage des asbesthaltigen materials			art und häufigkeit der raumnutzung		
schwachgebunden (3)	festgebunden (1)	defekt, verletzt, unbekannt (1)	intakt, unbeschädigt (0)	versiegelt, dicht verschlossen (-1)	vibrationen, luftströmungen, (1) temperaturwechsel, (1) mechanischer abrieb (1)	keine einwirkungen (0)	gut zugänglich (a/a/b)	schwer zugänglich (a/b/c)	unter verschluss (b/c/c)	regelmässig durch kinder, jugendliche oder sportler (a/a/b)	dauernd oder häufig durch sonstige personen (a/b/c)	zeitweise oder selten (b/c/c)
	X	X			X		X				X	

bemerkungen: unter lavabo

dringlichkeitsstufe I



der rückbau kann durch instruierte baufachleute erfolgen.
die vorschriften der suva bezüglich rückbau von asbesthaltigem faserzement sind in analogie zum suva-factsheet 33031 einzuhalten.
siehe auch merkblatt 84053 seite 19.

entsorgungsempfehlung:
deponie typ b
lva 17 06 98

ACHTUNG ENTHÄLT ASBEST

Gesundheits-gefährdung bei Einatmen von Asbestfeinstaub

Sicherheits-vorschriften beachten

materialspezifikationen | ort | asbest


proben-nr.	material	menge	material-typ	geschoss	raumnummer	raum	beprobt (X = ja)	material ist asbesthaltig	gemäss laboruntersuchung	enthält standardmässig asbest	durch experten bestimmt
p185	faserzementrohre in abg. decke	unbek.	fg	eg	009	restaurant		a		X	X

auswertung gemäss pflichtenheft "fach"

asbestgehalt und bindung		oberflächen-zustand			äussere einwirkungen			lage des asbesthaltigen materials			art und häufigkeit der raumnutzung		
schwachgebunden (3)	festgebunden (1)	defekt, verletzt, unbekannt (1)	intakt, unbeschädigt (0)	versiegelt, dicht verschlossen (-1)	vibrationen, luftströmungen, (1) temperaturwechsel, (1) mechanischer abrieb (1)	keine einwirkungen (0)	gut zugänglich (a/a/b)	schwer zugänglich (a/b/c)	unter verschluss (b/c/c)	regelmässig durch kinder, jugendliche oder sportler (a/a/b)	dauernd oder häufig durch sonstige personen (a/b/c)	zeitweise oder selten (b/c/c)
	X		X		X			X			X	

bemerkungen: ersichtlich = ca. 2m

dringlichkeitsstufe III

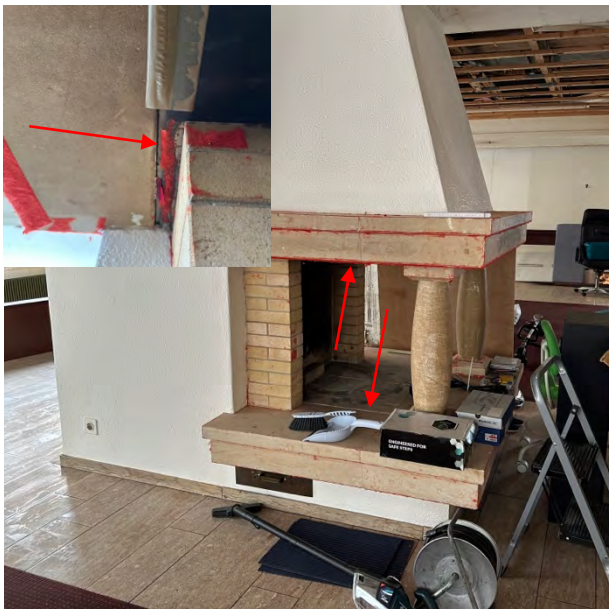

der rückbau des gesamten cheminées muss durch einen suva-anerkannten asbestsanierer gemäss ekas 6503 ausgeführt werden.

entsorgungsempfehlung:
deponie typ e
lva 17 06 05 (S)

ACHTUNG ENTHÄLT ASBEST

Gesundheits-gefährdung bei Einatmen von Asbestfeinstaub

Sicherheits-vorschriften beachten

materialspezifikationen				ort			asbest				
proben-nr.	material	menge	material-typ	geschoss	raumnummer	raum	beprobt (X = ja)	material ist asbesthaltig	gemäss laboruntersuchung	enthält standardmässig asbest	durch experten bestimmt
p189	mörtel + leichtbauplatte	4m3	fg	eg	009	restaurant	X	a	X		

auswertung gemäss pflichtenheft "fach"												
asbestgehalt und bindung		oberflächen-zustand			äussere einwirkungen			lage des asbesthaltigen materials			art und häufigkeit der raumnutzung		
schwachgebunden (3)	festgebunden (1)	defekt, verletzt, unbekannt (1)	intakt, unbeschädigt (0)	versiegelt, dicht verschlossen (-1)	vibrationen, luftströmungen, (1) temperaturwechsel, (1) mechanischer abrieb (1)	keine einwirkungen (0)	gut zugänglich (a/a/b)	schwer zugänglich (a/b/c)	unter verschluss (b/c/c)	regelmässig durch kinder, jugendliche oder sportler (a/a/b)	dauernd oder häufig durch sonstige personen (a/b/c)	zeitweise oder selten (b/c/c)
X		X			X		X				X	

bemerkungen:

dringlichkeitsstufe I



der rückbau muss durch einen suva-anerkannten asbestsanierer gemäss ekas 6503 ausgeführt werden.

entsorgungsempfehlung:
deponie typ e
lva 17 06 05 (S)

ACHTUNG ENTHÄLT ASBEST

Gesundheits-gefährdung bei Einatmen von Asbestfeinstaub

Sicherheits-vorschriften beachten

materialspezifikationen				ort			asbest				
proben-nr.	material	menge	material-typ	geschoss	raumnummer	raum	beprobt (X = ja)	material ist asbesthaltig	gemäss laboruntersuchung	enthält standardmässig asbest	durch experten bestimmt
p254	leichtbauplatten	8.5m2	fg	eg	009	restaurant	X	a	X		

auswertung gemäss pflichtenheft "fach"

asbestgehalt und bindung		oberflächen-zustand			äussere einwirkungen			lage des asbesthaltigen materials			art und häufigkeit der raumnutzung		
schwachgebunden (3)	festgebunden (1)	defekt, verletzt, unbekannt (1)	intakt, unbeschädigt (0)	versiegelt, dicht verschlossen (-1)	vibrationen, luftströmungen, (1) temperaturwechsel, (1) mechanischer abrieb (1)	keine einwirkungen (0)	gut zugänglich (a/a/b)	schwer zugänglich (a/b/c)	unter verschluss (b/c/c)	regelmässig durch kinder, jugendliche oder sportler (a/a/b)	dauernd oder häufig durch sonstige personen (a/b/c)	zeitweise oder selten (b/c/c)
X		X			X		X				X	

bemerkungen:

dringlichkeitsstufe I



der rückbau muss durch einen suva-anerkannten asbestsanierer gemäss ekas 6503 ausgeführt werden.
das suva-factsheet 33077 ist hier nicht zulässig.

entsorgungsempfehlung:
deponie typ e
lva 17 06 05 (S)



materialspezifikationen				ort			asbest				
proben-nr.	material	menge	material-typ	geschoss	raumnummer	raum	beprobt (X = ja)	material ist asbesthaltig	gemäss laboruntersuchung	enthält standardmässig asbest	durch experten bestimmt
198+199	sockel- + wandplattenkleber	56m2	fg	eg	003	küche	X	a	X		

auswertung gemäss pflichtenheft "fach"

asbestgehalt und bindung		oberflächen-zustand			äussere einwirkungen			lage des asbesthaltigen materials			art und häufigkeit der raumnutzung		
schwachgebunden (3)	festgebunden (1)	defekt, verletzt, unbekannt (1)	intakt, unbeschädigt (0)	versiegelt, dicht verschlossen (-1)	vibrationen, luftströmungen, (1) temperaturwechsel, (1) mechanischer abrieb (1)	keine einwirkungen (0)	gut zugänglich (a/a/b)	schwer zugänglich (a/b/c)	unter verschluss (b/c/c)	regelmässig durch kinder, jugendliche oder sportler (a/a/b)	dauernd oder häufig durch sonstige personen (a/b/c)	zeitweise oder selten (b/c/c)
	X			X	X				X		X	

bemerkungen: p198 sockelplatten = 18.9m
p199 wandplatten = 56m2

dringlichkeitsstufe III



der rückbau muss durch einen suva-anerkannten asbestsanierer gemäss ekas 6503 ausgeführt werden.
das suva-factsheet 33077 ist hier nicht zulässig.

entsorgungsempfehlung:
deponie typ e
lva 17 06 05 (S)

ACHTUNG ENTHÄLT ASBEST

Gesundheits-gefährdung bei Einatmen von Asbestfeinstaub

Sicherheits-vorschriften beachten

materialspezifikationen				ort			asbest				
proben-nr.	material	menge	material-typ	geschoss	raumnummer	raum	beprobt (X = ja)	material ist asbesthaltig	gemäss laboruntersuchung	enthält standardmässig asbest	durch experten bestimmt
p204	wandplattenkleber	6.6m2	fg	eg	001b	wc	X	a	X		

auswertung gemäss pflichtenheft "fach"

asbestgehalt und bindung		oberflächen-zustand			äussere einwirkungen			lage des asbesthaltigen materials			art und häufigkeit der raumnutzung		
schwachgebunden (3)	festgebunden (1)	defekt, verletzt, unbekannt (1)	intakt, unbeschädigt (0)	versiegelt, dicht verschlossen (-1)	vibrationen, luftströmungen, (1) temperaturwechsel, (1) mechanischer abrieb (1)	keine einwirkungen (0)	gut zugänglich (a/a/b)	schwer zugänglich (a/b/c)	unter verschluss (b/c/c)	regelmässig durch kinder, jugendliche oder sportler (a/a/b)	dauernd oder häufig durch sonstige personen (a/b/c)	zeitweise oder selten (b/c/c)
	X			X	X				X		X	

bemerkungen:

dringlichkeitsstufe III



der rückbau kann durch instruierte baufachleute erfolgen.
die vorschriften der suva bezüglich rückbau von asbesthaltigem faserzement sind in analogie zum suva-factsheet 33031 einzuhalten.
siehe auch merkblatt 84053 seite 19.

entsorgungsempfehlung:
deponie typ b
lva 17 06 98 nk

ACHTUNG ENTHÄLT ASBEST

Gesundheits-gefährdung bei Einatmen von Asbestfeinstaub

Sicherheits-vorschriften beachten

materialspezifikationen				ort			asbest				
proben-nr.	material	menge	material-typ	geschoss	raumnummer	raum	beprobt (X = ja)	material ist asbesthaltig	gemäss laboruntersuchung	enthält standardmässig asbest	durch experten bestimmt
p209	faserzementrohr	2.4m	fg	ug	U112	waschraum		a		X	X

auswertung gemäss pflichtenheft "fach"

asbestgehalt und bindung		oberflächen-zustand			äussere einwirkungen			lage des asbesthaltigen materials			art und häufigkeit der raumnutzung		
schwachgebunden (3)	festgebunden (1)	defekt, verletzt, unbekannt (1)	intakt, unbeschädigt (0)	versiegelt, dicht verschlossen (-1)	vibrationen, luftströmungen, (1) temperaturwechsel, (1) mechanischer abrieb (1)	keine einwirkungen (0)	gut zugänglich (a/a/b)	schwer zugänglich (a/b/c)	unter verschluss (b/c/c)	regelmässig durch kinder, jugendliche oder sportler (a/a/b)	dauernd oder häufig durch sonstige personen (a/b/c)	zeitweise oder selten (b/c/c)
	X		X		X		X					X

bemerkungen:

dringlichkeitsstufe II



die demontage kann durch einen instruierten elektriker erfolgen, welcher die suva/vsei-asbest-ausbildung absolviert hat.

entsorgungsempfehlung:

deckplatte:

deponie typ b, lva 17 06 98 nk

innenverkleidung:

deponie typ e, lva 17 06 05 (S)

ACHTUNG ENTHÄLT ASBEST

Gesundheits-gefährdung bei Einatmen von Asbestfeinstaub

Sicherheits-vorschriften beachten


materialspezifikationen				ort			asbest				
proben-nr.	material	menge	material-typ	geschoss	raumnummer	raum	beprobt (X = ja)	material ist asbesthaltig	gemäss laboruntersuchung	enthält standardmässig asbest	durch experten bestimmt
p210	elektroverteilung	0.9m2	fg	ug	U112	waschraum		a		X	X

auswertung gemäss pflichtenheft "fach"

asbestgehalt und bindung		oberflächen-zustand			äussere einwirkungen			lage des asbesthaltigen materials			art und häufigkeit der raumnutzung		
schwachgebunden (3)	festgebunden (1)	defekt, verletzt, unbekannt (1)	intakt, unbeschädigt (0)	versiegelt, dicht verschlossen (-1)	vibrationen, luftströmungen, (1) temperaturwechsel, (1) mechanischer abrieb (1)	keine einwirkungen (0)	gut zugänglich (a/a/b)	schwer zugänglich (a/b/c)	unter verschluss (b/c/c)	regelmässig durch kinder, jugendliche oder sportler (a/a/b)	dauernd oder häufig durch sonstige personen (a/b/c)	zeitweise oder selten (b/c/c)
	X		X		X		X					X

bemerkungen:

dringlichkeitsstufe II

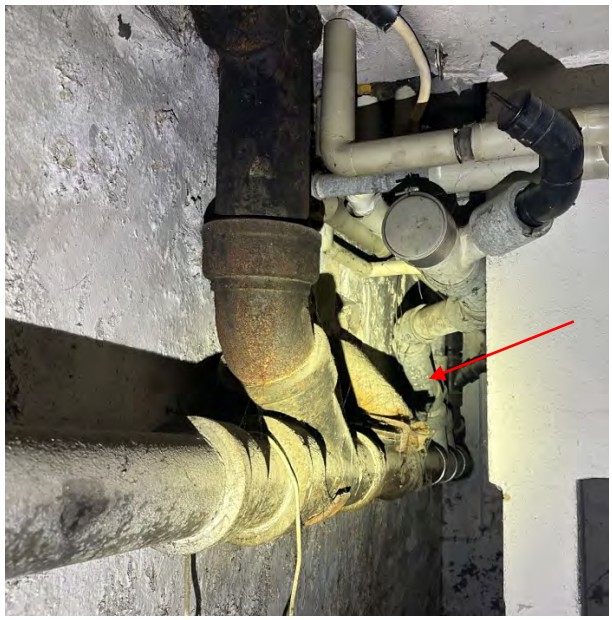

der rückbau kann durch instruierte baufachleute erfolgen.
die vorschriften der suva bezüglich rückbau von asbesthaltigem faserzement sind in analogie zum suva-factsheet 33031 einzuhalten.
siehe auch merkblatt 84053 seite 19.

entsorgungsempfehlung:
deponie typ b
lva 17 06 98 nk

ACHTUNG ENTHÄLT ASBEST

Gesundheits-gefährdung bei Einatmen von Asbestfeinstaub

Sicherheits-vorschriften beachten

materialspezifikationen | ort | asbest

proben-nr.	material	menge	material-typ	geschoss	raumnummer	raum	beprobt (X = ja)	material ist asbesthaltig	gemäss laboruntersuchung	enthält standardmässig asbest	durch experten bestimmt
p215	faserzementrohre	~4m	fg	ug	U101	lager restaurant		a		X	X

auswertung gemäss pflichtenheft "fach"

asbestgehalt und bindung		oberflächen-zustand			äussere einwirkungen			lage des asbesthaltigen materials			art und häufigkeit der raumnutzung		
schwachgebunden (3)	festgebunden (1)	defekt, verletzt, unbekannt (1)	intakt, unbeschädigt (0)	versiegelt, dicht verschlossen (-1)	vibrationen, luftströmungen, (1) temperaturwechsel, (1) mechanischer abrieb (1)	keine einwirkungen (0)	gut zugänglich (a/a/b)	schwer zugänglich (a/b/c)	unter verschluss (b/c/c)	regelmässig durch kinder, jugendliche oder sportler (a/a/b)	dauernd oder häufig durch sonstige personen (a/b/c)	zeitweise oder selten (b/c/c)
	X		X		X		X					X

bemerkungen:

dringlichkeitsstufe II



der rückbau kann durch instruierte baufachleute erfolgen.
die vorschriften der suva bezüglich rückbau von asbesthaltigem bremsbelägen sind in analogie zum suva-factsheet 33031 einzuhalten.

entsorgungsempfehlung:
bremsbeläge:
deponie typ b, lva 17 06 98 nk
eingesaugter staub:
deponie typ e, lva 17 06 05 (S)

ACHTUNG ENTHÄLT ASBEST

Gesundheits-gefährdung bei Einatmen von Asbestfeinstaub

Sicherheits-vorschriften beachten

materialspezifikationen				ort			asbest				
proben-nr.	material	menge	material-typ	geschoss	raumnummer	raum	beprobt (X = ja)	material ist asbesthaltig	gemäss laboruntersuchung	enthält standardmässig asbest	durch experten bestimmt
p219	liftbremsbeläge	2 stk.	fg	ug	U104a	maschinenraum		a		X	X

auswertung gemäss pflichtenheft "fach"

asbestgehalt und bindung		oberflächen-zustand			äussere einwirkungen			lage des asbesthaltigen materials			art und häufigkeit der raumnutzung		
schwachgebunden (3)	festgebunden (1)	defekt, verletzt, unbekannt (1)	intakt, unbeschädigt (0)	versiegelt, dicht verschlossen (-1)	vibrationen, luftströmungen, (1) temperaturwechsel, (1) mechanischer abrieb (1)	keine einwirkungen (0)	gut zugänglich (a/a/b)	schwer zugänglich (a/b/c)	unter verschluss (b/c/c)	regelmässig durch kinder, jugendliche oder sportler (a/a/b)	dauernd oder häufig durch sonstige personen (a/b/c)	zeitweise oder selten (b/c/c)
	X	X			X			X				X

bemerkungen: das umfeld der bremsbeläge ist mit einem asbeststaubsauger nachzureinigen.

dringlichkeitsstufe II



die demontage kann durch einen instruierten elektriker erfolgen, welcher die suva/vsei-asbest-ausbildung absolviert hat.

entsorgungsempfehlung:
deckplatte:
deponie typ b, lva 17 06 98 nk
innenverkleidung:
deponie typ e, lva 17 06 05 (S)

ACHTUNG ENTHÄLT ASBEST

Gesundheits-gefährdung bei Einatmen von Asbestfeinstaub

Sicherheits-vorschriften beachten

materialspezifikationen				ort			asbest				
proben-nr.	material	menge	material-typ	geschoss	raumnummer	raum	beprobt (X = ja)	material ist asbesthaltig	gemäss laboruntersuchung	enthält standardmässig asbest	durch experten bestimmt
p220	elektroverteilung	0.6m2	fg	ug	U104b	nische		a		X	X

auswertung gemäss pflichtenheft "fach"

asbestgehalt und bindung		oberflächen-zustand			äussere einwirkungen			lage des asbesthaltigen materials			art und häufigkeit der raumnutzung		
schwachgebunden (3)	festgebunden (1)	defekt, verletzt, unbekannt (1)	intakt, unbeschädigt (0)	versiegelt, dicht verschlossen (-1)	vibrationen, luftströmungen, (1) temperaturwechsel, (1) mechanischer abrieb (1)	keine einwirkungen (0)	gut zugänglich (a/a/b)	schwer zugänglich (a/b/c)	unter verschluss (b/c/c)	regelmässig durch kinder, jugendliche oder sportler (a/a/b)	dauernd oder häufig durch sonstige personen (a/b/c)	zeitweise oder selten (b/c/c)
	X		X		X		X					X

bemerkungen:

dringlichkeitsstufe II



der rückbau kann durch instruierte baufachleute erfolgen.
die vorschriften der suva bezüglich rückbau von asbesthaltigem faserzement sind in analogie zum suva-factsheet 33031 einzuhalten.
siehe auch merkblatt 84053 seite 21.

entsorgungsempfehlung:
deponie typ b
lva 17 06 98 nk

ACHTUNG ENTHÄLT ASBEST

Gesundheits-gefährdung bei Einatmen von Asbestfeinstaub

Sicherheits-vorschriften beachten

materialspezifikationen				ort			asbest				
proben-nr.	material	menge	material-typ	geschoss	raumnummer	raum	beprobt (X = ja)	material ist asbesthaltig	gemäss laboruntersuchung	enthält standardmässig asbest	durch experten bestimmt
p013	lüftungsanlage	gesamt	fg	dg	U106	lüftung		a		X	X

auswertung gemäss pflichtenheft "fach"

asbestgehalt und bindung		oberflächen-zustand			äussere einwirkungen			lage des asbesthaltigen materials			art und häufigkeit der raumnutzung		
schwachgebunden (3)	festgebunden (1)	defekt, verletzt, unbekannt (1)	intakt, unbeschädigt (0)	versiegelt, dicht verschlossen (-1)	vibrationen, luftströmungen, (1) temperaturwechsel, (1) mechanischer abrieb (1)	keine einwirkungen (0)	gut zugänglich (a/a/b)	schwer zugänglich (a/b/c)	unter verschluss (b/c/c)	regelmässig durch kinder, jugendliche oder sportler (a/a/b)	dauernd oder häufig durch sonstige personen (a/b/c)	zeitweise oder selten (b/c/c)
	X	X			X				X		X	

bemerkungen: es besteht der verdacht auf asbesthaltige bsk.
die gesamte lüftungsanlage ist durch einen lüftungetechniker zurückzubauen.

dringlichkeitsstufe II



der rückbau kann durch instruierte baufachleute erfolgen.
die vorschriften der suva bezüglich rückbau von asbesthaltigem faserzement sind in analogie zum suva-factsheet 33031 einzuhalten.
siehe auch merkblatt 84053 seite 19.

entsorgungsempfehlung:
deponie typ b
lva 17 06 98 nk

ACHTUNG ENTHÄLT ASBEST

Gesundheits-gefährdung bei Einatmen von Asbestfeinstaub

Sicherheits-vorschriften beachten

materialspezifikationen | ort | asbest

proben-nr.	material	menge	material-typ	geschoss	raumnummer	raum	beprobt (X = ja)	material ist asbesthaltig	gemäss laboruntersuchung	enthält standardmässig asbest	durch experten bestimmt
p223	faserzementrohre	4m	fg	ug	U106	lüftung		a		X	X

auswertung gemäss pflichtenheft "fach"

asbestgehalt und bindung		oberflächen-zustand			äussere einwirkungen			lage des asbesthaltigen materials			art und häufigkeit der raumnutzung		
schwachgebunden (3)	festgebunden (1)	defekt, verletzt, unbekannt (1)	intakt, unbeschädigt (0)	versiegelt, dicht verschlossen (-1)	vibrationen, luftströmungen, (1) temperaturwechsel, (1) mechanischer abrieb (1)	keine einwirkungen (0)	gut zugänglich (a/a/b)	schwer zugänglich (a/b/c)	unter verschluss (b/c/c)	regelmässig durch kinder, jugendliche oder sportler (a/a/b)	dauernd oder häufig durch sonstige personen (a/b/c)	zeitweise oder selten (b/c/c)
	X		X		X		X					X

bemerkungen:

dringlichkeitsstufe II



der rückbau kann durch instruierte baufachleute erfolgen.
die vorschriften der suva bezüglich rückbau von asbesthaltigem faserzement sind in analogie zum suva-factsheet 33031 einzuhalten.
siehe auch merkblatt 84053 seite 19.

entsorgungsempfehlung:
deponie typ b
lva 17 06 98 nk

ACHTUNG ENTHÄLT ASBEST

Gesundheits-gefährdung bei Einatmen von Asbestfeinstaub

Sicherheits-vorschriften beachten

materialspezifikationen | ort | asbest

proben-nr.	material	menge	material-typ	geschoss	raumnummer	raum	beprobt (X = ja)	material ist asbesthaltig	gemäss laboruntersuchung	enthält standardmässig asbest	durch experten bestimmt
p227	faserzementrohre	3m	fg	ug	U107	heizung		a		X	X

auswertung gemäss pflichtenheft "fach"

asbestgehalt und bindung		oberflächen-zustand			äussere einwirkungen			lage des asbesthaltigen materials			art und häufigkeit der raumnutzung		
schwachgebunden (3)	festgebunden (1)	defekt, verletzt, unbekannt (1)	intakt, unbeschädigt (0)	versiegelt, dicht verschlossen (-1)	vibrationen, luftströmungen, (1) temperaturwechsel, (1) mechanischer abrieb (1)	keine einwirkungen (0)	gut zugänglich (a/a/b)	schwer zugänglich (a/b/c)	unter verschluss (b/c/c)	regelmässig durch kinder, jugendliche oder sportler (a/a/b)	dauernd oder häufig durch sonstige personen (a/b/c)	zeitweise oder selten (b/c/c)
	X		X		X		X					X

bemerkungen:

dringlichkeitsstufe II



der rückbau kann durch
instruierte baufachleute
erfolgen.
die vorschriften der suva
sind gemäss merkblatt nr. 84053
einzuhalten.
siehe seiten 28 + 29.

entsorgungsempfehlung:
deponie typ e
lva 17 06 05 (S)

ACHTUNG ENTHÄLT ASBEST

Gesundheits-gefährdung bei Einatmen von Asbestfeinstaub

Sicherheits-vorschriften beachten

materialspezifikationen				ort			asbest				
proben-nr.	material	menge	material-typ	geschoss	raumnummer	raum	beprobt (X = ja)	material ist asbesthaltig	gemäss laboruntersuchung	enthält standardmässig asbest	durch experten bestimmt
p228	flanschdichtungen	6 stk.	fg	ug	U107	heizung		a		X	X

auswertung gemäss pflichtenheft "fach"

asbestgehalt und bindung		oberflächen-zustand			äussere einwirkungen			lage des asbesthaltigen materials			art und häufigkeit der raumnutzung		
schwachgebunden (3)	festgebunden (1)	defekt, verletzt, unbekannt (1)	intakt, unbeschädigt (0)	versiegelt, dicht verschlossen (-1)	vibrationen, luftströmungen, (1) temperaturwechsel, (1) mechanischer abrieb (1)	keine einwirkungen (0)	gut zugänglich (a/a/b)	schwer zugänglich (a/b/c)	unter verschluss (b/c/c)	regelmässig durch kinder, jugendliche oder sportler (a/a/b)	dauernd oder häufig durch sonstige personen (a/b/c)	zeitweise oder selten (b/c/c)
	X		X		X				X			X

bemerkungen:

dringlichkeitsstufe III



der rückbau kann durch instruierte baufachleute erfolgen.
die vorschriften der suva bezüglich rückbau von asbesthaltigem faserzement sind in analogie zum suva-factsheet 33031 einzuhalten.
siehe auch merkblatt 84053 seite 19.

entsorgungsempfehlung:
deponie typ b
lva 17 06 98 nk

ACHTUNG ENTHÄLT ASBEST

Gesundheits-gefährdung bei Einatmen von Asbestfeinstaub

Sicherheits-vorschriften beachten

materialspezifikationen | ort | asbest

proben-nr.	material	menge	material-typ	geschoss	raumnummer	raum	beprobt (X = ja)	material ist asbesthaltig	gemäss laboruntersuchung	enthält standardmässig asbest	durch experten bestimmt
p230	faserzementrohr	7m	fg	ug	U108	korridor + lager rest.		a		X	X

auswertung gemäss pflichtenheft "fach"

asbestgehalt und bindung		oberflächen-zustand			äussere einwirkungen			lage des asbesthaltigen materials			art und häufigkeit der raumnutzung		
schwachgebunden (3)	festgebunden (1)	defekt, verletzt, unbekannt (1)	intakt, unbeschädigt (0)	versiegelt, dicht verschlossen (-1)	vibrationen, luftströmungen, (1) temperaturwechsel, (1) mechanischer abrieb (1)	keine einwirkungen (0)	gut zugänglich (a/a/b)	schwer zugänglich (a/b/c)	unter verschluss (b/c/c)	regelmässig durch kinder, jugendliche oder sportler (a/a/b)	dauernd oder häufig durch sonstige personen (a/b/c)	zeitweise oder selten (b/c/c)
	X		X		X		X					X

bemerkungen:

dringlichkeitsstufe II



der rückbau kann durch instruierte baufachleute erfolgen.
die vorschriften der suva bezüglich rückbau von asbesthaltigem faserzement sind in analogie zum suva-factsheet 33031 einzuhalten.
siehe auch merkblatt 84053 seite 19.

entsorgungsempfehlung:
deponie typ b
lva 17 06 98 nk



materialspezifikationen				ort			asbest				
proben-nr.	material	menge	material-typ	geschoss	raumnummer	raum	beprobt (X = ja)	material ist asbesthaltig	gemäss laboruntersuchung	enthält standardmässig asbest	durch experten bestimmt
p232	faserzementrohr	7m	fg	ug	U109	lager restaurant		a		X	X

auswertung gemäss pflichtenheft "fach"

asbestgehalt und bindung		oberflächen-zustand			äussere einwirkungen			lage des asbesthaltigen materials			art und häufigkeit der raumnutzung		
schwachgebunden (3)	festgebunden (1)	defekt, verletzt, unbekannt (1)	intakt, unbeschädigt (0)	versiegelt, dicht verschlossen (-1)	vibrationen, luftströmungen, (1) temperaturwechsel, (1) mechanischer abrieb (1)	keine einwirkungen (0)	gut zugänglich (a/a/b)	schwer zugänglich (a/b/c)	unter verschluss (b/c/c)	regelmässig durch kinder, jugendliche oder sportler (a/a/b)	dauernd oder häufig durch sonstige personen (a/b/c)	zeitweise oder selten (b/c/c)
	X		X		X		X					X

bemerkungen:

dringlichkeitsstufe II



vinyl-bodenbeläge (bruchfreier ausbau möglich) können gemäss suva-factsheet 33049 durch instruierte handwerker ausgebaut werden.

entsorgungsempfehlung:
deponie typ e
lva 17 06 05 (S)

ACHTUNG ENTHÄLT ASBEST

Gesundheits-gefährdung bei Einatmen von Asbestfeinstaub

Sicherheits-vorschriften beachten

materialspezifikationen				ort			asbest				
proben-nr.	material	menge	material-typ	geschoss	raumnummer	raum	beprobt (X = ja)	material ist asbesthaltig	gemäss laboruntersuchung	enthält standardmässig asbest	durch experten bestimmt
p260	vinyl-bodenbelag	13m2	fg	ug	U100c	korridor	X	a	X		

auswertung gemäss pflichtenheft "fach"

asbestgehalt und bindung		oberflächen-zustand			äussere einwirkungen			lage des asbesthaltigen materials			art und häufigkeit der raumnutzung		
schwachgebunden (3)	festgebunden (1)	defekt, verletzt, unbekannt (1)	intakt, unbeschädigt (0)	versiegelt, dicht verschlossen (-1)	vibrationen, luftströmungen, (1) temperaturwechsel, (1) mechanischer abrieb (1)	keine einwirkungen (0)	gut zugänglich (a/a/b)	schwer zugänglich (a/b/c)	unter verschluss (b/c/c)	regelmässig durch kinder, jugendliche oder sportler (a/a/b)	dauernd oder häufig durch sonstige personen (a/b/c)	zeitweise oder selten (b/c/c)
	X		X		X				X		X	

bemerkungen: dessen kleber ist gemäss p261 nicht asbesthaltig.

dringlichkeitsstufe III



fenster mit asbesthaltigem fensteranschlagkitt können gemäss suva-factsheets 33044 durch instruierte baufachleute zurückgebaut werden.

entsorgungsempfehlung:
deponie typ e
lva 17 06 05 (S)




materialspezifikationen				ort			asbest				
proben-nr.	material	menge	material-typ	geschoss	raumnummer	raum	beprobt (X = ja)	material ist asbesthaltig	gemäss laboruntersuchung	enthält standardmässig asbest	durch experten bestimmt
p242	fensteranschlagkitt	6 stk.	fg	eg	-	fenster bei restaurant	X	a	X		

auswertung gemäss pflichtenheft "fach"

asbestgehalt und bindung		oberflächen-zustand			äussere einwirkungen		lage des asbesthaltigen materials			art und häufigkeit der raumnutzung		
schwachgebunden (3)	festgebunden (1)	defekt, verletzt, unbekannt (1)	intakt, unbeschädigt (0)	versiegelt, dicht verschlossen (-1)	vibrationen, luftströmungen, (1) temperaturwechsel, (1) mechanischer abrieb (1)	keine einwirkungen (0)	gut zugänglich (a/a/b)	schwer zugänglich (a/b/c)	unter verschluss (b/c/c)	regelmässig durch kinder, jugendliche oder sportler (a/a/b)	dauernd oder häufig durch sonstige personen (a/b/c)	zeitweise oder selten (b/c/c)

bemerkungen: bei materialien im aussenbereich wird keine einstufung in eine dringlichkeitsstufe vorgenommen.

keine einstufung

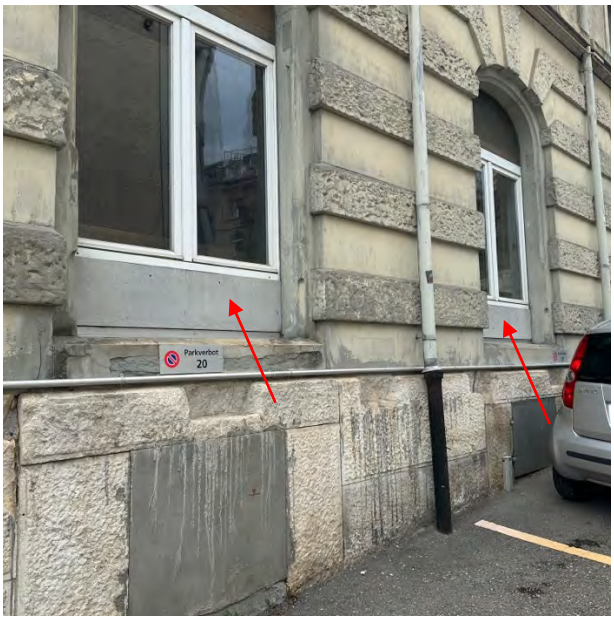

der rückbau kann durch instruierte baufachleute erfolgen. die vorschriften der suva bezüglich rückbau von asbesthaltigem faserzement sind einzuhalten.
(suva-factsheets 33031)

entsorgungsempfehlung:
deponie typ b
lva 17 06 98 nk

ACHTUNG ENTHÄLT ASBEST

Gesundheits-gefährdung bei Einatmen von Asbestfeinstaub

Sicherheits-vorschriften beachten

materialspezifikationen				ort			asbest				
proben-nr.	material	menge	material-typ	geschoss	raumnummer	raum	beprobt (X = ja)	material ist asbesthaltig	gemäss laboruntersuchung	enthält standardmässig asbest	durch experten bestimmt
p243	faserzementplatten (6 stk.)	8.5m2	fg	eg	-	fensternischen b. rest.		a		X	X

auswertung gemäss pflichtenheft "fach"

asbestgehalt und bindung		oberflächen-zustand			äussere einwirkungen		lage des asbesthaltigen materials			art und häufigkeit der raumnutzung		
schwachgebunden (3)	festgebunden (1)	defekt, verletzt, unbekannt (1)	intakt, unbeschädigt (0)	versiegelt, dicht verschlossen (-1)	vibrationen, luftströmungen, (1) temperaturwechsel, (1) mechanischer abrieb (1)	keine einwirkungen (0)	gut zugänglich (a/a/b)	schwer zugänglich (a/b/c)	unter verschluss (b/c/c)	regelmässig durch kinder, jugendliche oder sportler (a/a/b)	dauernd oder häufig durch sonstige personen (a/b/c)	zeitweise oder selten (b/c/c)

bemerkungen: bei materialien im aussenbereich wird keine einstufung in eine dringlichkeitsstufe vorgenommen.

keine einstufung



fenster mit asbesthaltigem fensterkitt können gemäss suva-factsheets 33040, 33041 oder 33043 durch instruierte baufachleute zurückgebaut werden.

entsorgungsempfehlung:
deponie typ e
lva 17 06 05 (S)



materialspezifikationen				ort			asbest				
proben-nr.	material	menge	material-typ	geschoss	raumnummer	raum	beprobt (X = ja)	material ist asbesthaltig	gemäss laboruntersuchung	enthält standardmässig asbest	durch experten bestimmt
p262	fensterkitt	2 stk.	fg	-	-	fassaden ug		a		X	X

auswertung gemäss pflichtenheft "fach"

asbestgehalt und bindung		oberflächen-zustand			äussere einwirkungen			lage des asbesthaltigen materials			art und häufigkeit der raumnutzung		
schwachgebunden (3)	festgebunden (1)	defekt, verletzt, unbekannt (1)	intakt, unbeschädigt (0)	versiegelt, dicht verschlossen (-1)	vibrationen, luftströmungen, (1) temperaturwechsel, (1) mechanischer abrieb (1)	keine einwirkungen (0)	gut zugänglich (a/a/b)	schwer zugänglich (a/b/c)	unter verschluss (b/c/c)	regelmässig durch kinder, jugendliche oder sportler (a/a/b)	dauernd oder häufig durch sonstige personen (a/b/c)	zeitweise oder selten (b/c/c)

bemerkungen: fensteranschlagkitt war nicht erkennbar. sollte beim ausbau doch zum vorschein kommen, ist das suva-factsheet 33044 anzuwenden.

keine einstufung

3.2 pcb | polychlorierte biphenyle

3.2.1 verschmutzungsgrade und entsorgungswege bei pcb-haltigen abfällen

die einteilung in den jeweiligen verschmutzungsgrad und die definierung des entsorgungsweges erfolgen gemäss vorgaben der vvea.
(verordnung über die vermeidung und die entsorgung von abfällen, abfallverordnung vvea)

pcb | materialdatenblatt | p211 vorschaltgeräte der leuchtstoffröhren



sanierung:

durch elektriker

entsorgungsempfehlung:

durch elektriker

materialspezifikationen			lage			pcb/sccp			
proben-nr.	material	menge	geschoss	raumnummer	raumbezeichnung	standardmässig pcb-haltig	gemäss laboruntersuchung pcb-haltig	standardmässig sccp-haltig	gemäss laboruntersuchung sccp-haltig
p211	vorschaltgeräte der leuchtstoffröhrer	3 stk.	ug	U111a	lager hausdienst	X			

art des abfalls
keine einteilung

pcb-gehalt	
pcb-gehalt der 6 kongenere (28, 52, 101, 138, 153, 180) x faktor gemäss laboruntersuchung	--- mg/kg
pcb-gehalt bezogen auf das gesamte bauteil gemäss berechnung	--- mg/kg

bemerkungen:	
die vorschaltgeräte der leuchtstoffröhren können pcb enthalten.	**keine einteilung**

3.3 pak | polycyclische aromatische kohlenwasserstoffe

es gibt bislang keine spezifischen vorgaben der suva für arbeiten an pak-haltigem material. entsprechende vorgaben sind gemäss angaben der suva jedoch in erarbeitung.

pak | materialdatenblatt | p018 bituminös gebundene korkdämmung



sanierung:

der rückbau muss gemäss suva-factsheet 33106 ausgeführt werden.

in der regel sind nur suva-anerkannte schadstoffsanierer entsprechend ausgerüstet, um diese vorgaben erfüllen zu können.

entsorgungsempfehlung:


kva (kehrichtverbrennungsanlage) oder deponie typ e

teerkork = lva 17 06 03 (S)

materialspezifikationen			lage			pak			
proben-nr.	material	menge	geschoss	raumnummer	raumbezeichnung	standardmässig pak-haltig	gemäss schnelltestspray pak-haltig	gemäss laboruntersuchung pak-haltig	durch experten bestimmt
p018	bituminös geb. korkdämmung	0.35m	dg	605	estrich ost		X		

pak-gehalt	
pak-gehalt gemäss laboruntersuchung	--- mg/kg

bemerkungen:

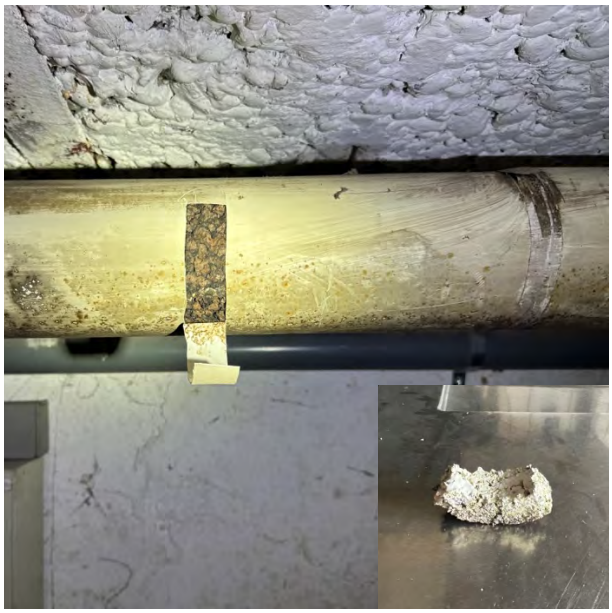

sanierung:

der rückbau muss gemäss suva-factsheet 33106 ausgeführt werden.

in der regel sind nur suva-anerkannte schadstoffsanierer entsprechend ausgerüstet, um diese vorgaben erfüllen zu können.

entsorgungsempfehlung:

kva (kehrichtverbrennungsanlage) oder deponie typ e

teerkork = lva 17 06 03 (S)

materialspezifikationen			lage			pak			
proben-nr.	material	menge	geschoss	raumnummer	raumbezeichnung	standardmässig pak-haltig	gemäss schnelltestspray pak-haltig	gemäss laboruntersuchung pak-haltig	durch experten bestimmt
p214	bituminös geb. korkdämmung	5.8m	ug	U111	lager bar		X		

pak-gehalt	
pak-gehalt gemäss laboruntersuchung	--- mg/kg

bemerkungen:

3.4 schwermetalle

schwermetalle | materialdatenblatt | p004 bleirohre (elektroinstallationsrohre)



sanierung:

ein teil der alten elektroinstallationsrohre sind aus blei.

damit eine bleistaubfreisetzung verhindert werden kann,

soll bei einer sanierung darauf geachtet werden,

dass die bleihaltigen materialien nicht mit einer fräse

zertrennt werden.

entsorgungsempfehlung:

bleihaltige materialien müssen gemäss lva-code

17 04 03 (blei) in einer dafür vorgesehenen


entsorgungsanlage entsorgt werden.

die passende entsorgungsanlage finden sie hier:

https://www.abfall.ch/list/table/CH/6/2724

materialspezifikationen			lage		
proben-nr.	material	menge	geschoss	raumnummer	raumbezeichnung
p004	bleirohre (elektroinstallationsrohre)	unbekannt	dg	601	estrich west

bemerkungen: gesamtes gebäude betroffen

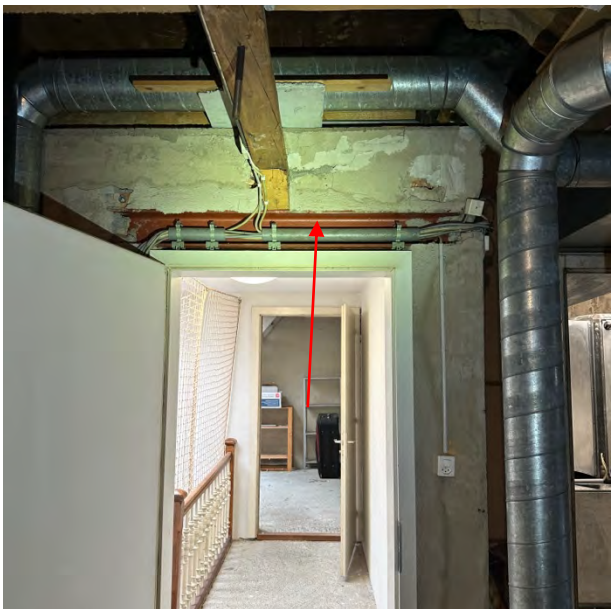

sanierung:
solange die bleihaltige farbe belassen wird besteht keine gefährdung für die benutzer.
soll die konstruktion zurückgebaut werden so kann das material ohne weitere behandlung dem stahlwerk zugeführt werden.
soll die bleihaltige farbe abgetragen werden, so sind folgende massnahmen einzuhalten: frischluftmaske, schutzanzug, abgegrenzte zone, 1-kammerschleuse, künstliche lüftung, 20 Pa unterdruck.

entsorgungsempfehlung: ganze träger = stahlwerk
abgetragene farbe = sonderverbrennungsanlage (sava)
ablaugen = lva 17 04 09 (S) / strahlen = lva 12 01 16 (S)

materialspezifikationen			lage		
proben-nr.	material	menge	geschoss	raumnummer	raumbezeichnung
p005	bleifarbe auf stahlträger	1.5m	dg	601	estrich west

bemerkungen:




sanierung:
solange die bleihaltige farbe belassen wird besteht keine gefährdung für die benutzer.
soll die konstruktion zurückgebaut werden so kann das material ohne weitere behandlung dem stahlwerk zugeführt werden.
soll die bleihaltige farbe abgetragen werden, so sind folgende massnahmen einzuhalten: frischluftmaske, schutzanzug, abgegrenzte zone, 1-kammerschleuse, künstliche lüftung, 20 Pa unterdruck.

entsorgungsempfehlung: ganze träger = stahlwerk
abgetragene farbe = sonderverbrennungsanlage (sava)
ablaugen = lva 17 04 09 (S) / strahlen = lva 12 01 16 (S)

materialspezifikationen			lage		
proben-nr.	material	menge	geschoss	raumnummer	raumbezeichnung
p192	bleifarbe auf stahlstützen	2 stk.	eg	009	restaurant

bemerkungen:

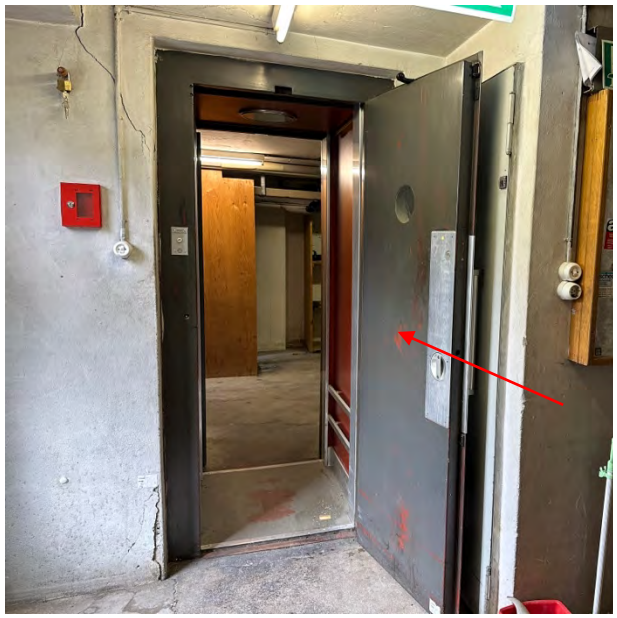

sanierung:
solange die bleihaltige farbe belassen wird besteht keine gefährdung für die benutzer.
soll die konstruktion zurückgebaut werden so kann das material ohne weitere behandlung dem stahlwerk zugeführt werden.
soll die bleihaltige farbe abgetragen werden, so sind folgende massnahmen einzuhalten: frischluftmaske, schutzanzug, abgegrenzte zone, 1-kammerschleuse, künstliche lüftung, 20 Pa unterdruck.

entsorgungsempfehlung: ganze träger = stahlwerk
abgetragene farbe = sonderverbrennungsanlage (sava)
ablaugen = lva 17 04 09 (S) / strahlen = lva 12 01 16 (S)

materialspezifikationen			lage		
proben-nr.	material	menge	geschoss	raumnummer	raumbezeichnung
p259	bleifarbe auf lifttüre	1 stk.	ug	UI102	lift

bemerkungen:

4 verdachtsmomente

verdacht auf asbest | p263 bituminöse abdichtung unter blechdach



materialspezifikationen			ort			verdacht auf…				
proben-nr.	material	menge	geschoss	raumnummer	raum	verdacht auf asbest	verdacht auf pcb	verdacht auf cp (sccp)	verdacht auf pak	verdacht auf schwermetalle
p263	bituminöse abdichtung u. blechd.	plan	-	-	dach	X			X	

bemerkungen:

beprobung vor dessen bearbeitung zwingend erforderlich

5 schadstofffreie materialien

materialdatenblatt | p001 wandputz dg (grund- und deckputz)



materialspezifikationen			ort			asbest				
proben-nr.	material	menge	geschoss	raumnummer	raum	beprobt (X = ja)	material ist asbesthaltig	gemäss laboruntersuchung	enthält standardmässig asbest	durch experten bestimmt
p001	wandputz dg	plan	dg	601	estrich west	X		X		
bemerkungen: grund- und deckputz										
asbest-frei gemäss laboruntersuchung										



materialspezifikationen			ort			asbest				
proben-nr.	material	menge	geschoss	raumnummer	raum	beprobt (X = ja)	material ist asbesthaltig	gemäss laboruntersuchung	enthält standardmässig asbest	durch experten bestimmt
p008	leichtbauplatten	6.5m2	dg	601	estrich west	X		X		
bemerkungen:										
asbest-frei gemäss laboruntersuchung										



materialspezifikationen			ort			asbest				
proben-nr.	material	menge	geschoss	raumnummer	raum	beprobt (X = ja)	material ist asbesthaltig	gemäss laboruntersuchung	enthält standardmässig asbest	durch experten bestimmt
p009	leichtbauplatten	18.5m2	dg	603	lüftung	X		X		

bemerkungen:

asbest-frei gemäss laboruntersuchung



materialspezifikationen			ort			asbest				
proben-nr.	material	menge	geschoss	raumnummer	raum	beprobt (X = ja)	material ist asbesthaltig	gemäss laboruntersuchung	enthält standardmässig asbest	durch experten bestimmt
p014	spachtelmasse	0.35m2	dg	605	estrich ost	X		X		

bemerkungen:

asbest-frei gemäss laboruntersuchung



materialspezifikationen			ort			asbest				
proben-nr.	material	menge	geschoss	raumnummer	raum	beprobt (X = ja)	material ist asbesthaltig	gemäss laboruntersuchung	enthält standardmässig asbest	durch experten bestimmt
p017	bituminös geb. korkdämmung	0.35m	dg	605	estrich ost	X		X		
bemerkungen: gemäss p018 pak-haltig										
asbest-frei gemäss laboruntersuchung										



materialspezifikationen			ort			asbest				
proben-nr.	material	menge	geschoss	raumnummer	raum	beprobt (X = ja)	material ist asbesthaltig	gemäss laboruntersuchung	enthält standardmässig asbest	durch experten bestimmt
p022	teppichkleber	3.8m2	dg	600a	treppenhaus	X		X		

bemerkungen:


asbest-frei gemäss laboruntersuchung



materialspezifikationen			ort			asbest				
proben-nr.	material	menge	geschoss	raumnummer	raum	beprobt (X = ja)	material ist asbesthaltig	gemäss laboruntersuchung	enthält standardmässig asbest	durch experten bestimmt
p023	wandputz	plan	5.og	500b	korridor	X		X		

bemerkungen:

asbest-frei gemäss laboruntersuchung

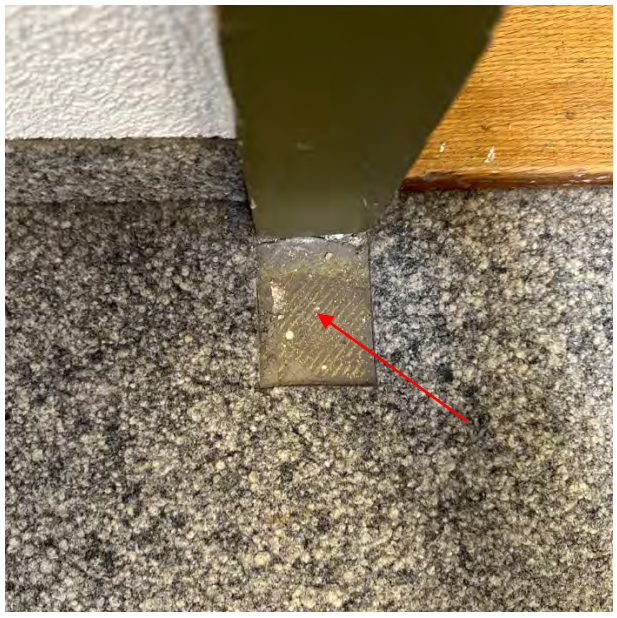

materialspezifikationen			ort			asbest				
proben-nr.	material	menge	geschoss	raumnummer	raum	beprobt (X = ja)	material ist asbesthaltig	gemäss laboruntersuchung	enthält standardmässig asbest	durch experten bestimmt
p024	teppichkleber	31.2m2	5.og	500b	korridor	X		X		

bemerkungen:


asbest-frei gemäss laboruntersuchung



materialspezifikationen			ort			asbest				
proben-nr.	material	menge	geschoss	raumnummer	raum	beprobt (X = ja)	material ist asbesthaltig	gemäss laboruntersuchung	enthält standardmässig asbest	durch experten bestimmt
p025	wandputz	plan	5.og	512	zimmer	X		X		

bemerkungen:


asbest-frei gemäss laboruntersuchung

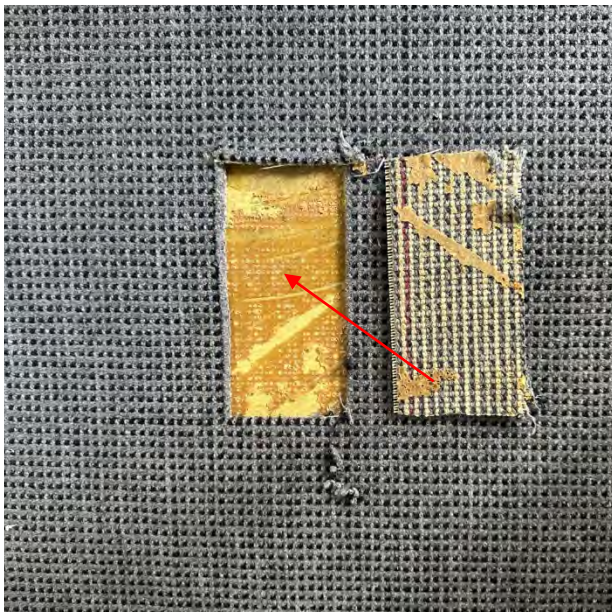


materialspezifikationen			ort			asbest				
proben-nr.	material	menge	geschoss	raumnummer	raum	beprobt (X = ja)	material ist asbesthaltig	gemäss laboruntersuchung	enthält standardmässig asbest	durch experten bestimmt
p026	teppichkleber	2m2	5.og	512	zimmer	X		X		

bemerkungen:

asbest-frei gemäss laboruntersuchung

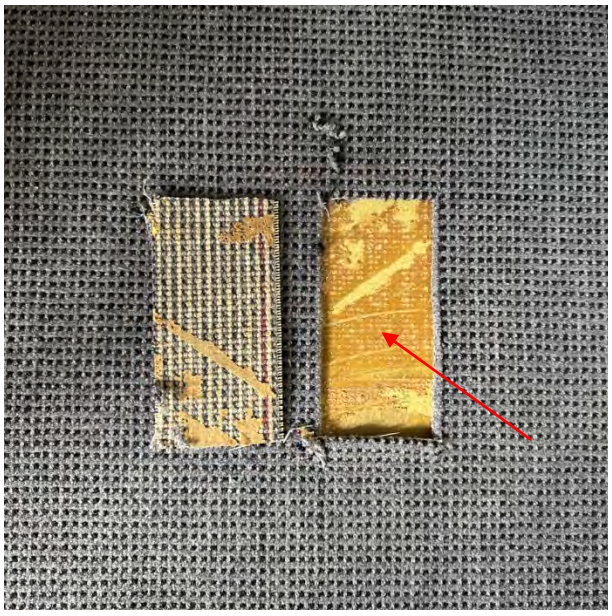

materialspezifikationen			ort			asbest				
proben-nr.	material	menge	geschoss	raumnummer	raum	beprobt (X = ja)	material ist asbesthaltig	gemäss laboruntersuchung	enthält standardmässig asbest	durch experten bestimmt
p250	linoleumbodenbelag	2m2	5.og	512	zimmer	X		X		
bemerkungen:	lose verlegt									
asbest-frei gemäss laboruntersuchung										

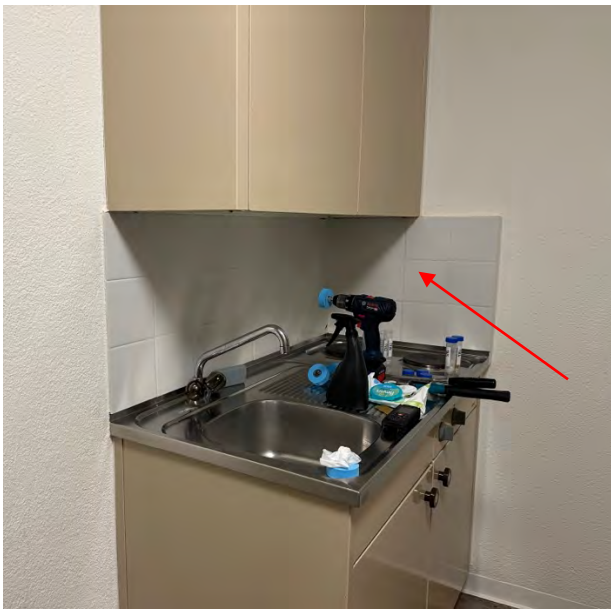

materialspezifikationen			ort			asbest				
proben-nr.	material	menge	geschoss	raumnummer	raum	beprobt (X = ja)	material ist asbesthaltig	gemäss laboruntersuchung	enthält standardmässig asbest	durch experten bestimmt
p027	wandplattenkleber	0.6m2	5.og	512a	küche	X		X		

bemerkungen:


asbest-frei gemäss laboruntersuchung



materialspezifikationen			ort			asbest				
proben-nr.	material	menge	geschoss	raumnummer	raum	beprobt (X = ja)	material ist asbesthaltig	gemäss laboruntersuchung	enthält standardmässig asbest	durch experten bestimmt
p030	wandplattenkleber	13.5m2	5.og	512b	du/wc	X		X		

bemerkungen:

asbest-frei gemäss laboruntersuchung

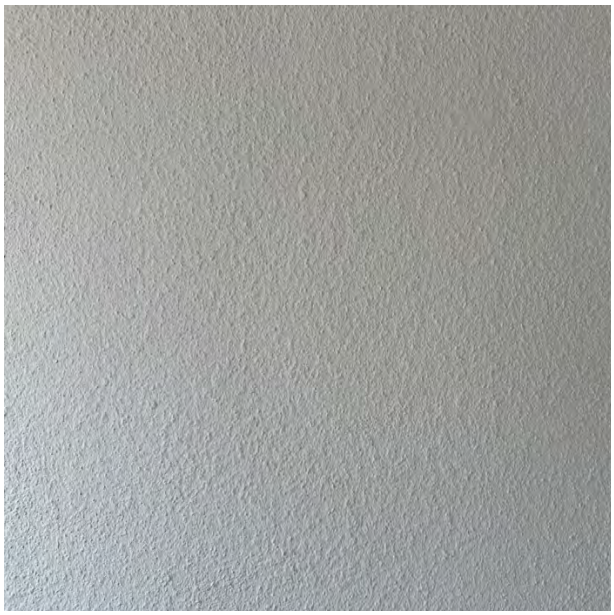

materialspezifikationen			ort			asbest				
proben-nr.	material	menge	geschoss	raumnummer	raum	beprobt (X = ja)	material ist asbesthaltig	gemäss laboruntersuchung	enthält standardmässig asbest	durch experten bestimmt
p031	wandputz	plan	5.og	510	zimmer	X		X		

bemerkungen:

asbest-frei gemäss laboruntersuchung



materialspezifikationen			ort			asbest				
proben-nr.	material	menge	geschoss	raumnummer	raum	beprobt (X = ja)	material ist asbesthaltig	gemäss laboruntersuchung	enthält standardmässig asbest	durch experten bestimmt
p032	wandplattenkleber	0.8m2	5.og	510a	küche	X		X		

bemerkungen:

asbest-frei gemäss laboruntersuchung



materialspezifikationen			ort			asbest				
proben-nr.	material	menge	geschoss	raumnummer	raum	beprobt (X = ja)	material ist asbesthaltig	gemäss laboruntersuchung	enthält standardmässig asbest	durch experten bestimmt
p038	wandputz	plan	5.og	507	zimmer	X		X		

bemerkungen:

asbest-frei gemäss laboruntersuchung



materialspezifikationen			ort			asbest				
proben-nr.	material	menge	geschoss	raumnummer	raum	beprobt (X = ja)	material ist asbesthaltig	gemäss laboruntersuchung	enthält standardmässig asbest	durch experten bestimmt
p041	pvc-bodenbelag	2.1m2	5.og	507b	du/wc	X		X		

bemerkungen:

asbest-frei gemäss laboruntersuchung



materialspezifikationen			ort			asbest				
proben-nr.	material	menge	geschoss	raumnummer	raum	beprobt (X = ja)	material ist asbesthaltig	gemäss laboruntersuchung	enthält standardmässig asbest	durch experten bestimmt
p044	wandputz	plan	5.og	505	zimmer	X		X		
bemerkungen:	grund- und deckputz									
asbest-frei gemäss laboruntersuchung										



materialspezifikationen			ort			asbest				
proben-nr.	material	menge	geschoss	raumnummer	raum	beprobt (X = ja)	material ist asbesthaltig	gemäss laboruntersuchung	enthält standardmässig asbest	durch experten bestimmt
p045	wandplattenkleber	0.6m2	5.og	505	zimmer	X		X		

bemerkungen:

asbest-frei gemäss laboruntersuchung



materialspezifikationen			ort			asbest				
proben-nr.	material	menge	geschoss	raumnummer	raum	beprobt (X = ja)	material ist asbesthaltig	gemäss laboruntersuchung	enthält standardmässig asbest	durch experten bestimmt
p051	bodenplattenkleber	0.6m2	5.og	505b	du/wc	X		X		

bemerkungen:

asbest-frei gemäss laboruntersuchung



materialspezifikationen			ort			asbest				
proben-nr.	material	menge	geschoss	raumnummer	raum	beprobt (X = ja)	material ist asbesthaltig	gemäss laboruntersuchung	enthält standardmässig asbest	durch experten bestimmt
p052	wandputz	plan	4.og	400b	treppenhaus	X		X		

bemerkungen:

asbest-frei gemäss laboruntersuchung



materialspezifikationen			ort			asbest				
proben-nr.	material	menge	geschoss	raumnummer	raum	beprobt (X = ja)	material ist asbesthaltig	gemäss laboruntersuchung	enthält standardmässig asbest	durch experten bestimmt
p053	teppichkleber	36.1m2	4.og	400a+b	treppenhaus	X		X		

bemerkungen:

asbest-frei gemäss laboruntersuchung



materialspezifikationen			ort			asbest				
proben-nr.	material	menge	geschoss	raumnummer	raum	beprobt (X = ja)	material ist asbesthaltig	gemäss laboruntersuchung	enthält standardmässig asbest	durch experten bestimmt
p054	wandputz	plan	4.og	411	zimmer	X		X		

bemerkungen: grund- und deckputz

asbest-frei gemäss laboruntersuchung



materialspezifikationen			ort			asbest				
proben-nr.	material	menge	geschoss	raumnummer	raum	beprobt (X = ja)	material ist asbesthaltig	gemäss laboruntersuchung	enthält standardmässig asbest	durch experten bestimmt
p061	fassadenputz	plan	4.og	411	balkon	X		X		
bemerkungen:										
asbest-frei gemäss laboruntersuchung										



materialspezifikationen			ort			asbest				
proben-nr.	material	menge	geschoss	raumnummer	raum	beprobt (X = ja)	material ist asbesthaltig	gemäss laboruntersuchung	enthält standardmässig asbest	durch experten bestimmt
p062	wandputz	plan	4.og	406	zimmer	X		X		

bemerkungen:


asbest-frei gemäss laboruntersuchung



materialspezifikationen			ort			asbest				
proben-nr.	material	menge	geschoss	raumnummer	raum	beprobt (X = ja)	material ist asbesthaltig	gemäss laboruntersuchung	enthält standardmässig asbest	durch experten bestimmt
p063	wandplattenkleber	1.1m2	4.og	406	zimmer	X		X		

bemerkungen:

asbest-frei gemäss laboruntersuchung

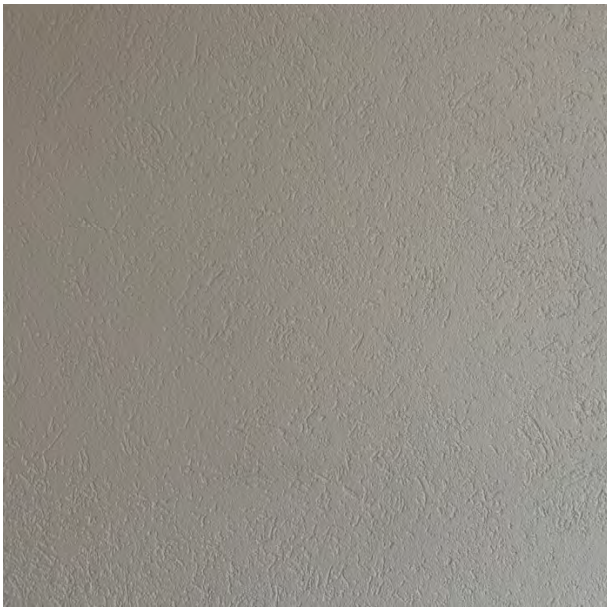

materialspezifikationen			ort			asbest				
proben-nr.	material	menge	geschoss	raumnummer	raum	beprobt (X = ja)	material ist asbesthaltig	gemäss laboruntersuchung	enthält standardmässig asbest	durch experten bestimmt
p069	wandputz	plan	4.og	403	zimmer	X		X		

bemerkungen:


asbest-frei gemäss laboruntersuchung



materialspezifikationen			ort			asbest				
proben-nr.	material	menge	geschoss	raumnummer	raum	beprobt (X = ja)	material ist asbesthaltig	gemäss laboruntersuchung	enthält standardmässig asbest	durch experten bestimmt
p070	wandplattenkleber	0.8m2	4.og	403a	küche	X		X		

bemerkungen:

asbest-frei gemäss laboruntersuchung

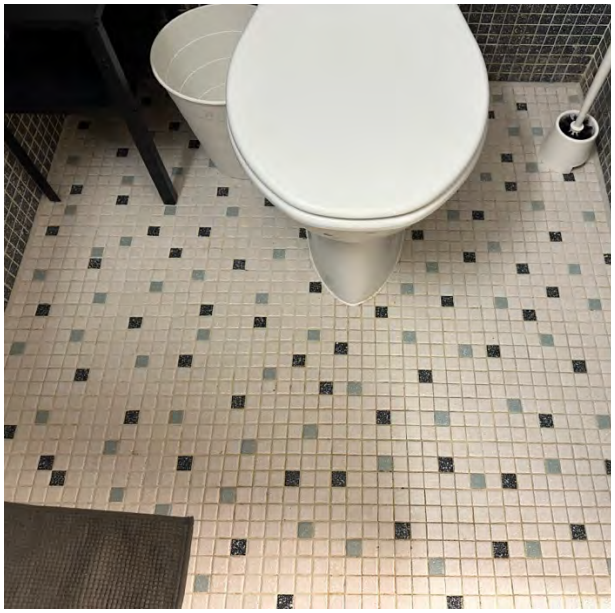



materialspezifikationen			ort			asbest				
proben-nr.	material	menge	geschoss	raumnummer	raum	beprobt (X = ja)	material ist asbesthaltig	gemäss laboruntersuchung	enthält standardmässig asbest	durch experten bestimmt
072+073	boden- + wandplattenkleber	16.8m2	4.og	403b	du/wc	X		X		
bemerkungen: boden = 2.3m2 / wand = 14.5m2										
asbest-frei gemäss laboruntersuchung										



materialspezifikationen			ort			asbest				
proben-nr.	material	menge	geschoss	raumnummer	raum	beprobt (X = ja)	material ist asbesthaltig	gemäss laboruntersuchung	enthält standardmässig asbest	durch experten bestimmt
p074	wandputz	plan	4.og	401	zimmer	X		X		
bemerkungen:	grund- und deckputz									
asbest-frei gemäss laboruntersuchung										



materialspezifikationen			ort			asbest				
proben-nr.	material	menge	geschoss	raumnummer	raum	beprobt (X = ja)	material ist asbesthaltig	gemäss laboruntersuchung	enthält standardmässig asbest	durch experten bestimmt
p075	wandplattenkleber	0.8m2	4.og	401	zimmer	X		X		

bemerkungen:

asbest-frei gemäss laboruntersuchung





materialspezifikationen			ort			asbest				
proben-nr.	material	menge	geschoss	raumnummer	raum	beprobt (X = ja)	material ist asbesthaltig	gemäss laboruntersuchung	enthält standardmässig asbest	durch experten bestimmt
77,78,79	boden-, sockel- + wandplattenk.	10.3m2	4.og	401b	wc	X		X		
bemerkungen: p077 bodenplattenkleber = 1.8m2 / p078 sockelplattenkleber = 5.1m / p079 wandpl. = 8.5m2										
asbest-frei gemäss laboruntersuchung										



materialspezifikationen			ort			asbest				
proben-nr.	material	menge	geschoss	raumnummer	raum	beprobt (X = ja)	material ist asbesthaltig	gemäss laboruntersuchung	enthält standardmässig asbest	durch experten bestimmt
p080	fassadenputz	plan	4.og	401	balkon	X		X		

bemerkungen:

asbest-frei gemäss laboruntersuchung



materialspezifikationen			ort			asbest				
proben-nr.	material	menge	geschoss	raumnummer	raum	beprobt (X = ja)	material ist asbesthaltig	gemäss laboruntersuchung	enthält standardmässig asbest	durch experten bestimmt
p081	wandputz	plan	3.og	300b	treppenhaus	X		X		

bemerkungen:


asbest-frei gemäss laboruntersuchung



materialspezifikationen			ort			asbest				
proben-nr.	material	menge	geschoss	raumnummer	raum	beprobt (X = ja)	material ist asbesthaltig	gemäss laboruntersuchung	enthält standardmässig asbest	durch experten bestimmt
p082	teppichkleber	36.1m2	3.og	300a+b	treppenhaus	X		X		

bemerkungen:

asbest-frei gemäss laboruntersuchung

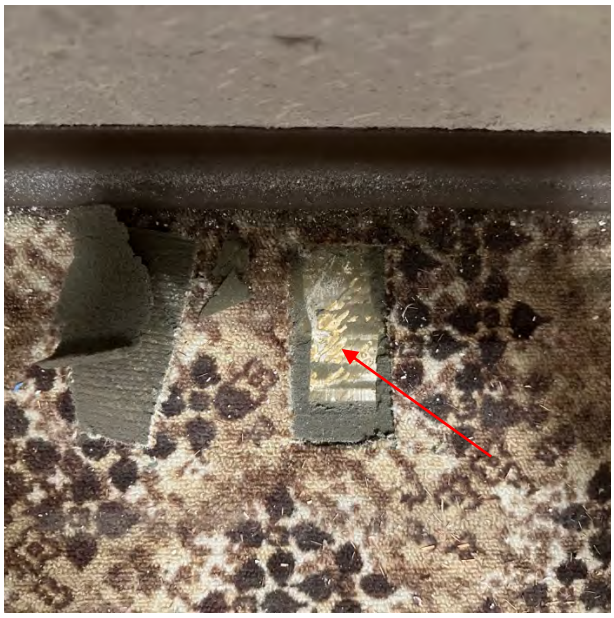

materialspezifikationen			ort			asbest				
proben-nr.	material	menge	geschoss	raumnummer	raum	beprobt (X = ja)	material ist asbesthaltig	gemäss laboruntersuchung	enthält standardmässig asbest	durch experten bestimmt
p083	teppichkleber	0.6m2	3.og	300b	treppenhaus	X		X		

bemerkungen:


asbest-frei gemäss laboruntersuchung

kein foto vorhanden	

materialspezifikationen			ort			asbest				
proben-nr.	material	menge	geschoss	raumnummer	raum	beprobt (X = ja)	material ist asbesthaltig	gemäss laboruntersuchung	enthält standardmässig asbest	durch experten bestimmt
p084	wandputz	plan	3.og	311	zimmer	X		X		

bemerkungen:

asbest-frei gemäss laboruntersuchung

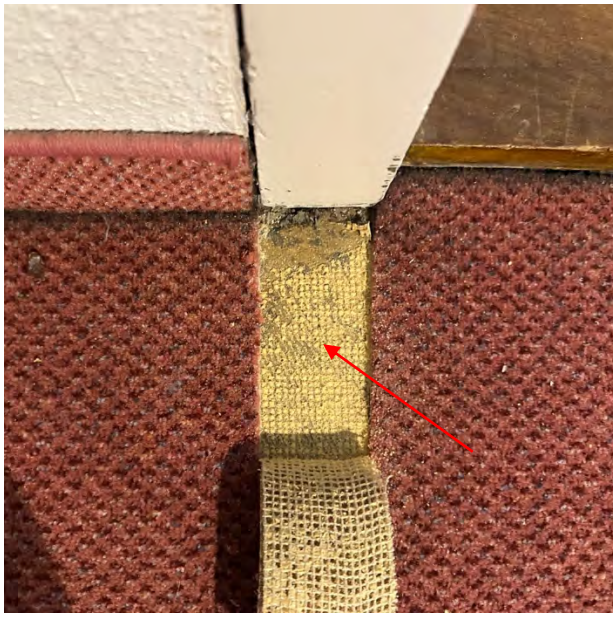

materialspezifikationen			ort			asbest				
proben-nr.	material	menge	geschoss	raumnummer	raum	beprobt (X = ja)	material ist asbesthaltig	gemäss laboruntersuchung	enthält standardmässig asbest	durch experten bestimmt
p085	teppichkleber	34m2	3.og	311(a+c)	zimmer, eingang, zi.	X		X		

bemerkungen:

asbest-frei gemäss laboruntersuchung



materialspezifikationen			ort			asbest				
proben-nr.	material	menge	geschoss	raumnummer	raum	beprobt (X = ja)	material ist asbesthaltig	gemäss laboruntersuchung	enthält standardmässig asbest	durch experten bestimmt
p091	wandplattenkleber	0.5m2	3.og	308	zimmer	X		X		

bemerkungen:

asbest-frei gemäss laboruntersuchung



materialspezifikationen			ort			asbest				
proben-nr.	material	menge	geschoss	raumnummer	raum	beprobt (X = ja)	material ist asbesthaltig	gemäss laboruntersuchung	enthält standardmässig asbest	durch experten bestimmt
p097	wandputz	plan	3.og	303	zimmer	X		X		

bemerkungen:


asbest-frei gemäss laboruntersuchung



materialspezifikationen			ort			asbest				
proben-nr.	material	menge	geschoss	raumnummer	raum	beprobt (X = ja)	material ist asbesthaltig	gemäss laboruntersuchung	enthält standardmässig asbest	durch experten bestimmt
p098	wandplattenkleber	0.8m2	3.og	303a	küche	X		X		

bemerkungen:

asbest-frei gemäss laboruntersuchung

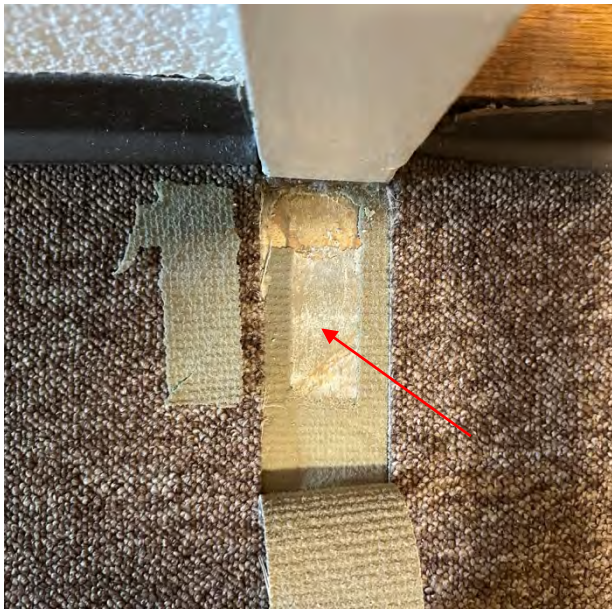

materialspezifikationen			ort			asbest				
proben-nr.	material	menge	geschoss	raumnummer	raum	beprobt (X = ja)	material ist asbesthaltig	gemäss laboruntersuchung	enthält standardmässig asbest	durch experten bestimmt
p100	teppichkleber	19.7m2	3.og	303(a)	küche + zimmer	X		X		

bemerkungen:

asbest-frei gemäss laboruntersuchung





materialspezifikationen			ort			asbest				
proben-nr.	material	menge	geschoss	raumnummer	raum	beprobt (X = ja)	material ist asbesthaltig	gemäss laboruntersuchung	enthält standardmässig asbest	durch experten bestimmt
101+102	boden- + wandplattenkleber	16.8m2	3.og	303b	du/wc	X		X		
bemerkungen: boden = 2.3m2 / wand = 14.5m2										
asbest-frei gemäss laboruntersuchung										



materialspezifikationen			ort			asbest				
proben-nr.	material	menge	geschoss	raumnummer	raum	beprobt (X = ja)	material ist asbesthaltig	gemäss laboruntersuchung	enthält standardmässig asbest	durch experten bestimmt
p103	wandputz	plan	3.og	302	zimmer	X		X		

bemerkungen:

asbest-frei gemäss laboruntersuchung



materialspezifikationen			ort			asbest				
proben-nr.	material	menge	geschoss	raumnummer	raum	beprobt (X = ja)	material ist asbesthaltig	gemäss laboruntersuchung	enthält standardmässig asbest	durch experten bestimmt
p104	wandplattenkleber	0.8m2	3.og	302a	küche	X		X		

bemerkungen:

asbest-frei gemäss laboruntersuchung



materialspezifikationen			ort			asbest				
proben-nr.	material	menge	geschoss	raumnummer	raum	beprobt (X = ja)	material ist asbesthaltig	gemäss laboruntersuchung	enthält standardmässig asbest	durch experten bestimmt
p106	teppichkleber	19m2	3.og	302(a)	küche + zimmer	X		X		

bemerkungen:

asbest-frei gemäss laboruntersuchung



materialspezifikationen			ort			asbest				
proben-nr.	material	menge	geschoss	raumnummer	raum	beprobt (X = ja)	material ist asbesthaltig	gemäss laboruntersuchung	enthält standardmässig asbest	durch experten bestimmt
p107	bodenplattenkleber	1.9m2	3.og	302b	du/wc	X		X		

bemerkungen:


asbest-frei gemäss laboruntersuchung



materialspezifikationen			ort			asbest				
proben-nr.	material	menge	geschoss	raumnummer	raum	beprobt (X = ja)	material ist asbesthaltig	gemäss laboruntersuchung	enthält standardmässig asbest	durch experten bestimmt
p109	wandputz	plan	2.og	200a+b	treppenhaus	X		X		

bemerkungen:

asbest-frei gemäss laboruntersuchung

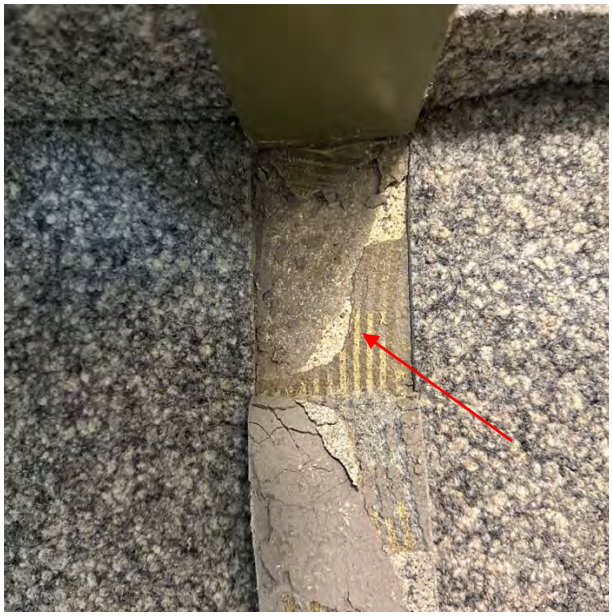

materialspezifikationen			ort			asbest				
proben-nr.	material	menge	geschoss	raumnummer	raum	beprobt (X = ja)	material ist asbesthaltig	gemäss laboruntersuchung	enthält standardmässig asbest	durch experten bestimmt
p110	teppichkleber	31.6m2	2.og	200a+b	treppenhaus	X		X		

bemerkungen:

asbest-frei gemäss laboruntersuchung



materialspezifikationen			ort			asbest				
proben-nr.	material	menge	geschoss	raumnummer	raum	beprobt (X = ja)	material ist asbesthaltig	gemäss laboruntersuchung	enthält standardmässig asbest	durch experten bestimmt
p112	wandputz	plan	2.og	209	zimmer	X		X		

bemerkungen:

asbest-frei gemäss laboruntersuchung



materialspezifikationen			ort			asbest				
proben-nr.	material	menge	geschoss	raumnummer	raum	beprobt (X = ja)	material ist asbesthaltig	gemäss laboruntersuchung	enthält standardmässig asbest	durch experten bestimmt
p113	wandplattenkleber	0.8m2	2.og	209	zimmer	X		X		

bemerkungen:

asbest-frei gemäss laboruntersuchung



materialspezifikationen			ort			asbest				
proben-nr.	material	menge	geschoss	raumnummer	raum	beprobt (X = ja)	material ist asbesthaltig	gemäss laboruntersuchung	enthält standardmässig asbest	durch experten bestimmt
p115	teppichkleber	15.5m2	2.og	209(a)	eingang + zimmer	X		X		

bemerkungen:

asbest-frei gemäss laboruntersuchung



materialspezifikationen			ort			asbest				
proben-nr.	material	menge	geschoss	raumnummer	raum	beprobt (X = ja)	material ist asbesthaltig	gemäss laboruntersuchung	enthält standardmässig asbest	durch experten bestimmt
p119	fassadenputz	plan	2.og	209	balkon	X		X		
bemerkungen:										
asbest-frei gemäss laboruntersuchung										



materialspezifikationen			ort			asbest				
proben-nr.	material	menge	geschoss	raumnummer	raum	beprobt (X = ja)	material ist asbesthaltig	gemäss laboruntersuchung	enthält standardmässig asbest	durch experten bestimmt
p120	wandputz	plan	2.og	208	zimmer	X		X		
bemerkungen:										
asbest-frei gemäss laboruntersuchung										



materialspezifikationen			ort			asbest				
proben-nr.	material	menge	geschoss	raumnummer	raum	beprobt (X = ja)	material ist asbesthaltig	gemäss laboruntersuchung	enthält standardmässig asbest	durch experten bestimmt
p121	wandplattenkleber	0.5m2	2.og	208	zimmer	X		X		

bemerkungen:

asbest-frei gemäss laboruntersuchung



materialspezifikationen			ort			asbest				
proben-nr.	material	menge	geschoss	raumnummer	raum	beprobt (X = ja)	material ist asbesthaltig	gemäss laboruntersuchung	enthält standardmässig asbest	durch experten bestimmt
w127	wandputz	plan	2.og	204	zimmer	X		X		

bemerkungen:


asbest-frei gemäss laboruntersuchung



materialspezifikationen			ort			asbest				
proben-nr.	material	menge	geschoss	raumnummer	raum	beprobt (X = ja)	material ist asbesthaltig	gemäss laboruntersuchung	enthält standardmässig asbest	durch experten bestimmt
p128	wandplattenkleber	0.8m2	2.og	204a	küche	X		X		

bemerkungen:

asbest-frei gemäss laboruntersuchung

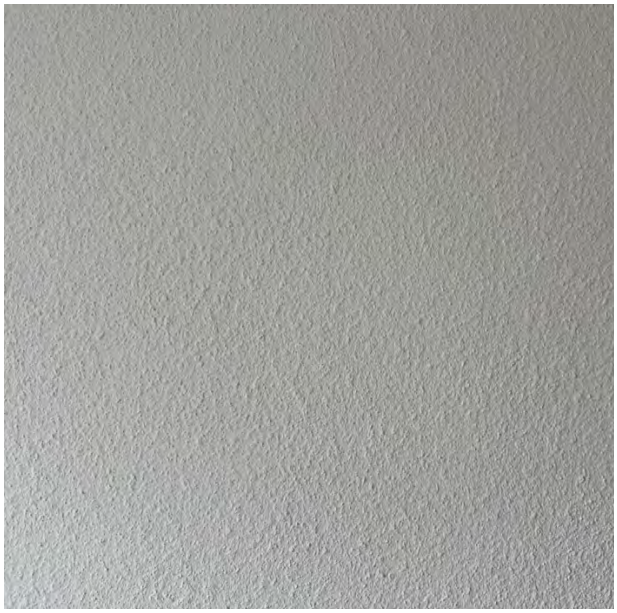

materialspezifikationen			ort			asbest				
proben-nr.	material	menge	geschoss	raumnummer	raum	beprobt (X = ja)	material ist asbesthaltig	gemäss laboruntersuchung	enthält standardmässig asbest	durch experten bestimmt
p134	wandputz	plan	2.og	201	zimmer	X		X		

bemerkungen:

asbest-frei gemäss laboruntersuchung



materialspezifikationen			ort			asbest				
proben-nr.	material	menge	geschoss	raumnummer	raum	beprobt (X = ja)	material ist asbesthaltig	gemäss laboruntersuchung	enthält standardmässig asbest	durch experten bestimmt
p136	biruminöse antidröhnmatte	0.05m2	2.og	201	zimmer	X		X		

bemerkungen:

asbest-frei gemäss laboruntersuchung





materialspezifikationen			ort			asbest				
proben-nr.	material	menge	geschoss	raumnummer	raum	beprobt (X = ja)	material ist asbesthaltig	gemäss laboruntersuchung	enthält standardmässig asbest	durch experten bestimmt
137-139	boden-, sockel- + wandplattenkl.	10.3m2	2.og	201b	wc	X		X		
bemerkungen: boden = 1.8m2 / sockel = 5.1m / wand = 8.5m2										
asbest-frei gemäss laboruntersuchung										



materialspezifikationen			ort			asbest				
proben-nr.	material	menge	geschoss	raumnummer	raum	beprobt (X = ja)	material ist asbesthaltig	gemäss laboruntersuchung	enthält standardmässig asbest	durch experten bestimmt
p140	fassadenputz	plan	2.og	201	balkon	X		X		

bemerkungen:


asbest-frei gemäss laboruntersuchung



materialspezifikationen			ort			asbest				
proben-nr.	material	menge	geschoss	raumnummer	raum	beprobt (X = ja)	material ist asbesthaltig	gemäss laboruntersuchung	enthält standardmässig asbest	durch experten bestimmt
p141	wandputz	plan	1.og	100a+b	treppenhaus	X		X		

bemerkungen:

asbest-frei gemäss laboruntersuchung

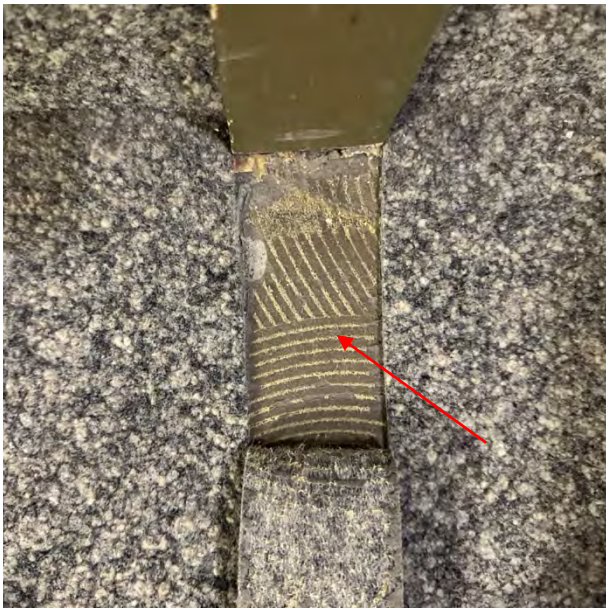

materialspezifikationen			ort			asbest				
proben-nr.	material	menge	geschoss	raumnummer	raum	beprobt (X = ja)	material ist asbesthaltig	gemäss laboruntersuchung	enthält standardmässig asbest	durch experten bestimmt
p142	teppichkleber	31.6m2	1.og	100a+b	treppenhaus	X		X		

bemerkungen:

asbest-frei gemäss laboruntersuchung



materialspezifikationen			ort			asbest				
proben-nr.	material	menge	geschoss	raumnummer	raum	beprobt (X = ja)	material ist asbesthaltig	gemäss laboruntersuchung	enthält standardmässig asbest	durch experten bestimmt
p144	wandputz	plan	1.og	112	zimmer	X		X		

bemerkungen:

asbest-frei gemäss laboruntersuchung



materialspezifikationen			ort			asbest				
proben-nr.	material	menge	geschoss	raumnummer	raum	beprobt (X = ja)	material ist asbesthaltig	gemäss laboruntersuchung	enthält standardmässig asbest	durch experten bestimmt
p149	wandputz	plan	1.og	109	zimmer	X		X		

bemerkungen:

asbest-frei gemäss laboruntersuchung



materialspezifikationen			ort			asbest				
proben-nr.	material	menge	geschoss	raumnummer	raum	beprobt (X = ja)	material ist asbesthaltig	gemäss laboruntersuchung	enthält standardmässig asbest	durch experten bestimmt
p150	wandplattenkleber	0.8m2	1.og	109	zimmer	X		X		

bemerkungen:

asbest-frei gemäss laboruntersuchung



materialspezifikationen			ort			asbest				
proben-nr.	material	menge	geschoss	raumnummer	raum	beprobt (X = ja)	material ist asbesthaltig	gemäss laboruntersuchung	enthält standardmässig asbest	durch experten bestimmt
p156	wandputz	plan	1.og	107	zimmer	X		X		

bemerkungen:

asbest-frei gemäss laboruntersuchung



materialspezifikationen			ort			asbest				
proben-nr.	material	menge	geschoss	raumnummer	raum	beprobt (X = ja)	material ist asbesthaltig	gemäss laboruntersuchung	enthält standardmässig asbest	durch experten bestimmt
p157	wandplattenkleber	0.5m2	1.og	107a	küche	X		X		

bemerkungen:

asbest-frei gemäss laboruntersuchung



materialspezifikationen			ort			asbest				
proben-nr.	material	menge	geschoss	raumnummer	raum	beprobt (X = ja)	material ist asbesthaltig	gemäss laboruntersuchung	enthält standardmässig asbest	durch experten bestimmt
p163	wandputz	plan	1.og	101	zimmer	X		X		

bemerkungen:

asbest-frei gemäss laboruntersuchung



materialspezifikationen			ort			asbest				
proben-nr.	material	menge	geschoss	raumnummer	raum	beprobt (X = ja)	material ist asbesthaltig	gemäss laboruntersuchung	enthält standardmässig asbest	durch experten bestimmt
p164	teppichkleber	16m2	1.og	101(a)	eingang + zimmer	X		X		

bemerkungen:

asbest-frei gemäss laboruntersuchung



materialspezifikationen			ort			asbest				
proben-nr.	material	menge	geschoss	raumnummer	raum	beprobt (X = ja)	material ist asbesthaltig	gemäss laboruntersuchung	enthält standardmässig asbest	durch experten bestimmt
p251	bodenplattenkleber	16m2	1.og	101	zimmer	X		X		

bemerkungen:

asbest-frei gemäss laboruntersuchung



materialspezifikationen			ort			asbest				
proben-nr.	material	menge	geschoss	raumnummer	raum	beprobt (X = ja)	material ist asbesthaltig	gemäss laboruntersuchung	enthält standardmässig asbest	durch experten bestimmt
p165	deckenplatten	15m2	1.og	101	zimmer	X		X		

bemerkungen:

asbest-frei gemäss laboruntersuchung






materialspezifikationen			ort			asbest				
proben-nr.	material	menge	geschoss	raumnummer	raum	beprobt (X = ja)	material ist asbesthaltig	gemäss laboruntersuchung	enthält standardmässig asbest	durch experten bestimmt
168-170	boden-, sockel + wandplattenk.	7.4m2	1.og	101b	wc	X		X		
bemerkungen: boden = 1.4m2 / sockel = 4.2m / wand = 6m2										
asbest-frei gemäss laboruntersuchung										



materialspezifikationen			ort			asbest				
proben-nr.	material	menge	geschoss	raumnummer	raum	beprobt (X = ja)	material ist asbesthaltig	gemäss laboruntersuchung	enthält standardmässig asbest	durch experten bestimmt
p171	wandputz	plan	eg	000	eingang	X		X		

bemerkungen:

asbest-frei gemäss laboruntersuchung

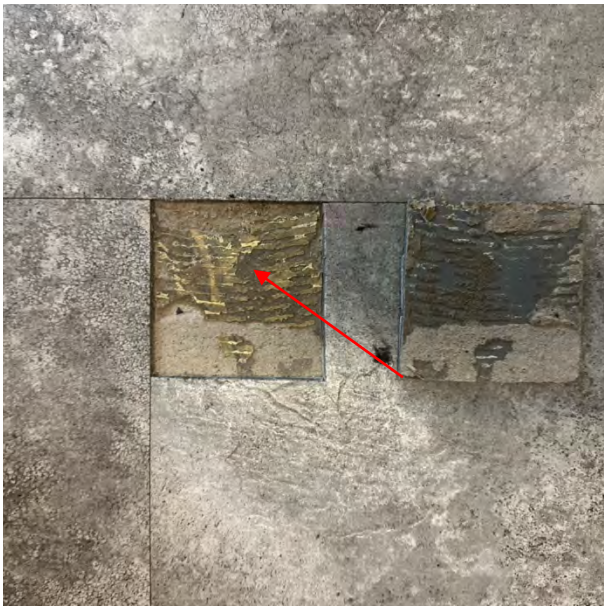

materialspezifikationen			ort			asbest				
proben-nr.	material	menge	geschoss	raumnummer	raum	beprobt (X = ja)	material ist asbesthaltig	gemäss laboruntersuchung	enthält standardmässig asbest	durch experten bestimmt
p172	kleber zu pvc-bodenbelag	27m2	eg	000(b)	eingang	X		X		

bemerkungen:

asbest-frei gemäss laboruntersuchung



materialspezifikationen			ort			asbest				
proben-nr.	material	menge	geschoss	raumnummer	raum	beprobt (X = ja)	material ist asbesthaltig	gemäss laboruntersuchung	enthält standardmässig asbest	durch experten bestimmt
p252	bodenplattenkleber	27m2	eg	000(b)	eingang	X		X		
bemerkungen:										
asbest-frei gemäss laboruntersuchung										



materialspezifikationen			ort			asbest				
proben-nr.	material	menge	geschoss	raumnummer	raum	beprobt (X = ja)	material ist asbesthaltig	gemäss laboruntersuchung	enthält standardmässig asbest	durch experten bestimmt
p173	teppichkleber	6.3m2	eg	010	rezeption	X		X		

bemerkungen:


asbest-frei gemäss laboruntersuchung



materialspezifikationen			ort			asbest				
proben-nr.	material	menge	geschoss	raumnummer	raum	beprobt (X = ja)	material ist asbesthaltig	gemäss laboruntersuchung	enthält standardmässig asbest	durch experten bestimmt
p175	wandputz	plan	eg	012	bar	X		X		

bemerkungen:

asbest-frei gemäss laboruntersuchung

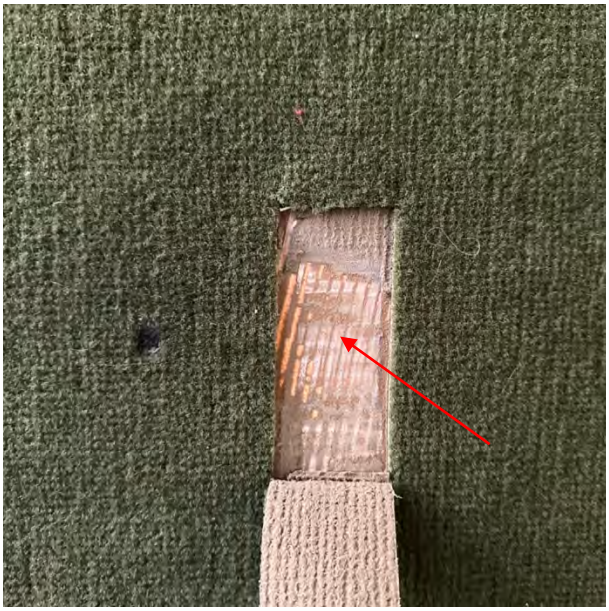

materialspezifikationen			ort			asbest				
proben-nr.	material	menge	geschoss	raumnummer	raum	beprobt (X = ja)	material ist asbesthaltig	gemäss laboruntersuchung	enthält standardmässig asbest	durch experten bestimmt
p176	wandteppichkleber	5m2	eg	000f	eingang bar	X		X		

bemerkungen:

asbest-frei gemäss laboruntersuchung



materialspezifikationen			ort			asbest				
proben-nr.	material	menge	geschoss	raumnummer	raum	beprobt (X = ja)	material ist asbesthaltig	gemäss laboruntersuchung	enthält standardmässig asbest	durch experten bestimmt
p177	deckenplatten	7.5m2	eg	011	küche	X		X		

bemerkungen:

asbest-frei gemäss laboruntersuchung





materialspezifikationen			ort			asbest				
proben-nr.	material	menge	geschoss	raumnummer	raum	beprobt (X = ja)	material ist asbesthaltig	gemäss laboruntersuchung	enthält standardmässig asbest	durch experten bestimmt
178-180	bodenbeläge + kleber	7.5m2	eg	011	küche	X		X		
bemerkungen:	p178 mehrsch. Bodenb. / p179 pvc-bodenb. + kleber / p180 pvc-bodenb. + kleber / p253 kleber									
asbest-frei gemäss laboruntersuchung										



materialspezifikationen			ort			asbest				
proben-nr.	material	menge	geschoss	raumnummer	raum	beprobt (X = ja)	material ist asbesthaltig	gemäss laboruntersuchung	enthält standardmässig asbest	durch experten bestimmt
p181	wandplattenkleber	1.3m2	eg	011	küche	X		X		

bemerkungen:

asbest-frei gemäss laboruntersuchung



materialspezifikationen			ort			asbest				
proben-nr.	material	menge	geschoss	raumnummer	raum	beprobt (X = ja)	material ist asbesthaltig	gemäss laboruntersuchung	enthält standardmässig asbest	durch experten bestimmt
183+184	pvc-bodenbelag + bodenplattenkl.	2.2m2	eg	012	bar (ausschank)	X		X		

bemerkungen:

asbest-frei gemäss laboruntersuchung




materialspezifikationen			ort			asbest				
proben-nr.	material	menge	geschoss	raumnummer	raum	beprobt (X = ja)	material ist asbesthaltig	gemäss laboruntersuchung	enthält standardmässig asbest	durch experten bestimmt
p186	wandputz	plan	eg	009	restaurant	X		X		

bemerkungen:

asbest-frei gemäss laboruntersuchung



materialspezifikationen			ort			asbest				
proben-nr.	material	menge	geschoss	raumnummer	raum	beprobt (X = ja)	material ist asbesthaltig	gemäss laboruntersuchung	enthält standardmässig asbest	durch experten bestimmt
p187	bodenplattenkleber	108m2	eg	009	restaurant	X		X		
bemerkungen:										
asbest-frei gemäss laboruntersuchung										

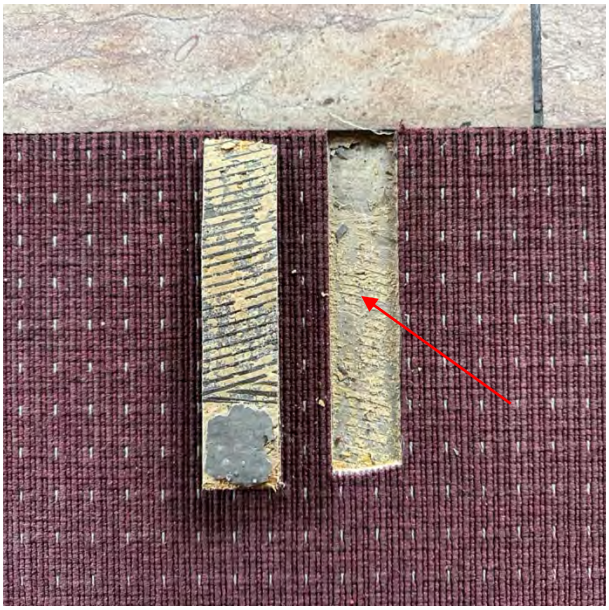

materialspezifikationen			ort			asbest				
proben-nr.	material	menge	geschoss	raumnummer	raum	beprobt (X = ja)	material ist asbesthaltig	gemäss laboruntersuchung	enthält standardmässig asbest	durch experten bestimmt
p188	teppichkleber	24.5m2	eg	009	restaurant	X		X		

bemerkungen:

asbest-frei gemäss laboruntersuchung



materialspezifikationen			ort			asbest + pak				
proben-nr.	material	menge	geschoss	raumnummer	raum	beprobt (X = ja)	material ist asbest- + pak-haltig	gemäss laboruntersuchung	enthält standardmässig asbest + pak	durch experten bestimmt
190+191	bituminös geb. korkdämmung	2.5m	eg	009	restaurant	X		X		

bemerkungen:

asbest- + pak-frei gemäss laboruntersuchung

materialdatenblatt | p193 mehrschichtiger bodenbelag, inkl. kleber +
p194 pvc-bodenbelag, inkl. kleber




materialspezifikationen			ort			asbest				
proben-nr.	material	menge	geschoss	raumnummer	raum	beprobt (X = ja)	material ist asbesthaltig	gemäss laboruntersuchung	enthält standardmässig asbest	durch experten bestimmt
193+194	bodenbeläge, inkl. kleber	21m2	eg	004	buffet	X		X		
bemerkungen:										
asbest-frei gemäss laboruntersuchung										



materialspezifikationen			ort			asbest				
proben-nr.	material	menge	geschoss	raumnummer	raum	beprobt (X = ja)	material ist asbesthaltig	gemäss laboruntersuchung	enthält standardmässig asbest	durch experten bestimmt
p195	wandplattenkleber	1.1m2	eg	004	buffet	X		X		

bemerkungen:

asbest-frei gemäss laboruntersuchung

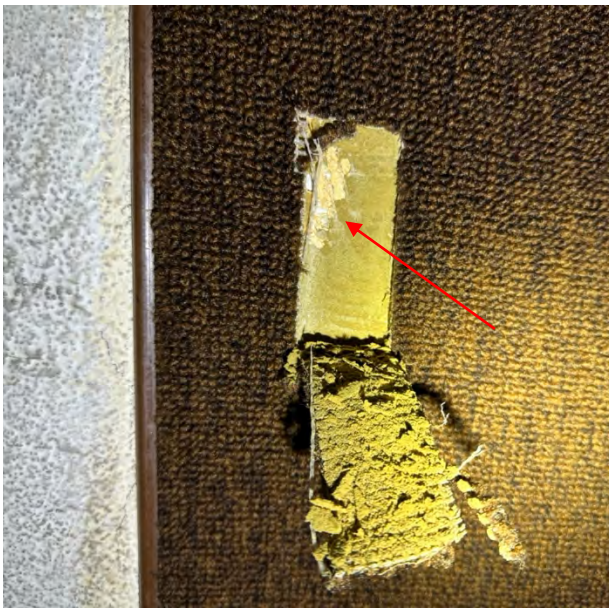

materialspezifikationen			ort			asbest				
proben-nr.	material	menge	geschoss	raumnummer	raum	beprobt (X = ja)	material ist asbesthaltig	gemäss laboruntersuchung	enthält standardmässig asbest	durch experten bestimmt
p196	wandteppichkleber	8m2	eg	004	buffet	X		X		
bemerkungen:										
asbest-frei gemäss laboruntersuchung										






materialspezifikationen			ort			asbest				
proben-nr.	material	menge	geschoss	raumnummer	raum	beprobt (X = ja)	material ist asbesthaltig	gemäss laboruntersuchung	enthält standardmässig asbest	durch experten bestimmt
197+255	bodenplattenkleber + bei ablauf	36.6m2	eg	003	küche	X		X		
bemerkungen: boden = 36.3m2 / ablauf = 0.3m2										
asbest-frei gemäss laboruntersuchung										



materialspezifikationen			ort			asbest				
proben-nr.	material	menge	geschoss	raumnummer	raum	beprobt (X = ja)	material ist asbesthaltig	gemäss laboruntersuchung	enthält standardmässig asbest	durch experten bestimmt
200+201	pvc-boden- + wandbelag + kleber	16.5m2	eg	001	zimmer personal	X		X		
bemerkungen: boden = 15m2 / wand = 1.5m2										
asbest-frei gemäss laboruntersuchung										

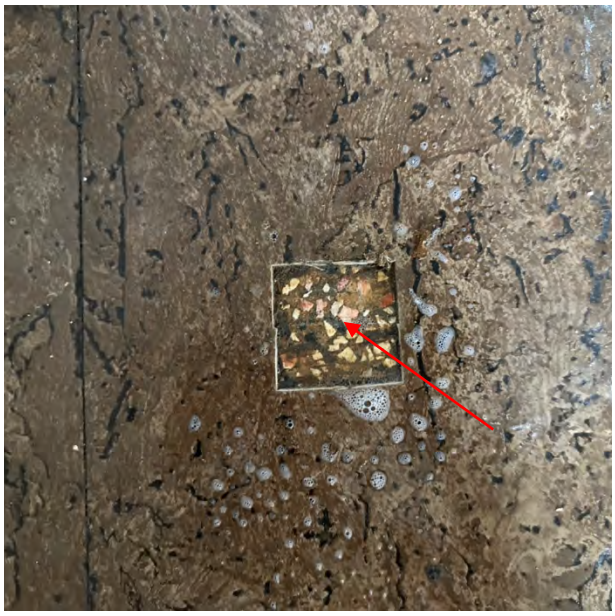



materialspezifikationen			ort			asbest				
proben-nr.	material	menge	geschoss	raumnummer	raum	beprobt (X = ja)	material ist asbesthaltig	gemäss laboruntersuchung	enthält standardmässig asbest	durch experten bestimmt
p256	bodenplattenkleber	14m2	eg	001	zimmer personal	X		X		
bemerkungen:										
asbest-frei gemäss laboruntersuchung										






materialspezifikationen			ort			asbest				
proben-nr.	material	menge	geschoss	raumnummer	raum	beprobt (X = ja)	material ist asbesthaltig	gemäss laboruntersuchung	enthält standardmässig asbest	durch experten bestimmt
202+203	boden- + sockelplattenkleber	1.5m2	eg	001b	wc	X		X		
bemerkungen: boden = 1.4m2 / sockel = 4m										
asbest-frei gemäss laboruntersuchung										

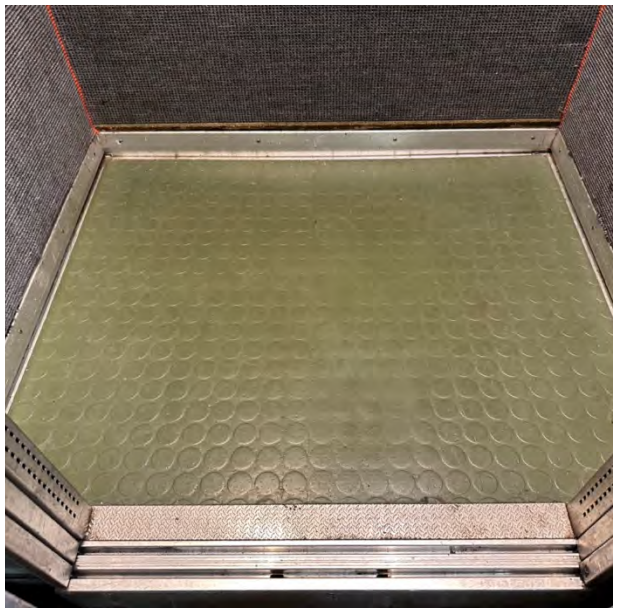

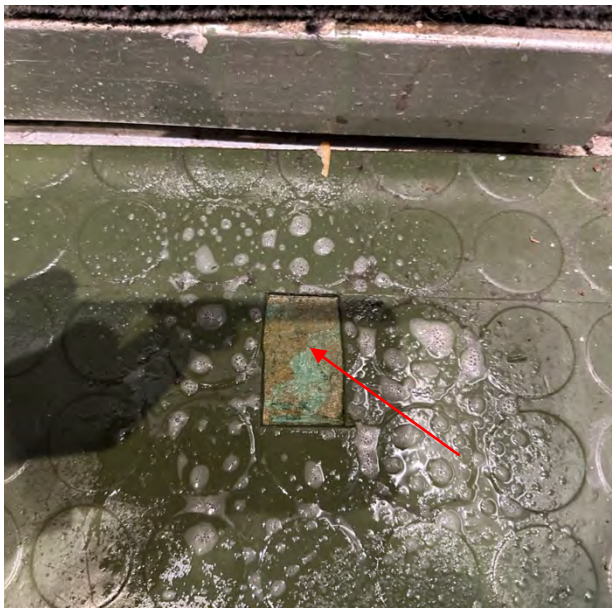

materialspezifikationen			ort			asbest				
proben-nr.	material	menge	geschoss	raumnummer	raum	beprobt (X = ja)	material ist asbesthaltig	gemäss laboruntersuchung	enthält standardmässig asbest	durch experten bestimmt
205+206	pvc-bodenbelag + kleber	1m2	-	-	lift	X		X		
bemerkungen:										
asbest-frei gemäss laboruntersuchung										

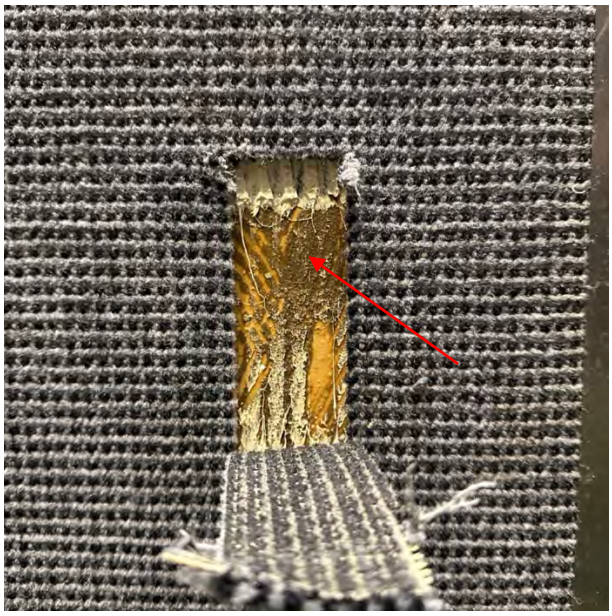

materialspezifikationen			ort			asbest				
proben-nr.	material	menge	geschoss	raumnummer	raum	beprobt (X = ja)	material ist asbesthaltig	gemäss laboruntersuchung	enthält standardmässig asbest	durch experten bestimmt
p207	wandteppichkleber	6m2	-	-	lift	X		X		
bemerkungen:										
asbest-frei gemäss laboruntersuchung										



materialspezifikationen			ort			asbest				
proben-nr.	material	menge	geschoss	raumnummer	raum	beprobt (X = ja)	material ist asbesthaltig	gemäss laboruntersuchung	enthält standardmässig asbest	durch experten bestimmt
p208	wandputz	plan	ug	U100b	korridor	X		X		

bemerkungen:


asbest-frei gemäss laboruntersuchung




materialspezifikationen			ort			asbest				
proben-nr.	material	menge	geschoss	raumnummer	raum	beprobt (X = ja)	material ist asbesthaltig	gemäss laboruntersuchung	enthält standardmässig asbest	durch experten bestimmt
p212	leitungsummantellungen	11.5m	ug	U111a	lager hausdienst	X		X		

bemerkungen:

asbest-frei gemäss laboruntersuchung

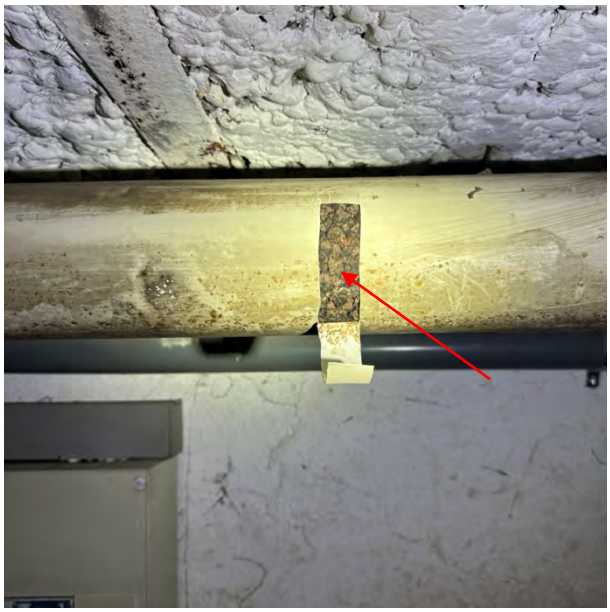

materialspezifikationen			ort			asbest				
proben-nr.	material	menge	geschoss	raumnummer	raum	beprobt (X = ja)	material ist asbesthaltig	gemäss laboruntersuchung	enthält standardmässig asbest	durch experten bestimmt
p213	bituminös geb. korkdämmung	5.8m	ug	U111	lager bar	X		X		
bemerkungen: gemäss p214 pak-haltig										
asbest-frei gemäss laboruntersuchung										

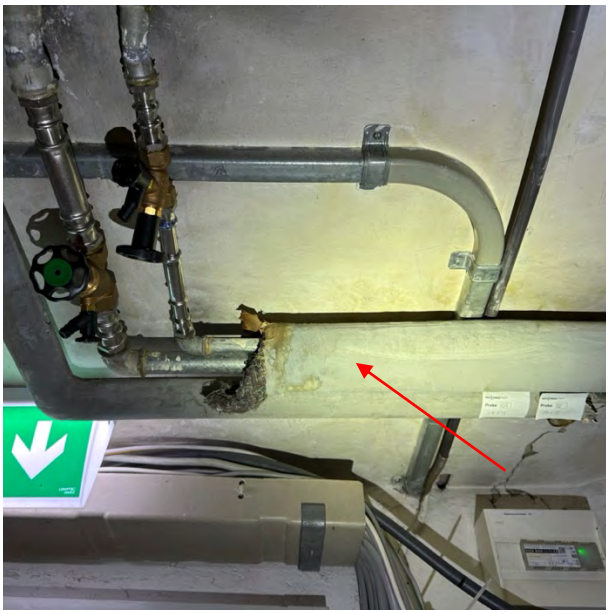

materialspezifikationen			ort			asbest				
proben-nr.	material	menge	geschoss	raumnummer	raum	beprobt (X = ja)	material ist asbesthaltig	gemäss laboruntersuchung	enthält standardmässig asbest	durch experten bestimmt
p216	leitungsummantellungen	ca.22m	ug	U103	lager restaurant	X		X		

bemerkungen:

asbest-frei gemäss laboruntersuchung



materialspezifikationen			ort			asbest + pak				
proben-nr.	material	menge	geschoss	raumnummer	raum	beprobt (X = ja)	material ist asbest- + pak-haltig	gemäss laboruntersuchung	enthält standardmässig asbest + pak	durch experten bestimmt
257+258	bituminös geb. korkdämmung	ca.30m	ug	div.	siehe bemerkungen	X		X		
bemerkungen: U103 lager restaurant + U106 lüftung										
asbest- + pak-frei gemäss laboruntersuchung										





materialspezifikationen			ort			asbest				
proben-nr.	material	menge	geschoss	raumnummer	raum	beprobt (X = ja)	material ist asbesthaltig	gemäss laboruntersuchung	enthält standardmässig asbest	durch experten bestimmt
217+218	vinyl-bodenbelag + kleber	0.55m2	ug	UI102	lift	X		X		
bemerkungen:										
asbest-frei gemäss laboruntersuchung										



materialspezifikationen			ort			asbest				
proben-nr.	material	menge	geschoss	raumnummer	raum	beprobt (X = ja)	material ist asbesthaltig	gemäss laboruntersuchung	enthält standardmässig asbest	durch experten bestimmt
p221	wandputz	plan	ug	U106	lüftung	X		X		

bemerkungen:


asbest-frei gemäss laboruntersuchung



materialspezifikationen			ort			asbest				
proben-nr.	material	menge	geschoss	raumnummer	raum	beprobt (X = ja)	material ist asbesthaltig	gemäss laboruntersuchung	enthält standardmässig asbest	durch experten bestimmt
p224	leitungsummantellungen	ca.23m	ug	div.	siehe bemerkungen	X		X		

bemerkungen: U106 lüftung / U100f korridor

asbest-frei gemäss laboruntersuchung

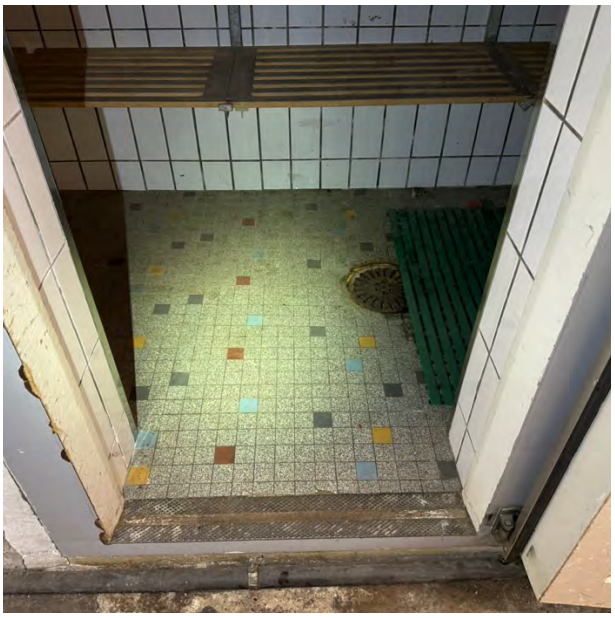



materialspezifikationen			ort			asbest				
proben-nr.	material	menge	geschoss	raumnummer	raum	beprobt (X = ja)	material ist asbesthaltig	gemäss laboruntersuchung	enthält standardmässig asbest	durch experten bestimmt
225+226	boden- + wandplattenkleber	18.5m2	ug	U105a	kühlzelle	X		X		
bemerkungen: boden = 4.1m2 / wand = 14.4m2										
asbest-frei gemäss laboruntersuchung										



materialspezifikationen			ort			asbest				
proben-nr.	material	menge	geschoss	raumnummer	raum	beprobt (X = ja)	material ist asbesthaltig	gemäss laboruntersuchung	enthält standardmässig asbest	durch experten bestimmt
p229	leitungsummantellungen	ca.18m	ug	U107	heizung	X		X		

bemerkungen:

asbest-frei gemäss laboruntersuchung



materialspezifikationen			ort			asbest				
proben-nr.	material	menge	geschoss	raumnummer	raum	beprobt (X = ja)	material ist asbesthaltig	gemäss laboruntersuchung	enthält standardmässig asbest	durch experten bestimmt
p231	leichtbauplatte	0.08m2	ug	U108	lager restaurant	X		X		

bemerkungen:

asbest-frei gemäss laboruntersuchung





materialspezifikationen			ort			asbest + pak				
proben-nr.	material	menge	geschoss	raumnummer	raum	beprobt (X = ja)	material ist asbest- + pak-haltig	gemäss laboruntersuchung	enthält standardmässig asbest + pak	durch experten bestimmt
233-235	leitungsum. + korkdämmung	5m	ug	U109	lager restaurant	X		X		
bemerkungen:										
asbest- + pak-frei gemäss laboruntersuchung										



materialspezifikationen			ort			asbest				
proben-nr.	material	menge	geschoss	raumnummer	raum	beprobt (X = ja)	material ist asbesthaltig	gemäss laboruntersuchung	enthält standardmässig asbest	durch experten bestimmt
p236	leitungsummantellungen	16m	ug	U109	lager restaurant	X		X		

bemerkungen:


asbest-frei gemäss laboruntersuchung



materialspezifikationen			ort			asbest				
proben-nr.	material	menge	geschoss	raumnummer	raum	beprobt (X = ja)	material ist asbesthaltig	gemäss laboruntersuchung	enthält standardmässig asbest	durch experten bestimmt
p237	teppichkleber	13m2	ug	U100c	korridor	X		X		

bemerkungen:

asbest-frei gemäss laboruntersuchung

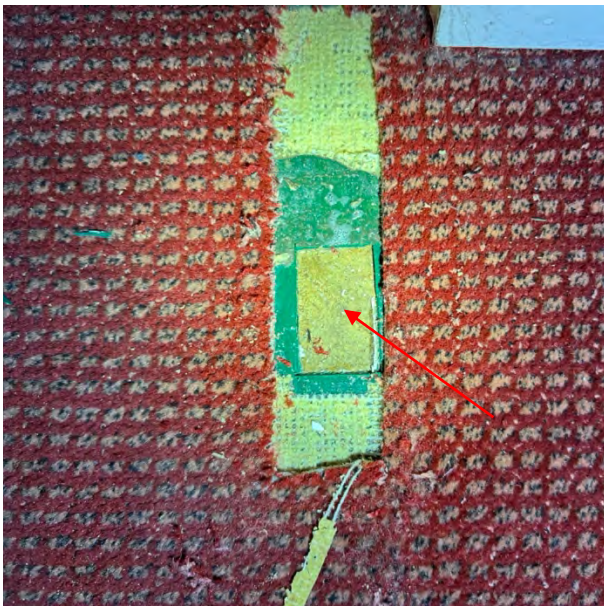

materialspezifikationen			ort			asbest				
proben-nr.	material	menge	geschoss	raumnummer	raum	beprobt (X = ja)	material ist asbesthaltig	gemäss laboruntersuchung	enthält standardmässig asbest	durch experten bestimmt
p261	kleber zu p260	13m2	ug	U100c	korridor	X		X		

bemerkungen: **vinyl-bodenbelag gemäss p260 asbesthaltig!**

asbest-frei gemäss laboruntersuchung



materialspezifikationen			ort			asbest				
proben-nr.	material	menge	geschoss	raumnummer	raum	beprobt (X = ja)	material ist asbesthaltig	gemäss laboruntersuchung	enthält standardmässig asbest	durch experten bestimmt
p238	leichtbauplatten	2.7m2	ug	U100e	korridor	X		X		
bemerkungen:										
asbest-frei gemäss laboruntersuchung										



materialspezifikationen			ort			asbest				
proben-nr.	material	menge	geschoss	raumnummer	raum	beprobt (X = ja)	material ist asbesthaltig	gemäss laboruntersuchung	enthält standardmässig asbest	durch experten bestimmt
p239	bodenplattenkleber	9m2	ug	U104+5	wc damen + herren	X		X		

bemerkungen:

asbest-frei gemäss laboruntersuchung



materialspezifikationen			ort			asbest				
proben-nr.	material	menge	geschoss	raumnummer	raum	beprobt (X = ja)	material ist asbesthaltig	gemäss laboruntersuchung	enthält standardmässig asbest	durch experten bestimmt
p240	wandplattenkleber	30.5m2	ug	U104+5	wc damen + herren	X		X		

bemerkungen:

asbest-frei gemäss laboruntersuchung



materialspezifikationen			ort			asbest				
proben-nr.	material	menge	geschoss	raumnummer	raum	beprobt (X = ja)	material ist asbesthaltig	gemäss laboruntersuchung	enthält standardmässig asbest	durch experten bestimmt
p241	wandplattenkleber	3.2m2	ug	U104	wc damen	X		X		

bemerkungen:

asbest-frei gemäss laboruntersuchung



materialspezifikationen			ort			asbest				
proben-nr.	material	menge	geschoss	raumnummer	raum	beprobt (X = ja)	material ist asbesthaltig	gemäss laboruntersuchung	enthält standardmässig asbest	durch experten bestimmt
p244	fassadenputz west	plan	-	-	westfassade	X		X		

bemerkungen:

asbest-frei gemäss laboruntersuchung



materialspezifikationen			ort			asbest				
proben-nr.	material	menge	geschoss	raumnummer	raum	beprobt (X = ja)	material ist asbesthaltig	gemäss laboruntersuchung	enthält standardmässig asbest	durch experten bestimmt
p245	sockelputz süd	plan	-	-	südfassade	X		X		
bemerkungen:										
asbest-frei gemäss laboruntersuchung										



materialspezifikationen			ort			asbest				
proben-nr.	material	menge	geschoss	raumnummer	raum	beprobt (X = ja)	material ist asbesthaltig	gemäss laboruntersuchung	enthält standardmässig asbest	durch experten bestimmt
p246	fassadenputz südost	plan	-	-	südfassade	X		X		
bemerkungen:	gebäudeteil ost									
asbest-frei gemäss laboruntersuchung										

6 fristen zur neubeurteilung oder sanierung

6.1 asbest

die unten aufgeführten fristen zur neubeurteilung oder sanierung sind gemäss den «fach»-empfehlungen zu beachten:

proben-nr.	material	menge	geschoss	raumnummer	raumbezeichnung	frist für neubeurteilung
p006	faserzementrohr	~5.5m	dg	601	estrich west	08.08.2030
p007	faserzementrohr	0.5m	dg	601	estrich west	08.08.2030
p010	faserzementrohr	0.5m	dg	603	lüftung	08.08.2030
p011	faserzementrohr	0.5m	dg	602	maschinenraum lift	08.08.2030
p012	liftbremsbeläge	unbekannt	dg	603	maschinenraum lift	08.08.2030
p013	lüftungsanlage	gesamt	dg	604	lüftung	08.08.2030
p019	faserzementrohre	1m	dg	605	estrich ost	08.08.2030
p020	faserzementrohr	0.5m	dg	605	estrich ost	08.08.2030
p021	faserzementplatte	0.35m2	dg	605	estrich ost	08.08.2030
p034	mehrsch. bodenbelag, inkl. kleber	2.1m2	5.og	510b	du/wc	08.08.2030
p042	mehrsch. bodenbelag, inkl. kleber	2.1m2	5.og	507b	du/wc	08.08.2030
p048	mehrsch. bodenbelag, inkl. kleber	1.5m2	5.og	505b	du/wc	08.08.2030
p057	mehrsch. bodenbelag, inkl. kleber	2.4m2	4.og	411b	du/wc	08.08.2030
p065	mehrsch. bodenbelag, inkl. kleber	1.7m2	4.og	406b	du/wc	08.08.2030
p088	mehrsch. bodenbelag, inkl. kleber	2.3m2	3.og	311b	du/wc	08.08.2030
p093	mehrsch. bodenbelag, inkl. kleber	1.7m2	3.og	308b	du/wc	08.08.2030
p123	mehrsch. bodenbelag, inkl. kleber	1.7m2	2.og	208b	du/wc	08.08.2030
p125	mehrsch. wandbelag, inkl. kleber	9m2	2.og	208b	du/wc	08.08.2030
p152	mehrsch. bodenbelag, inkl. kleber	2m2	1.og	109b	du/wc	08.08.2030
p160	mehrsch. bodenbelag, inkl. kleber	2.1m2	1.og	107b	du/wc	08.08.2030
p209	faserzementrohr	2.4m	ug	U112	waschraum	08.08.2030
p210	elektroverteilung	0.9m2	ug	U112	waschraum	08.08.2030
p215	faserzementrohre	~4m	ug	U101	lager restaurant	08.08.2030
p219	liftbremsbeläge	2 stk.	ug	U104a	maschinenraum	08.08.2030
p220	elektroverteilung	0.6m2	ug	U104b	nische	08.08.2030
p222	lüftungsanlage	gesamt	ug	U106	lüftung	08.08.2030
p223	faserzementrohre	4m	ug	U106	lüftung	08.08.2030
p227	faserzementrohre	3m	ug	U107	heizung	08.08.2030
p230	faserzementrohr	7m	ug	U108	korridor + lager restaurant	08.08.2030
p232	faserzementrohr	7m	ug	U109	lager restaurant	08.08.2030

7 probenentnahmeprotokoll

materialspezifikation			lage			verdacht auf						
proben-nr.	material	menge	geschoss	raumnummer	raumbezeichnung	asbest	pcb	cp (sccp)	pak	schwermetalle	beprobt (ja = j / nein = n)	bemerkungen
	achtung!											in den zimmer hatte es früher unter den vinyl-bodenbeläge einen teppiche, welche entfernt wurden. die kleber wurden nicht überall gesamthaft entfernt, diese entsprechen aber den folgend untersuchten teppichbelägen in den zimmern. dies gemäss rücksprache mit dem hauswart und dem bodenleger "mutti".
p001	wandputz dg	plan	dg	601	estrich west	X	-	-	-	-	j	grund- und deckputz
p002	leichtbauplatte (lose)	0.15m2	dg	601	estrich west	X	-	-	-	-	n	standardmässig asbesthaltig
p003	leichtbauplatte	0.15m2	dg	601	estrich west	X	-	-	-	-	n	standardmässig asbesthaltig
p004	bleirohre	unbek.	dg	601	estrich west	-	-	-	-	X	n	elektroinstallationsrohre
p005	bleifarbe auf stahlträger	1.5m	dg	601	estrich west	-	-	-	-	X	n	
p006	faserzementrohre	ca. 5.5m	dg	601	estrich west	X	-	-	-	-	n	standardmässig asbesthaltig
p007	faserzementrohr	0.5m	dg	601	estrich west	X	-	-	-	-	n	standardmässig asbesthaltig
p008	leichtbauplatten	6.5m2	dg	601	estrich west	X	-	-	-	-	j	abschluss zu 603 lüftung
p009	leichtbauplatten	18.5m2	dg	603	lüftung	X	-	-	-	-	j	
p010	faserzementrohr	0.5m	dg	603	lüftung	X	-	-	-	-	n	standardmässig asbesthaltig
p011	faserzementrohr	0.5m	dg	602	maschinenraum lift	X	-	-	-	-	n	standardmässig asbesthaltig
p012	liftbremsen	unbe.	dg	603	maschinenraum lift	X	-	-	-	-	n	standardmässig asbesthaltig
p013	lüftungsanlage	unbe.	dg	604	lüftung	X	-	-	-	-	n	durch geschulten lüftungstechniker zurück zu bauen
p014	spachtelmasse	0.35m2	dg	605	estrich ost	X	-	-	-	-	j	
p015	leichtbauplatten	1m2 5 stk.	dg	605	estrich ost	X	-	-	-	-	j	
p016	dämmschnur	1m	dg	605	estrich ost	X	-	-	-	-	n	standardmässig asbesthaltig
p017	bituminös gebundene korkdämmung	0.35m	dg	605	estrich ost	X	-	-	-	-	j	
p018	bituminös gebundene korkdämmung	0.35m	dg	605	estrich ost	-	-	-	X	-	j	mittels pak-schnelltest-spray
p019	faserzementrohre	1m	dg	605	estrich ost	X	-	-	-	-	n	standardmässig asbesthaltig
p020	faserzementrohr	0.5m	dg	605	estrich ost	X	-	-	-	-	n	standardmässig asbesthaltig
p021	faserzementplatte	0.35m2	dg	605	estrich ost	X	-	-	-	-	n	standardmässig asbesthaltig
p022	teppichkleber (podest)	3.8m2	dg	600a	treppenhaus	X	-	-	-	-	j	nicht bituminös
	dg fertig											
p023	wandputz	plan	5.og	500b	korridor	X	-	-	-	-	j	grund- und deckputz
p024	teppichkleber	31.2m2	5.og	500b	korridor	X	-	-	-	-	j	nicht bituminös
p025	wandputz	plan	5.og	512	zimmer	X	-	-	-	-	j	grund- und deckputz
p026	teppichkleber	2m2	5.og	512	zimmer	X	-	-	-	-	j	nicht bituminös / in wandschrank
p250	linoleumbodenbelag, inkl. kleber	2m2	5.og	512	zimmer	X	-	-	-	-	j	lose verlegt / in wandschrank
p027	wandplattenkleber	0.6m2	5.og	512a	küche	X	-	-	-	-	j	
p028	bituminöse antidröhnmatte	0.05m2	5.og	512a	küche	X	-	-	-	-	j	

p029	bodenplattenkleber	2.8m2	5.og	512b	du/wc	X	-	-	-	-	j	
p030	wandplattenkleber	13.5m2	5.og	512b	du/wc	X	-	-	-	-	j	
p031	wandputz	plan	5.og	510	zimmer	X	-	-	-	-	j	grund- und deckputz
p032	wandplattenkleber	0.8m2	5.og	510a	küche	X	-	-	-	-	j	
p033	bituminöse antidröhnmatte	0.05m2	5.og	510a	küche	X	-	-	-	-	j	
p034	mehrschichtiger bodenbelag, inkl. kleber	2.1m2	5.og	510b	du/wc	X	-	-	-	-	j	unter vinyl-bodenbelag
~~p035~~	~~kleber zu p032~~	~~2.1m2~~	~~5.og~~	~~510b~~	~~du/wc~~	~~X~~	~~-~~	~~-~~	~~-~~	~~-~~	~~j~~	~~nicht bituminös~~
p036	mehrschichtiger wandbelag, inkl. kleber	7.5m2	5.og	510b	du/wc	X	-	-	-	-	j	
~~p037~~	~~kleber zu p033~~	~~7.5m2~~	~~5.og~~	~~510b~~	~~du/wc~~	~~X~~	~~-~~	~~-~~	~~-~~	~~-~~	~~j~~	~~nicht bituminös~~
p038	wandputz	plan	5.og	507	zimmer	X	-	-	-	-	j	grund- und deckputz
p039	wandplattenkleber	0.9m2	5.og	507a	küche	X	-	-	-	-	j	
p040	bituminöse antidröhnmatte	0.05m2	5.og	507a	küche	X	-	-	-	-	j	
p041	pvc-bodenbelag	2.1m2	5.og	507b	du/wc	X	-	-	-	-	j	mit klebeband befestigt
p042	mehrschichtiger bodenbelag, inkl. kleber	2.1m2	5.og	507b	du/wc	X	-	-	-	-	j	unter p041
p043	wandplattenkleber	8.5m2	5.og	507b	du/wc	X	-	-	-	-	j	
p044	wandputz	plan	5.og	505	zimmer	X	-	-	-	-	j	grund- und deckputz
p045	wandplattenkleber	0.6m2	5.og	505	zimmer (küche)	X	-	-	-	-	j	
p046	bitminöse antidröhnmatte	0.05m2	5.og	505	zimmer (küche)	X	-	-	-	-	j	
p047	mehrschichtiger wandbelag	1.4m2	5.og	505a	eingang	X	-	-	-	-	n	dito p050
p048	mehrschichtiger bodenbelag, inkl. kleber	1.5m2	5.og	505b	du/wc	X	-	-	-	-	j	unter pvc-bodenbelag
~~p049~~	~~kleber zu p046~~	~~1.5m2~~	~~5.og~~	~~505b~~	~~du/wc~~	~~X~~	~~-~~	~~-~~	~~-~~	~~-~~	~~j~~	~~nicht bituminös~~
p050	mehrschichtiger wandbelag, inkl. kleber	4.8m2	5.og	505b	du/wc	X	-	-	-	-	j	
p051	bodenplattenkleber	0.6m2	5.og	505b	du/wc	X	-	-	-	-	j	
	5.og fertig											
p052	wandputz	plan	4.og	400b	treppenhaus	X	-	-	-	-	j	grund- und deckputz
p053	teppichkleber	36.1m2	4.og	400 a+b	treppenhaus	X	-	-	-	-	j	nicht bituminös
p054	wandputz	plan	4.og	411	zimmer	X	-	-	-	-	j	grund- und deckputz
p055	wandplattenkleber	0.8m2	4.og	411	zimmer	X	-	-	-	-	j	küche
p056	bituminöse antidröhnmatte	0.05m2	4.og	411	zimmer	X	-	-	-	-	j	küche
p057	mehrschichtiger bodenbelag, inkl. kleber	2.4m2	4.og	411b	du/wc	X	-	-	-	-	j	unter vinyl-belag
~~p058~~	~~kleber zu p055~~	~~2.4m2~~	~~4.og~~	~~411b~~	~~du/wc~~	~~X~~	~~-~~	~~-~~	~~-~~	~~-~~	~~j~~	~~nicht bituminös~~
p059	mehrschichtiger wandbelag, inkl. kleber	6.1m2	4.og	411b	du/wc	X	-	-	-	-	j	
~~p060~~	~~kleber zu p057~~	~~6.1m2~~	~~4.og~~	~~411b~~	~~du/wc~~	~~X~~	~~-~~	~~-~~	~~-~~	~~-~~	~~j~~	~~nicht bituminös~~
p061	fassadenputz	plan	4.og	411	balkon	X	-	-	-	-	j	grund- und deckputz
p062	wandputz	plan	4.og	406	zimmer	X	-	-	-	-	j	grund- und deckputz
p063	wandplattenkleber	1.1m2	4.og	406	zimmer	X	-	-	-	-	j	küche
p064	bituminöse antidröhnmatte	0.05m2	4.og	406	zimmer	X	-	-	-	-	j	
p065	mehrschichtiger bodenbelag, inkl. kleber	1.7m2	4.og	406b	du/wc	X	-	-	-	-	j	
~~p066~~	~~kleber zu p063~~	~~1.7m2~~	~~4.og~~	~~406b~~	~~du/wc~~	~~X~~	~~-~~	~~-~~	~~-~~	~~-~~	~~j~~	~~nicht bituminös~~
p067	mehrschichtiger wandbelag, inkl. kleber	9m2	4.og	406b	du/wc	X	-	-	-	-	j	
~~p068~~	~~kleber zu p065~~	~~9m2~~	~~4.og~~	~~406b~~	~~du/wc~~	~~X~~	~~-~~	~~-~~	~~-~~	~~-~~	~~j~~	~~nicht bituminös~~
p069	wandputz	plan	4.og	403	zimmer	X	-	-	-	-	j	grund- und deckputz
p070	wandplattenkleber	0.8m2	4.og	403a	küche	X	-	-	-	-	j	
p071	bituminöse antidröhnmatte	0.05m2	4.og	403a	küche	X	-	-	-	-	j	
p072	bodenplattenkleber	2.3m2	4.og	403b	du/wc	X	-	-	-	-	j	

p073	wandplattenkleber	14.5m2	4.og	403b	du/wc	x	-	-	-	-	j	
p074	wandputz	plan	4.og	401	zimmer	x	-	-	-	-	j	grund- und deckputz
p075	wandplattenkleber	0.8m2	4.og	401	zimmer	x	-	-	-	-	j	küche
p076	bituminöse antidröhnmatte	0.05m2	4.og	401	zimmer	x	-	-	-	-	j	küche
p077	bodenplattenkleber	1.8m2	4.og	401b	wc	x	-	-	-	-	j	
p078	sockelplattenkleber	5.1m	4.og	401b	wc	x	-	-	-	-	j	
p079	wandplattenkleber	8.5m2	4.og	401b	wc	x	-	-	-	-	j	
p080	fassadenputz	plan	4.og	401	balkon	x	-	-	-	-	j	grund- und deckputz
	4.og fertig											
p081	wandputz	plan	3.og	300b	treppenhaus	x	-	-	-	-	j	grund- und deckputz
p082	teppichkleber	36.1m2	3.og	300 a+b	treppenhaus	x	-	-	-	-	j	nicht bituminös
p083	teppichkleber	0.6m2	3.og	300b	treppenhaus	x	-	-	-	-	j	in beiden elektroschränken
p084	wandputz	plan	3.og	311	zimmer	x	-	-	-	-	j	grund- und deckputz
p085	teppichkleber	34m2	3.og	311 311a 311c	zimmer eingang zimmer	x	-	-	-	-	j	nicht bituminös
p086	wandplattenkleber	0.8m2	3.og	311	zimmer	x	-	-	-	-	j	küche
p087	bituminöse antidröhnmatte	0.05m2	3.og	311	zimmer	x	-	-	-	-	j	küche
p088	pvc-bodenbelag, inkl. mehrschichtigem bodenbelag + kleber	2.3m2	3.og	311b	du/wc	x	-	-	-	-	j	
~~p089~~	~~kleber zu p087~~	~~2.3m2~~	~~3.og~~	~~311b~~	~~du/wc~~	~~x~~	~~-~~	~~-~~	~~-~~	~~-~~	~~j~~	~~nicht bituminös~~
p090	wandplattenkleber	6m2	3.og	311b	du/wc	x	-	-	-	-	j	
p091	wandplattenkleber	0.5m2	3.og	308	zimmer	x	-	-	-	-	j	zimmer
p092	bituminöse antidröhnmatte	0.05m2	3.og	308	zimmer	x	-	-	-	-	j	zimmer
p093	mehrschichtiger bodenbelag, inkl. kleber	1.7m2	3.og	308b	du/wc	x	-	-	-	-	j	unter pvc-belag
~~p094~~	~~kleber zu p093~~	~~1.7m2~~	~~3.og~~	~~308b~~	~~du/wc~~	~~x~~	~~-~~	~~-~~	~~-~~	~~-~~	~~j~~	~~nicht bituminös~~
p095	mehrschichtiger wandbelag, inkl. kleber	8.8m2	3.og	308b	du/wc	x	-	-	-	-	j	
~~p096~~	~~kleber zu p095~~	~~8.8m2~~	~~3.og~~	~~308b~~	~~du/wc~~	~~x~~	~~-~~	~~-~~	~~-~~	~~-~~	~~j~~	
p097	wandputz	plan	3.og	303	zimmer	x	-	-	-	-	j	
p098	wandplattenkleber	0.8m2	3.og	303a	küche	x	-	-	-	-	j	
p099	bituminöse antidröhnmatte	0.05m2	3.og	303a	küche	x	-	-	-	-	j	
p100	teppichkleber	19.7m2	3.og	303a 300	küche zimmer	x	-	-	-	-	j	nicht bituminös
p101	bodenplattenkleber	2.3m2	3.og	303b	du/wc	x	-	-	-	-	j	
p102	wandplattenkleber	14.5m2	3.og	303b	du/wc	x	-	-	-	-	j	
p103	wandputz	plan	3.og	302	zimmer	x	-	-	-	-	j	grund- und deckputz
p104	wandplattenkleber	0.8m2	3.og	302a	küche	x	-	-	-	-	j	
p105	bituminöse antidröhnmatte	0.05m2	3.og	302a	küche	x	-	-	-	-	j	
p106	teppichkleber	19m2	3.og	302a 302	küche zimmer	x	-	-	-	-	j	nicht bituminös
p107	bodenplattenkleber	1.9m2	3.og	302b	du/wc	x	-	-	-	-	j	
p108	wandplattenkleber	14.5m2	3.og	302b	du/wc	x	-	-	-	-	j	
	3.og fertig											
p109	wandputz	plan	2.og	200 a+b	treppenhaus	x	-	-	-	-	j	grund- und deckputz
p110	teppichkleber	31.6m2	2.og	200 a+b	treppenhaus	x	-	-	-	-	j	nicht bituminös
p111	teppichkleber	0.6m2	2.og	200b	treppenhaus	x	-	-	-	-	n	dito p083
p112	wandputz	plan	2.og	209	zimmer	x	-	-	-	-	j	grund- und deckputz
p113	wandplattenkleber	0.8m2	2.og	209	zimmer	x	-	-	-	-	j	küche
p114	bituminöse antidröhnmatte	0.05m2	2.og	209	zimmer	x	-	-	-	-	j	zimmer

p115	teppichkleber	15.5m2	2.og	209a 209	eingang zimmer	X	-	-	-	-	j	nicht bituminös
p116	mehrschichtiger bodenbelag	2m2	2.og	209b	du/wc	X	-	-	-	-	j	
~~p116~~	~~kleber zu p115~~	~~2m2~~	~~2.og~~	~~209b~~	~~du/wc~~	~~X~~	~~-~~	~~-~~	~~-~~	~~-~~	~~j~~	~~nicht bituminös~~
p117	mehrschichtiger wandbelag	6.7m2	2.og	209b	du/wc	X	-	-	-	-	j	
~~p118~~	~~kleber zu p118~~	~~6.7m2~~	~~2.og~~	~~209~~	~~du/wc~~	~~X~~	~~-~~	~~-~~	~~-~~	~~-~~	~~j~~	~~nicht bituminös~~
p119	fassadenputz	plan	2.og	209	balkon	X	-	-	-	-	j	grund- und deckputz
p120	wandputz	plan	2.og	208	zimmer	X	-	-	-	-	j	grund- und deckputz
p121	wandplattenkleber	0.5m2	2.og	208	zimmer	X	-	-	-	-	j	küche
p122	bituminöse antidröhnmatte	0.05m2	2.og	208	zimmer	X	-	-	-	-	j	
p123	pvc-bodenbelag, inkl. mehrschichtigem bodenbelag + kleber	1.7m2	2.og	208b	du/wc	X	-	-	-	-	j	
~~p124~~	~~kleber zu p123~~	~~1.7m2~~	~~2.og~~	~~208b~~	~~du/wc~~	~~X~~	~~-~~	~~-~~	~~-~~	~~-~~	~~j~~	~~nicht bituminös~~
p125	pvc-wandbelag, inkl. mehrschichtigem wandbelag + kleber	9m2	2.og	208b	du/wc	X	-	-	-	-	j	
~~p126~~	~~kleber zu p125~~	~~9m2~~	~~2.og~~	~~208b~~	~~du/wc~~	~~X~~	~~-~~	~~-~~	~~-~~	~~-~~	~~j~~	~~nicht bituminös~~
p127	wandputz	plan	2.og	204	zimmer	X	-	-	-	-	j	grund- und deckputz
p128	wandplattenkleber	0.8m2	2.og	204a	küche	X	-	-	-	-	j	
p129	bituminöse antidröhnmatte	0.05m2	2.og	204a	küche	X	-	-	-	-	j	
~~p130~~	~~mehrschichtiger bodenbelag~~	~~1.2m2~~	~~2.og~~	~~204b~~	~~du/wc~~	~~X~~	~~-~~	~~-~~	~~-~~	~~-~~	~~j~~	~~unter vinyl-belag~~
~~p131~~	~~kleber zu p130~~	~~1.2m2~~	~~2.og~~	~~204b~~	~~du/wc~~	~~X~~	~~-~~	~~-~~	~~-~~	~~-~~	~~j~~	~~nicht bituminös~~
p132	mehrschichtiger wandbelag, inkl. kleber	7.6m2	2.og	204b	du/wc	X	-	-	-	-	j	
~~p133~~	~~kleber zu p132~~	~~7.6m2~~	~~2.og~~	~~204b~~	~~du/wc~~	~~X~~	~~-~~	~~-~~	~~-~~	~~-~~	~~j~~	~~nicht bituminös~~
p134	wandputz	plan	2.og	201	zimmer	X	-	-	-	-	j	grund- und deckputz
p135	wandplattenkleber	0.7m2	2.og	201	zimmer	X	-	-	-	-	j	küche
p136	bituminöse antidröhnmatte	0.05m2	2.og	201	zimmer	X	-	-	-	-	j	küche
p137	bodenplattenkleber	1.8m2	2.og	201b	wc	X	-	-	-	-	j	
p138	sockelplattenkleber	5.1m	2.og	201b	wc	X	-	-	-	-	j	
p139	wandplattenkleber	8.5m2	2.og	201b	wc	X	-	-	-	-	j	
p140	fassadenputz	plan	2.og	201	balkon	X	-	-	-	-	j	grund- und deckputz
	2.og fertig											
p141	wandputz	plan	1.og	100 a+b	treppenhaus	X	-	-	-	-	j	grund- und deckputz
p142	teppichkleber	31.6m2	1.og	100 a+b	treppenhaus	X	-	-	-	-	j	nicht bituminös
p143	teppichkleber	0.6m2	1.og	100b	treppenhaus	X	-	-	-	-	n	dito p083
p144	wandputz	plan	1.og	112	zimmer	X	-	-	-	-	j	grund- und deckputz
p145	wandplattenkleber	0.8m2	1.og	112a	küche	X	-	-	-	-	j	
p146	bituminöse antidröhnmatte	0.05m2	1.og	112a	küche	X	-	-	-	-	j	
p147	bodenplattenkleber	2.4m2	1.og	112b	du/wc	X	-	-	-	-	j	
p148	wandplattenkleber	13.5m2	1.og	112b	du/wc	X	-	-	-	-	j	
p149	wandputz	plan	1.og	109	zimmer	X	-	-	-	-	j	grund- und deckputz
p150	wandplattenkleber	0.8m2	1.og	109	zimmer	X	-	-	-	-	j	küche
p151	bituminöse antidröhnmatte	0.05m2	1.og	109	zimmer	X	-	-	-	-	j	küche
p152	mehrschichtiger bodenbelag, inkl. kleber	2m2	1.og	109b	du/wc	X	-	-	-	-	j	unter pvc-belag
~~p153~~	~~kleber zu p152~~	~~2m2~~	~~1.og~~	~~109b~~	~~du/wc~~	~~X~~	~~-~~	~~-~~	~~-~~	~~-~~	~~j~~	~~nicht bituminös~~
p154	mehrschichtiger wandbelag, inkl. kleber	6.5m2	1.og	109b	du/wc	X	-	-	-	-	j	
~~p155~~	~~kleber zu p154~~	~~6.5m2~~	~~1.og~~	~~109b~~	~~du/wc~~	~~X~~	~~-~~	~~-~~	~~-~~	~~-~~	~~j~~	
p156	wandputz	plan	1.og	107	zimmer	X	-	-	-	-	j	grund- und deckputz

p157	wandplattenkleber	0.5m2	1.og	107a	küche	X	-	-	-	-	j	küche
p158	bituminöse antidröhnmatte	0.05m2	1.og	107a	küche	X	-	-	-	-	j	
p159	linoleum-bodenbelag	2.1m2	1.og	107b	du/wc	X	-	-	-	-	j	unter pvc-belag / mit klebeband bef.
p160	mehrschichtiger bodenbelag, inkl. kleber	2.1m2	1.og	107b	du/wc	X	-	-	-	-	j	unter linoleum / nicht bituminös
p161	mehrschichtiger wandbelag, inkl. kleber	7.2m2	1.og	107b	du/wc	X	-	-	-	-	j	
~~p162~~	~~kleber zu p161~~	~~7.2m2~~	~~1.og~~	~~107b~~	~~du/wc~~	~~X~~	~~-~~	~~-~~	~~-~~	~~-~~	~~j~~	~~nicht bituminös~~
p163	wandputz	plan	1.og	101	zimmer	X	-	-	-	-	j	
p164	teppichkleber	16m2	1.og	101a 101	eingang zimmer	X	-	-	-	-	j	nicht bituminös
p251	bodenplattenkleber	16m2	1.og	101	zimmer	X	-	-	-	-	j	unter teppich
p165	deckenplatten	15m2	1.og	101	zimmer	X	-	-	-	-	j	
p166	wandplattenkleber	0.7m2	1.og	101	zimmer	X	-	-	-	-	j	küche
p167	bituminöse antidröhnmatte	0.05m2	1.og	101	zimmer	X	-	-	-	-	j	
p168	bodenplattenkleber	1.4m2	1.og	101b	wc	X	-	-	-	-	j	
p169	sockelplattenkleber	4.2m	1.og	101b	wc	X	-	-	-	-	j	
p170	wandplattenkleber	6m2	1.og	101b	wc	X	-	-	-	-	j	
	1.og fertig											
p171	wandputz	plan	eg	000	eingang	X	-	-	-	-	j	grund- und deckputz
p172	kleber zu pvc-bodenbelag	27m2	eg	000 000b	eingang	X	-	-	-	-	j	unter pvc-belag
p252	bodenplattenkleber	27m2	eg	000 000b	eingang	X	-	-	-	-	j	
p173	teppichkleber	6.3m2	eg	010	rezeption	X	-	-	-	-	j	nicht bituminös
~~p174~~	~~deckenplatten~~	~~6.3m2~~	~~eg~~	~~010~~	~~rezeption~~	~~X~~	~~-~~	~~-~~	~~-~~	~~-~~	~~j~~	~~holzwollplatten~~
p175	wandputz	plan	eg	012	bar	X	-	-	-	-	j	grund- und deckputz
p176	wandteppichkleber	5m2	eg	000f	eingang bar	X	-	-	-	-	j	bein gang zu strasse
p177	deckenplatten	7.5m2	eg	011	küche	X	-	-	-	-	j	
p178	mehrschichtiger bodenbelag	7.5m2	eg	011	küche	X	-	-	-	-	j	lose verlegt
p179	pvc-bodenbelag, inkl. kleber	7.5m2	eg	011	küche	X	-	-	-	-	j	
p180	pvc-bodenbelag, inkl. kleber	7.5m2	eg	011	küche	X	-	-	-	-	j	
p253	kleber zu p180	7.5m2	eg	011	küche	X	-	-	-	-	j	nicht bituminös
p181	wandplattenkleber	1.3m2	eg	011	küche	X	-	-	-	-	j	
p182	mehrschichtiger bodenbelag	2.2m2	eg	012	bar (ausschank)	X	-	-	-	-	n	lose verlegt / dito p178
p183	pvc-bodenbelag	2.2m2	eg	012	bar (ausschank)	X	-	-	-	-	j	lose verlegt / holzoptik
p184	bodenplattenkleber	2.2m2	eg	012	bar (ausschank)	X	-	-	-	-	j	
p185	faserzementrohre in abgehängter decke	unbek	eg	009	restaurant	X	-	-	-	-	j	ersichtlich = ca. 2m
p186	wandputz	plan	eg	009	restaurant	X	-	-	-	-	j	
p187	bodenplattenkleber	108m2	eg	009	restaurant	X	-	-	-	-	j	
p188	teppichkleber	24.5m2	eg	009	restaurant	X	-	-	-	-	j	
p189	mörtel + leichtbauplatte in cheminée	4m3	eg	009	restaurant	X	-	-	-	-	j	
p190	bituminös gebundene korkdämmung	2.5m	eg	009	restaurant	X	-	-	-	-	j	
p191	bituminös gebundene korkdämmung	2.5m	eg	009	restaurant	-	-	-	X	-	j	gemäss pak-schnelltest-spray nicht pak-haltig
p254	leichtbauplatten	8.5m2	eg	009	restaurant	X	-	-	-	-	j	beschädigt
p192	bleifarbe auf stahlstützen	unbek.	eg	009	restaurant	-	-	-	-	X	n	
p193	mehrschichtiger bodenbelag, inkl. kleber	21m2	eg	004	buffet	X	-	-	-	-	j	
p194	pvc-bodenbelag, inkl. kleber	21m2	eg	004	buffet	X	-	-	-	-	j	unter p193
p195	wandplattenkleber	1.1m2	eg	004	buffet	X	-	-	-	-	j	
p196	wandteppichkleber	8m2	eg	004	buffet	X	-	-	-	-	j	nicht bituminös / in niesche

p197	bodenplattenkleber	36.3m2	eg	003	küche	X	-	-	-	-	j	
p255	bodenplattenkleber bei ablauf	0.3m2	eg	003	küche	X	-	-	-	-	j	
p198	sockelplattenkleber	18.9m2	eg	003	küche	X	-	-	-	-	j	
p199	wandplattenkleber	56m2	eg	003	küche	X	-	-	-	-	j	
p200	pvc-bodenbelag, inkl. kleber	15m2	eg	001	zimmer personal	X	-	-	-	-	j	
p201	pvc-wandbelag, inkl. kleber	1.5m2	eg	001	zimmer personal	X	-	-	-	-	j	
p256	bodenplattenkleber	14m2	eg	001	zimmer personal	X	-	-	-	-	j	
p202	bodenplattenkleber	1.4m2	eg	001b	wc	X	-	-	-	-	j	
p203	sockelplattenkleber	4m	eg	001b	wc	X	-	-	-	-	j	
p204	wandplattenkleber	6.6m2	eg	001b	wc	X	-	-	-	-	j	
p205	pvc-bodenbelag in lift	1m2	-	-	lift	X	-	-	-	-	j	
p206	kleber zu p205	1m2	-	-	lift	X	-	-	-	-	j	nicht bituminös
p207	wandteppichkleber	6m2	-	-	lift	X	-	-	-	-	j	nicht bituminös
	eg fertig											
p208	wandputz	plan	ug	U100 b	korridor	X	-	-	-	-	j	grund- und deckputz
p209	faserzementrohr	2.4m	ug	U112	waschraum	X	-	-	-	-	n	standardmässig asbesthaltig
p210	elektroverteilung	0.9m2	ug	U112	waschraum	X	-	-	-	-	n	standardmässig asbesthaltig
p211	vorschaltgeräte der leuchtstoffröhren	3 stk.	ug	U111 a	lager hausdienst	-	X	-	-	-	n	
p212	leitungsummantellungen	11.5m	ug	U111 a	lager hausdienst	X	-	-	-	-	j	
p213	bituminös gebundene korkdämmung	5.8m	ug	U111	lager bar	X	-	-	-	-	j	
p214	bituminös gebundene korkdämmung	5.8m	ug	U111	lager bar	-	-	-	X	-	j	analyse mittels pak-schnelltest-spray ergebnis = positiv (pak-haltig)
p215	faserzementrohre	ca. 4m	ug	U101	lager restaurant	X	-	-	-	-	n	standardmässig asbesthaltig
p216	leitungsummantellungen	ca.22m	ug	U103	lager restaurant	X	-	-	-	-	j	
p257	bituminös gebundene korkdämmung	ca.30m	ug	U103 U106	lager restaurant lüftung	X	-	-	-	-	j	
p258	bituminös gebundene korkdämmung	ca.30m	ug	U103 U106	lager restaurant lüftung	-	-	-	X	-	j	analyse mittels pak-schnelltest-spray ergebniss = negativ (nicht pak-haltig)
p217	vinyl-bodenbelag	0.55m2	ug	Ul10 2	lift	X	-	-	-	-	j	
p218	kleber zu p217	0.55m2	ug	Ul10 2	lift	X	-	-	-	-	j	nicht bituminös
p259	bleifarbe auf lifttüre	1 stk.	ug	Ul10 2	lift	-	-	-	-	X	n	
p219	liftbremsen	2 stk.	ug	U104 a	maschinenraum	X	-	-	-	-	n	standardmässig asbesthaltig
p220	elektroverteilung	0.6m2	ug	U104 b	nische	X	-	-	-	-	n	standardmässig asbesthaltig
p221	wandputz	plan	ug	U106	lüftung	X	-	-	-	-	j	grund- und deckputz
p222	lüftungsanlage	-	ug	U106	lüftung	X	-	-	-	-	n	rückbau durch lüftungstechniker
p223	faserzementrohre	4m	ug	U106	lüftung	X	-	-	-	-	n	standardmässig asbesthaltig
p224	leitungsummantellungen	ca.23m	ug	U106 U100 f	lüftung korridor	X	-	-	-	-	j	
p225	bodenplattenkleber	4.1m2	ug	U105 a	kühlzelle	X	-	-	-	-	j	
p226	wandplattenkleber	14.4m2	ug	U105 a	kühlzelle	X	-	-	-	-	j	
p227	faserzementrohre	3m	ug	U107	heizung	X	-	-	-	-	n	standardmässig asbesthaltig
p228	flanschdichtungen	6stk.	ug	U107	heizung	X	-	-	-	-	n	standradmässig asbesthaltig
p229	leitungsummantellungen	ca.18m	ug	U107	heizung	X	-	-	-	-	j	
p230	faserzementrohr	7m	ug	U100 f U108	korridor lager restaurant	X	-	-	-	-	n	standardmässig asbesthaltig
p231	leichtbauplatte	0.08m2	ug	U108	lager restaurant	X	-	-	-	-	j	
p232	faserzementrohr	7m	ug	U109	lager restaurant	X	-	-	-	-	n	

p233	leitungsummantellung, inkl. spachtelung	5m	ug	U109	lager restaurant	X	-	-	-	-	j	
p234	bituminös gebundene korkdämmung	5m	ug	U109	lager restaurant	X	-	-	-	-	j	
p235	bituminös gebundene korkdämmung	5m	ug	U109	lager restaurant	-	-	-	X	-	j	analyse mittels pak-schnelltest-spray ergebniss = negativ (nicht pak-haltig)
p236	leitungsummantellungen	16m	ug	U109	lager restaurant	X	-	-	-	-	j	
p237	teppichkleber	13m2	ug	U100 c	korridor	X	-	-	-	-	j	nicht bituminös
p260	vinyl-bodenbelag	13m2	ug	U100 c	korridor	X	-	-	-	-	j	unter teppich
p261	kleber zu p260	13m2	ug	U100 c	korridor	X	-	-	-	-	j	nicht bituminös
p238	leichtbauplatten als türaufdopplung	2.7m2	ug	U100 e	korridor	X	-	-	-	-	j	zu u100c korridor
p239	bodenplattenkleber	9m2	ug	U104 + u105	wc damen wc herren	X	-	-	-	-	j	
p240	wandplattenkleber	30.5m2	ug	U104 + u105	wc damen wc herren	X	-	-	-	-	j	
p241	wandplattenkleber	3.2m2	ug	U104	wc damen	X	-	-	-	-	j	lavaborückwand
	ug fertig											
p242	fensteranschlagkitt	plan	-	-	fenster bei restaurant	X	-	-	-	-	j	
p243	faserzementplatten	8.5m2 6 stk.	-	-	fensternischen bei restaurant	X	-	-	-	-	n	standardmässig asbesthaltig
p244	fassadenputz west	plan	-	-	westfassade	X	-	-	-	-	j	grund- und deckputz
p245	sockelputz süd	plan	-	-	südfassaden	X	-	-	-	-	j	grund- und deckputz
p246	fassadenputz südost	plan	-	-	südfassade gebäudeteil ost	X	-	-	-	-	j	grund- und deckputz
	fassaden fertig											
p262	fensterkitt	2 stk.	-	-	fassaden ug	X	-	-	-	-	n	standardmässig asbesthaltig
p263	bituminöse abdichtung unter blechdach	plan	-	-	dach	X	-	-	X	-	n	als verdacht aufnehmen
	kein weiterer verdacht											

8 entsorgungsstrategie

bei den von der babb. gmbh vorgeschlagenen entsorgungswegen handelt es sich um empfehlungen. diese wurden gemäss den vvea-richtlinien getroffen und basieren auf den vorgefundenen materialien sowie deren zuständen während der probenentnahme.

versteckte materialien, welche nicht bei der probenentnahme erfasst werden konnten, sind explizit ausgeschlossen. zudem können während der entfernung bzw. sanierung von belasteten materialien abweichungen entstehen, z.b. bedingt durch die änderung der sanierungsmethode.

die babb. gmbh weist nochmals darauf hin, dass es sich bei der angegebenen entsorgungsstrategie um reine empfehlungen handelt, welche zwingend auf die effektiven begebenheiten während der sanierung angepasst werden müssen. da diese begebenheiten vorgängig nicht bekannt sind, sind die entsorgungswege von einem suva-anerkannten asbestsanierer oder einer fachbauleitung zu definieren.

unter folgendem link sind suva-anerkannte asbestsanierungsunternehmen zu finden:
https://www.suva.ch/de-CH/material/Adresslisten/adressliste-anerkannte-asbestsanierungsunternehmen

unter folgendem link können anhand der jeweiligen abfallcodes (z.b. 17 06 98) die entsprechenden entsorgungsunternehmen gefunden werden:
https://www.abfall.ch/

9 nachhaltigkeit

aus gründen der nachhaltigkeit wird dieser untersuchungsbericht ausschliesslich in digitaler form zur verfügung gestellt.

10 hinweise

die einhaltung der ekas richtlinien 6503 ist erforderlich, um die sicherheit der personen zu gewährleisten, welche an schadstoffhaltigen materialien arbeiten.

schadstoffhaltige materialien sind klar sichtbar zu kennzeichnen. räumlichkeiten, welche nicht beprobt wurden, müssen vor jeglichen baulichen massnahmen auf bauschadstoffe untersucht werden.

für alle anderen bauschadstoffe gelten jeweils die kantonalen vorschriften und suva-richtlinien für arbeitssicherheit. bitte informieren sie sich bevor sie bauschadstoffhaltige elemente bearbeiten.

die babb. gmbh steht ihnen jederzeit auch für folgende dienstleistungen zur verfügung:

- fachbauleitung für schadstoffsanierung
- kennzeichnen der schadstoffhaltigen materialien
- aktualisierung der vorliegenden bauschadstoffuntersuchung

11 einschränkungen / haftungsausschluss

dieser bauschadstoffuntersuchung beruht auf einer visuellen prüfung der oberflächen.
bei bedarf wurden leicht entfernbare bauteile wie schutzummantelungen oder ähnliches demontiert.

zerstörende sondierungen im bereich von verdeckten oder geschlossenen installationen wie vormauerungen, unterkonstruktionen und lüftungsschächten wurden nicht vorgenommen.

die wahrscheinlichkeit, dass bei der vorliegenden bauschadstoffuntersuchung grössere mengen an bauschadstoffen wie asbest, pcb, cp, pak und schwermetallen unentdeckt geblieben sind, kann als gering angesehen werden.

eine gewisse unsicherheit betreffend verdeckt eingebauter oder unbemerkter bauschadstoffe bleibt jedoch bestehen. diese können z.b. in nicht einsehbaren steigzonen oder innerhalb von boden-, wand- und deckenelementen vorhanden sein. zudem besteht die möglichkeit, dass ursprünglich schadstofffreie bauteile zu einem früheren zeitpunkt mit schadstoffhaltigen materialien in kontakt standen und dadurch kontaminiert wurden.

aus obengenannten gründen kann die babb. gmbh nicht garantieren, dass die vorliegende bauschadstoffuntersuchung bezüglich des effektiv vorhandenen bauschadstoffvorkommens vollständig ist. haftungsansprüche aus schäden materieller oder personeller art, die durch die nutzung der informationen aus dieser bauschadstoffuntersuchung verursacht wurden sind ausgeschlossen, sofern kein nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges verschulden vorliegt.

der inhalt dieser bauschadstoffuntersuchung sowie den darin getroffenen feststellungen reflektiert nach bestem wissen und gewissen den kenntnisstand der babb. gmbh aufgrund der zum zeitpunkt der abfassung zur verfügung stehenden informationen.
vorschriften und erfahrungswerte zu den verschiedenen bauschadstoffen ändern und entwickelt sich.
bei bauvorhaben, welche mehr als fünf jahre nach verfassung dieses untersuchungsberichtes ausgeführt werden empfehlen wir, diesen untersuchungsbericht überprüfen zu lassen.


damit die qualität langfristig garantiert werden kann, werden jährlich weiterbildungen besucht.

12 anhänge

auf den folgeseiten finden sie die bestandespläne mit den raumnummern, die laborberichte und die pcb-berechnung.

babb. gmbh
haselstrasse 15a
9014 st. gallen


01. Juli 2025

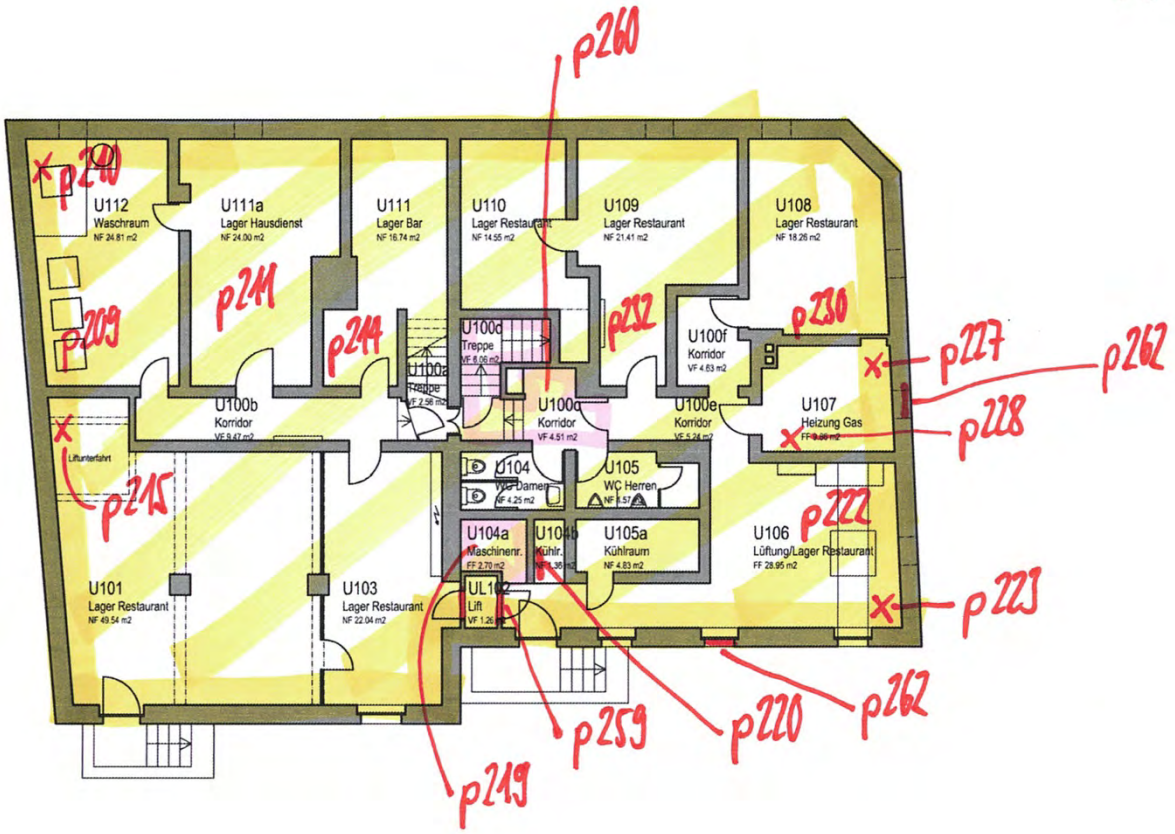

UG

babb. gmbh
haselstrasse 15a
9014 st. gallen


0 1. Juli 2025

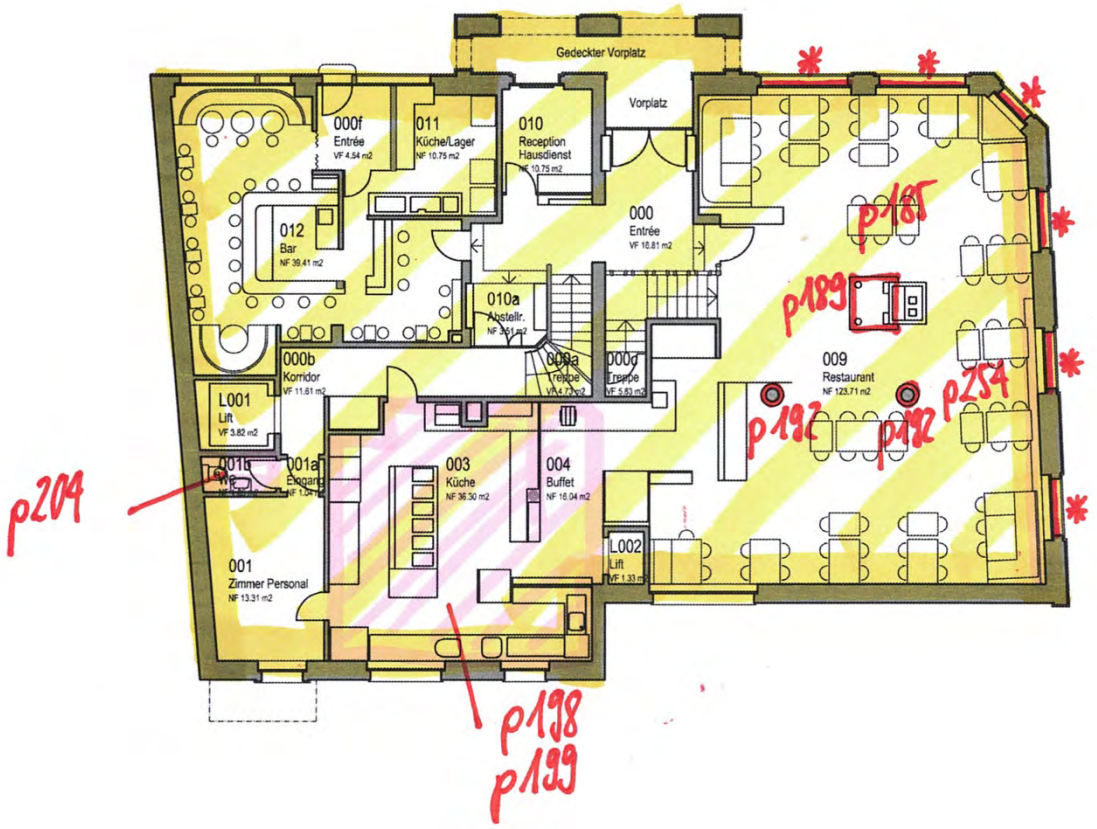

EG

babb. gmbh
haselstrasse 15a
9014 st. gallen

01. Juli 2025

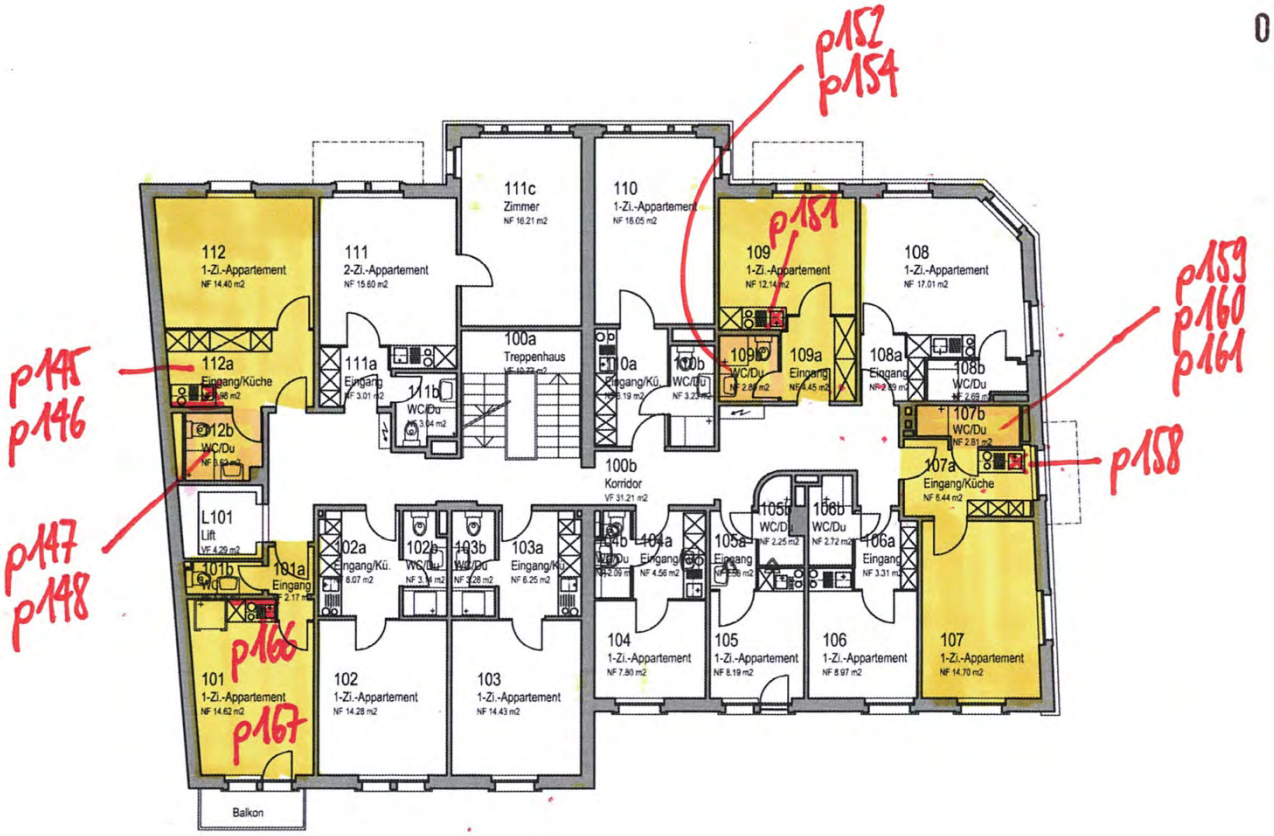

1.06

babb. gmbh
haselstrasse 15a
9014 st. gallen


01. Juli 2025



2.06

babb. gmbh
haselstrasse 15a
9014 st. gallen


01. Juli 2025

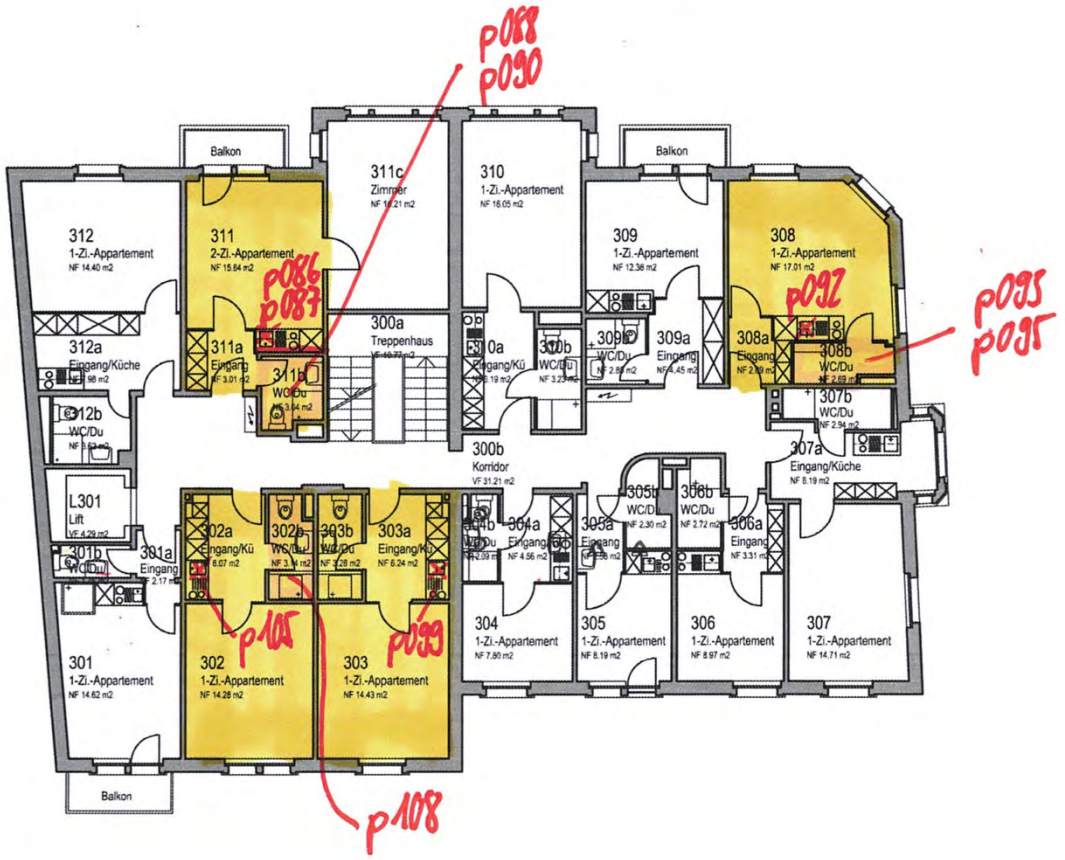

3.06

babb. gmbh
haselstrasse 15a
9014 st. gallen


01. Juli 2025

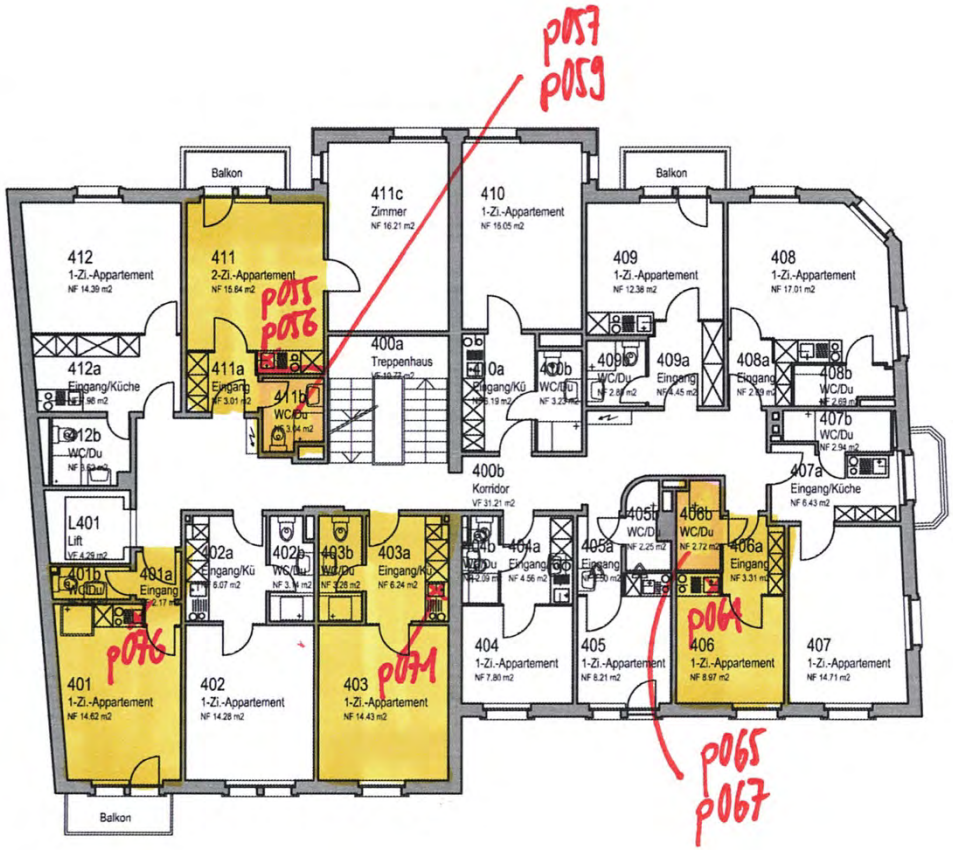

4.06

babb. gmbh
haselstrasse 15a
9014 st. gallen

01. Juli 2025

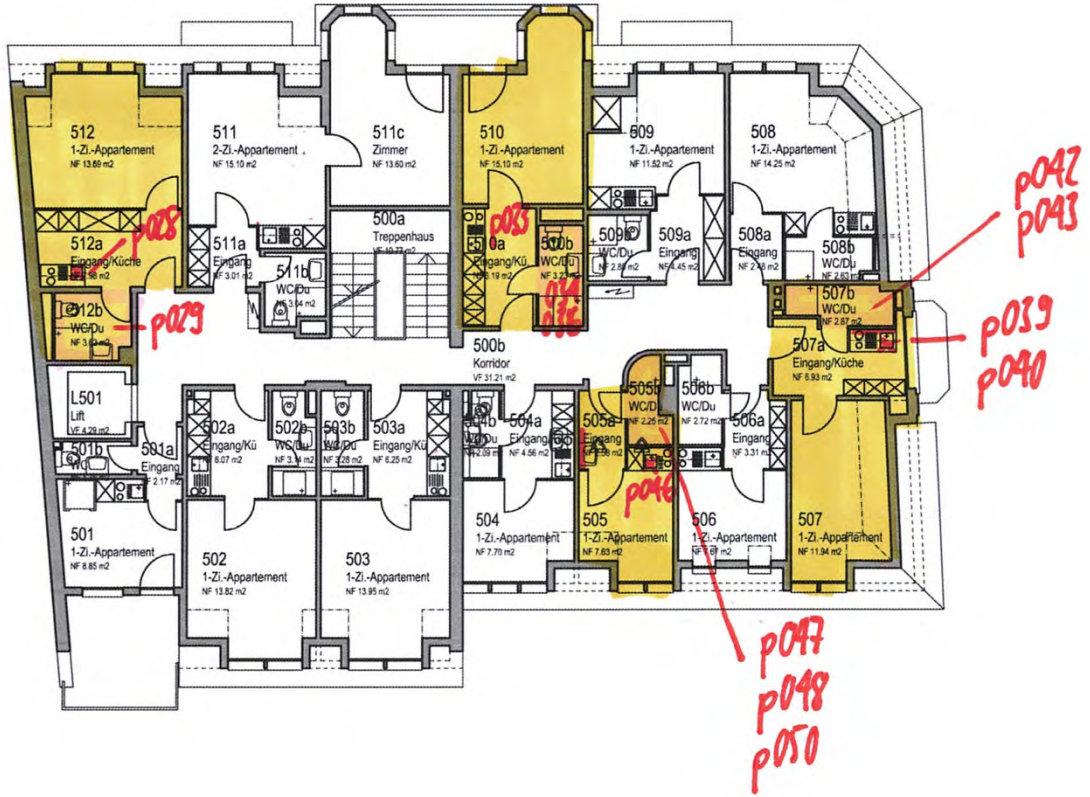

5.06

babb. gmbh
haselstrasse 15a
9014 st. gallen

01. Juli 2025



DG

AUFTRAGGEBER →

babb. GmbH
Mario Bischofberger
Haselstrasse 15a
9014 St. Gallen

PRÜFUNG → **Asbestanalyse in Materialproben**

REFERENZ→ 25-0060 haus montana, rosenbergstrasse 55, 9000 st. gallen

EINGANGSDATUM: → 17.07.2025

VERFAHREN → Die Asbestanalysen in Materialien nach ISO 22'262-1 mittels Rasterelektronen-mikroskopie mit optimierter Probenvorbereitung, durch den Akkreditierungsbereich ISO/IEC 17'025 (STS 0670) bedeckt lieferten folgende Ergebnisse:

PROBEN →

p001 / wandputz dg
- Kein Asbest nachgewiesen

p008 / leichtbauplatten
- Kein Asbest nachgewiesen

p009 / leichtbauplatten
- Kein Asbest nachgewiesen

p014 / spachtelmasse
- Kein Asbest nachgewiesen

p015 / leichtbauplatten
- **Asbest nachgewiesen** (Amosit)

p017 / bituminös gebundene korkdämmung
- Kein Asbest nachgewiesen

p022 / teppichkleber (podest)
- Kein Asbest nachgewiesen

p023 / wandputz
- Kein Asbest nachgewiesen

p024 / teppichkleber
- Kein Asbest nachgewiesen

p025 / wandputz
- Kein Asbest nachgewiesen

p026 / teppichkleber
- Kein Asbest nachgewiesen

p250 / linoleumbodenbelag, inkl. kleber
- Kein Asbest nachgewiesen

p027 / wandplattenkleber
- Kein Asbest nachgewiesen

p028 / bituminöse antidröhnmatte
- **Asbest nachgewiesen** (Chrysotil)

p029 / bodenplattenkleber
- **Asbest nachgewiesen** (Chrysotil)

p030 / wandplattenkleber
- Kein Asbest nachgewiesen

p031 / wandputz
- Kein Asbest nachgewiesen

p032 / wandplattenkleber
• Kein Asbest nachgewiesen

p033 / bituminöse antidröhnmatte
• **Asbest nachgewiesen** (Chrysotil)

p034 / mehrschichtiger bodenbelag, inkl. kleber
• **Asbest nachgewiesen** (Chrysotil)

p036 / mehrschichtiger wandbelag, inkl. kleber
• **Asbest nachgewiesen** (Chrysotil)

p038 / wandputz
• Kein Asbest nachgewiesen

p039 / wandplattenkleber
• **Asbest nachgewiesen** (Chrysotil)

p040 / bituminöse antidröhnmatte
• **Asbest nachgewiesen** (Chrysotil)

p041 / pvc-bodenbelag
• Kein Asbest nachgewiesen

p042 / mehrschichtiger bodenbelag, inkl. kleber
• **Asbest nachgewiesen** (Chrysotil)

p043 / wandplattenkleber
• **Asbest nachgewiesen** (Chrysotil)

p044 / wandputz
• Kein Asbest nachgewiesen

p045 / wandplattenkleber
• Kein Asbest nachgewiesen

p046 / bitminöse antidröhnmatte
• **Asbest nachgewiesen** (Chrysotil)

p048 / mehrschichtiger bodenbelag, inkl. kleber
• **Asbest nachgewiesen** (Chrysotil)

p050 / mehrschichtiger wandbelag, inkl. kleber
• **Asbest nachgewiesen** (Chrysotil)

p051 / bodenplattenkleber
• Kein Asbest nachgewiesen

p052 / wandputz
• Kein Asbest nachgewiesen

p053 / teppichkleber
• Kein Asbest nachgewiesen

p054 / wandputz
• Kein Asbest nachgewiesen

p055 / wandplattenkleber
• **Asbest nachgewiesen** (Chrysotil)

p056 / bituminöse antidröhnmatte
• **Asbest nachgewiesen** (Chrysotil)

p057 / mehrschichtiger bodenbelag, inkl. kleber
• **Asbest nachgewiesen** (Chrysotil)

p059 / mehrschichtiger wandbelag, inkl. kleber
• **Asbest nachgewiesen** (Chrysotil)

p061 / fassadenputz
• Kein Asbest nachgewiesen

p062 / wandputz
• Kein Asbest nachgewiesen

p063 / wandplattenkleber
• Kein Asbest nachgewiesen

p064 / bituminöse antidröhnmatte
• **Asbest nachgewiesen** (Chrysotil)

p065 / mehrschichtiger bodenbelag, inkl. kleber
• **Asbest nachgewiesen** (Chrysotil)

p067 / mehrschichtiger wandbelag, inkl. kleber
• **Asbest nachgewiesen** (Chrysotil)

p069 / wandputz
• Kein Asbest nachgewiesen

p070 / wandplattenkleber
• Kein Asbest nachgewiesen

p071 / bituminöse antidröhnmatte
• **Asbest nachgewiesen** (Chrysotil)

p072 / bodenplattenkleber
• Kein Asbest nachgewiesen

p073 / wandplattenkleber
• Kein Asbest nachgewiesen

p074 / wandputz
• Kein Asbest nachgewiesen

p075 / wandplattenkleber
• Kein Asbest nachgewiesen

p076 / bituminöse antidröhnmatte
• **Asbest nachgewiesen** (Chrysotil)

p077 / bodenplattenkleber
• Kein Asbest nachgewiesen

p078 / sockelplattenkleber
• Kein Asbest nachgewiesen

p079 / wandplattenkleber
• Kein Asbest nachgewiesen

p080 / fassadenputz
• Kein Asbest nachgewiesen

p081 / wandputz
• Kein Asbest nachgewiesen

p082 / teppichkleber
• Kein Asbest nachgewiesen

p083 / teppichkleber
• Kein Asbest nachgewiesen

p084 / wandputz
• Kein Asbest nachgewiesen

p085 / teppichkleber
• Kein Asbest nachgewiesen

p086 / wandplattenkleber
• **Asbest nachgewiesen** (Chrysotil)

p087 / bituminöse antidröhnmatte
• **Asbest nachgewiesen** (Chrysotil)

p088 / pvc-bodenbelag, inkl. mehrschichtigem bodenbelag + kleber
• **Asbest nachgewiesen** (Chrysotil)

p090 / wandplattenkleber
• **Asbest nachgewiesen** (Chrysotil)

p091 / wandplattenkleber
• Kein Asbest nachgewiesen

p092 / bituminöse antidröhnmatte
• **Asbest nachgewiesen** (Chrysotil)

p093 / mehrschichtiger bodenbelag, inkl. kleber
• **Asbest nachgewiesen** (Chrysotil)

p095 / mehrschichtiger wandbelag, inkl. kleber
• **Asbest nachgewiesen** (Chrysotil)

p097 / wandputz
• Kein Asbest nachgewiesen

p098 / wandplattenkleber
• Kein Asbest nachgewiesen

p099 / bituminöse antidröhnmatte
• **Asbest nachgewiesen** (Chrysotil)

p100 / teppichkleber
• Kein Asbest nachgewiesen

p101 / bodenplattenkleber
• Kein Asbest nachgewiesen

p102 / wandplattenkleber
• Kein Asbest nachgewiesen

p103 / wandputz
• Kein Asbest nachgewiesen

p104 / wandplattenkleber
• Kein Asbest nachgewiesen

p105 / bituminöse antidröhnmatte
• **Asbest nachgewiesen** (Chrysotil)

p106 / teppichkleber
• Kein Asbest nachgewiesen

p107 / bodenplattenkleber
• Kein Asbest nachgewiesen

p108 / wandplattenkleber
• **Asbest nachgewiesen** (Chrysotil)

p109 / wandputz
• Kein Asbest nachgewiesen

p110 / teppichkleber
• Kein Asbest nachgewiesen

p112 / wandputz
• Kein Asbest nachgewiesen

p113 / wandplattenkleber
• Kein Asbest nachgewiesen

p114 / bituminöse antidröhnmatte
• **Asbest nachgewiesen** (Chrysotil)

p115 / teppichkleber
• Kein Asbest nachgewiesen

p116 / mehrschichtiger bodenbelag
• **Asbest nachgewiesen** (Chrysotil)

p117 / mehrschichtiger wandbelag
• **Asbest nachgewiesen** (Chrysotil)

p119 / fassadenputz
• Kein Asbest nachgewiesen

p120 / wandputz
• Kein Asbest nachgewiesen

p121 / wandplattenkleber
• Kein Asbest nachgewiesen

p122 / bituminöse antidröhnmatte
• **Asbest nachgewiesen** (Chrysotil)

p123 / pvc-bodenbelag, inkl. mehrschichtigem bodenbelag + kleber
• **Asbest nachgewiesen** (Chrysotil)

p125 / pvc-wandbelag, inkl. mehrschichtigem bodenbelag + kleber
• **Asbest nachgewiesen** (Chrysotil)

p127 / wandputz
• Kein Asbest nachgewiesen

p128 / wandplattenkleber
• Kein Asbest nachgewiesen

p129 / bituminöse antidröhnmatte
• **Asbest nachgewiesen** (Chrysotil)

p132 / mehrschichtiger wandbelag, inkl. kleber
• **Asbest nachgewiesen** (Chrysotil)

p134 / wandputz
• Kein Asbest nachgewiesen

p135 / wandplattenkleber
• **Asbest nachgewiesen** (Chrysotil)

p136 / bituminöse antidröhnmatte
• Kein Asbest nachgewiesen

p137 / bodenplattenkleber
• Kein Asbest nachgewiesen

p138 / sockelplattenkleber
• Kein Asbest nachgewiesen

p139 / wandplattenkleber
• Kein Asbest nachgewiesen

p140 / fassadenputz
• Kein Asbest nachgewiesen

p141 / wandputz
• Kein Asbest nachgewiesen

p142 / teppichkleber
• Kein Asbest nachgewiesen

p144 / wandputz
• Kein Asbest nachgewiesen

p145 / wandplattenkleber
• **Asbest nachgewiesen** (Chrysotil)

p146 / bituminöse antidröhnmatte
• **Asbest nachgewiesen** (Chrysotil)

p147 / bodenplattenkleber
• **Asbest nachgewiesen** (Chrysotil)

p148 / wandplattenkleber
• **Asbest nachgewiesen** (Chrysotil)

p149 / wandputz
• Kein Asbest nachgewiesen

p150 / wandplattenkleber
• Kein Asbest nachgewiesen

p151 / bituminöse antidröhnmatte
• **Asbest nachgewiesen** (Chrysotil)

p152 / mehrschichtiger bodenbelag, inkl. kleber
• **Asbest nachgewiesen** (Chrysotil)

p154 / mehrschichtiger wandbelag, inkl. kleber
• **Asbest nachgewiesen** (Chrysotil)

p156 / wandputz
• Kein Asbest nachgewiesen

p157 / wandplattenkleber
• Kein Asbest nachgewiesen

p158 / bituminöse antidröhnmatte
• **Asbest nachgewiesen** (Chrysotil)

p159 / linoleum-bodenbelag
• **Asbest nachgewiesen** (Chrysotil)

p160 / mehrschichtiger bodenbelag, inkl. kleber
• **Asbest nachgewiesen** (Chrysotil)

p161 / mehrschichtiger wandbelag, inkl. kleber
• **Asbest nachgewiesen** (Chrysotil)

p163 / wandputz
• Kein Asbest nachgewiesen

p164 / teppichkleber
• Kein Asbest nachgewiesen

p251 / bodenplattenkleber
• Kein Asbest nachgewiesen

p165 / deckenplatten
• Kein Asbest nachgewiesen

p166 / wandplattenkleber
• **Asbest nachgewiesen** (Chrysotil)

p167 / bituminöse antidröhnmatte
• **Asbest nachgewiesen** (Chrysotil)

p168 / bodenplattenkleber
• Kein Asbest nachgewiesen

p169 / sockelplattenkleber
• Kein Asbest nachgewiesen

p170 / wandplattenkleber
• Kein Asbest nachgewiesen

p171 / wandputz
• Kein Asbest nachgewiesen

p172 / kleber zu pvc-bodenbelag
• Kein Asbest nachgewiesen

p252 / bodenplattenkleber
• Kein Asbest nachgewiesen

p173 / teppichkleber
• Kein Asbest nachgewiesen

p175 / wandputz
• Kein Asbest nachgewiesen

p176 / wandteppichkleber
• Kein Asbest nachgewiesen

p177 / deckenplatten
• Kein Asbest nachgewiesen

p178 / mehrschichtiger bodenbelag
• Kein Asbest nachgewiesen

p179 / pvc-bodenbelag, inkl. kleber
• Kein Asbest nachgewiesen

p180 / pvc-bodenbelag, inkl. kleber
• Kein Asbest nachgewiesen

p253 / kleber zu p180
• Kein Asbest nachgewiesen

p181 / wandplattenkleber
• Kein Asbest nachgewiesen

p183 / pvc-bodenbelag
• Kein Asbest nachgewiesen

p184 / bodenplattenkleber
• Kein Asbest nachgewiesen

p186 / wandputz
• Kein Asbest nachgewiesen

p187 / bodenplattenkleber
• Kein Asbest nachgewiesen

p188 / teppichkleber
• Kein Asbest nachgewiesen

p189 / mörtel + leichtbauplatte in cheminée
• **Asbest nachgewiesen** (Chrysotil)

p190 / bituminös gebundene korkdämmung
• Kein Asbest nachgewiesen

p254 / leichtbauplatten
• **Asbest nachgewiesen** (Chrysotil)

p193 / mehrschichtiger bodenbelag, inkl. kleber
• Kein Asbest nachgewiesen

p194 / pvc-bodenbelag, inkl. kleber
• Kein Asbest nachgewiesen

p195 / wandplattenkleber
• Kein Asbest nachgewiesen

p196 / wandteppichkleber
• Kein Asbest nachgewiesen

p197 / bodenplattenkleber
• Kein Asbest nachgewiesen

p255 / bodenplattenkleber bei ablauf
• Kein Asbest nachgewiesen

p198 / sockelplattenkleber
• **Asbest nachgewiesen** (Chrysotil)

p199 / wandplattenkleber
• **Asbest nachgewiesen** (Chrysotil)

p200 / pvc-bodenbelag, inkl. kleber
• Kein Asbest nachgewiesen

p201 / pvc-wandbelag, inkl. kleber
• Kein Asbest nachgewiesen

p256 / bodenplattenkleber
• Kein Asbest nachgewiesen

p202 / bodenplattenkleber
• Kein Asbest nachgewiesen

p203 / sockelplattenkleber
• Kein Asbest nachgewiesen

p204 / wandplattenkleber
• **Asbest nachgewiesen** (Chrysotil)

p205 / pvc-bodenbelag in lift
• Kein Asbest nachgewiesen

p206 / kleber zu p205
• Kein Asbest nachgewiesen

p207 / wandteppichkleber
• Kein Asbest nachgewiesen

p208 / wandputz
• Kein Asbest nachgewiesen

p212 / leitungsummantellungen
• Kein Asbest nachgewiesen

p213 / bituminös gebundene korkdämmung
• Kein Asbest nachgewiesen

p216 / leitungsummantellungen
• Kein Asbest nachgewiesen

p257 / bituminös gebundene korkdämmung
• Kein Asbest nachgewiesen

p217 / vinyl-bodenbelag
• Kein Asbest nachgewiesen

p218 / kleber zu p217
• Kein Asbest nachgewiesen

p221 / wandputz
• Kein Asbest nachgewiesen

p224 / leitungsummantellungen
• Kein Asbest nachgewiesen

p225 / bodenplattenkleber
• Kein Asbest nachgewiesen

p226 / wandplattenkleber
• Kein Asbest nachgewiesen

p229 / leitungsummantellungen
• Kein Asbest nachgewiesen

p231 / leichtbauplatte
• Kein Asbest nachgewiesen

p233 / leitungsummantellung, inkl. spachtelung
• Kein Asbest nachgewiesen

p234 / bituminös gebundene korkdämmung
• Kein Asbest nachgewiesen

p236 / leitungsummantellungen
• Kein Asbest nachgewiesen

p237 / teppichkleber
• Kein Asbest nachgewiesen

p260 / vinyl-bodenbelag
• **Asbest nachgewiesen** (Anthophyllit)

p261 / kleber zu p260
• Kein Asbest nachgewiesen

p238 / leichtbauplatten als türaufdopplung
• Kein Asbest nachgewiesen

p239 / bodenplattenkleber
• Kein Asbest nachgewiesen

p240 / wandplattenkleber
• Kein Asbest nachgewiesen

p241 / wandplattenkleber
• Kein Asbest nachgewiesen

p242 / fensteranschlagkitt
• **Asbest nachgewiesen** (Chrysotil)

p244 / fassadenputz west
• Kein Asbest nachgewiesen

p245 / sockelputz süd
• Kein Asbest nachgewiesen

p246 / fassadenputz südost
• Kein Asbest nachgewiesen

Allgemeine Bemerkung: Die Nachweisgrenze hängt von der Art des analysierten Materials ab. Tests an zertifizierten Referenzmaterialien haben eine Nachweisgrenze von weniger als 0,01% (Massengehält) ergeben. Asbesthaltige Materialien sind unabhängig vom Asbestgehalt ordnungsgemäss zu behandeln und entsorgen. In der Schweiz existiert keine gesetzliche Gehaltsgrenze, unterhalb derer ein Material trotz Nachweis als asbestfrei gilt. Die Ergebnisse beziehen sich nur auf die erhaltenen Proben. Die Interpretation und Verwendung der Ergebnisse liegt außerhalb der Verantwortung des Labors. Die zur Analyse verwendeten Probenträger werden vom Labor für einen Zeitraum von 2 Monaten archiviert. Dieser Bericht ist in seiner Vollständigkeit zu verwenden. Die partielle Reproduktion ist ohne die Zustimmung von Analysis Lab AG nicht gestattet.

Datum & Analysenort:: Biel-Bienne, den 24.07.2025

Analyst & Titel: Joël Gueniat | Qualitätsbeauftragter

Unterschrift:

